

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100




Scan this QR-code or visit:
[YouTube/3MSpeedglas](https://www.youtube.com/3MSpeedglas)


 **Speedglas™**

Parts List


52 60 00
52 70 00
52 70 70
52 70 01

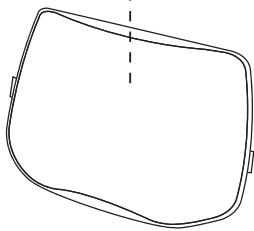


50 00 05
50 00 15
50 00 25
50 00 26

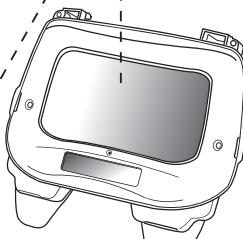

42 20 00

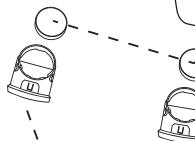



50 01 26

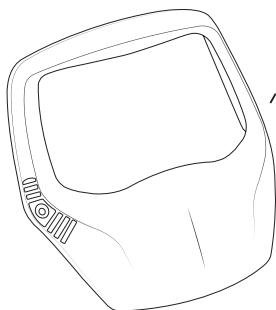

53 21 00

53 10 00

17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24

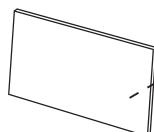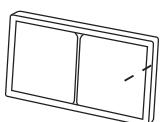

52 80 05
52 80 15
52 80 25



User manual 3M™ Speedglas™ 9100

CE

GB	IE	AE	User Instructions	page	1
DE	CH	AT	Bedienungsanleitung	Seite	3
FR	CH	BE	Notice d'instructions	page	7
RU	BY	Инструкция по эксплуатации.....	страница	10	
UA	Інструкція з експлуатації.....	сторінка	13		
IT	CH	Istruzioni d'uso.....	Pagina	17	
NL	BE	Gebruiksaanwijzing.....	pagina	20	
ES	Instrucciones de uso	página	23		
PT	Instruções de uso	página	25		
BR	Instruções de uso	página	28		
NO	Bruksanvisning	side	31		
SE	Bruksanvisning	sida	34		
DK	Brugsanvisning.....	side	37		
FI	Käyttöohjeet	sivu	39		
EE	Kasutusjuhend	lk.	42		
LT	Vartotojo žinynas	puslapis	45		
LV	Lietošanas instrukcija	lappuse	48		
PL	Instrukcja obsługi	strona	51		
CZ	Pokyny	strana	54		
HU	Használati utasítás.....	oldal	56		
RO	Instrucțiuni	pagina	60		
SI	Navodila za uporabo	stran	63		
SK	Užívateľ'ská príručka	strana	65		
HR	Upute za uporabu.....	stranica	68		
RS	Upustvo za upotrebu	strana	71		
KZ	Қолданышының нұсқаулығы.....	бет	74		
BG	Инструкции за употреба.....	стр.	77		
TR	Kullanıcı Talimatları	Sayfa	80		
GR	Οδηγίες Χρήσης	Σελίδα	83		
IL	הוראות שימוש במסכת ריתור	עמוד	89		
CN	使用说明	页	92		



Instruction 3M™ Speedglas™ 9100 Welding filter

(GB) (IE) (AE)

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with 3M™ Speedglas™ Welding Shield User Instructions and Reference leaflet where you will find information on approved combinations, spare parts and accessories.

UNPACKING

Your Speedglas 9100 welding filter pack should contain welding filter, outer protection plate, inner cover plate, user instruction and reference leaflet.

SYSTEM DESCRIPTION

The Speedglas 9100 welding filter is designed to be used only with the 3M Speedglas 9100 welding shield series.

The Speedglas 9100 welding filter help protect the wearer's eyes and gives permanent protection (shade 13 equivalent regardless of whether the filter is in the light or dark state or whether the auto-darkening function is operational) against harmful ultra-violet radiation (UV) and infra-red radiation (IR) resulting from certain arc/gas welding processes.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability. For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements  where indicated.

APPROVALS

The PPE is CE marked and in conformity with the European PPE Regulation , directives and harmonized European Standards as listed in fig F:1, which also contain information about the Notified Body that have issued the EU type-Examination certificate for the PPE (Module B) and when applicable, the Notified Body responsible for the surveillance of the quality system of the manufacturing of the PPE (Module D). The EU type-examination Certificates and Declaration of Conformity are available at www.3m.com/welding/certs.

LIMITATIONS OF USE

 Only use with original 3M™ Speedglas™ brand Spare Parts and Accessories listed in the reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specifications.

 The use of substitute components or modifications not specified in these user instructions might seriously impair protection and may invalidate claims under the warranty or cause the product to be noncompliant with protection classifications and approvals. Use only with welding shields listed in the reference leaflet.

 Eye protectors worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard to the wearer.

 Should the Speedglas 9100 welding shield fail to switch to the dark state in response to an arc, stop welding immediately and inspect the welding filter as described in these instructions. Continued use of a welding filter that fails to switch to the dark state may cause temporary vision loss. If the problem cannot be identified and

corrected, do not use the welding filter, contact your supervisor, distributor or 3M for assistance.

 Use of this product in applications outside its intended use, such as laser welding/cutting, may result in permanent eye injury and vision loss.

EQUIPMENT MARKING

Welding filter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Note! The following is an example (EN 379). Valid classification is marked on the welding filter:

Light shade	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Dark shade(s)			
Manufacturer identification			
Optical class			
Diffusion of light class			
Variations in Luminous transmittance class			
Angle dependency class			
Number of standard			

Outer protection plate: 3M 1 BT*

Inner cover plate: 3M 1 S

3M= Manufacturer

1= Optical class

S= Increased robustness

BT= Resistance to high speed particles at medium energy impact (120 m/s.) at extremes of temperatures (-5°C and +55°C)

K= resistance to surface damage by fine particles

If the symbols of the impact marking (F,B) are not common to both the outer protection plate and the helmet shell, the lower protection level shall be assigned to the complete protection equipment

*EN 166: if protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. Additional markings on the product refer to other standards.

  = Read the instructions before use

Serial no = Year, week of manufacturing

 = Year

 = Month

 = Shall be disposed of as electrical and electronic waste

PREPARATION FOR USE

 Carefully inspect the complete Speedglas 9100 welding filter before each use. Cracked, pitted or scratched filter glass or protection plates reduce vision and can seriously impair protection. All damaged components should be replaced immediately. Remove any protective film before use and ensure that your welding filter is equipped with an outer/inner protection/cover plate.

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

To activate the welding filter, press the SHADE/ON button. The welding filter automatically turns OFF after 1 hour of inactivity.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

The Speedglas 9100XXI has a motion controlled on and off function.

SHADE

Seven different Shade Number settings, split into two groups, (shades 5 and 8) and (shade 9-13) are available in the dark state. In order to see the current Shade Number setting, momentarily press the SHADE/ON button. To select another Shade Number, press the SHADE/ON button repeatedly while the indicators on the display are flashing. Move the flashing indicator to the desired Shade Number. To shift between the two shade groups hold the SHADE/ON button down for 2 seconds.

Shade number may be chosen according to table fig. (E:1)

SENSITIVITY

The sensitivity setting of the weld arc detection system can be adjusted to accommodate a variety of welding methods and workplace conditions. In order to see the current sensitivity setting, momentarily press the SENS button. To select another setting, press the SENS button repeatedly until the indicator shows the desired setting, as indicated on the indicators.

Position Locked in light state (shade 3) at all times. Used for grinding (Not for Speedglas 9100 XXI).

Position 1 Least sensitive setting. Used if there is interference from other welders' arcs in the vicinity.

Position 2 Normal position. Used for most types of welding indoors and outdoors.

Position 3 Position for welding with low current or with stable welding arcs (eg TIG welding)

Position 4 Suitable for very low current welding, use of inverter type TIG welding machines.

Position 5 Most sensitive setting. Used for TIG welding where part of the arc is obscured from view.

Position Locked in selected dark state. Same function as a passive welding filter.

POSITION GRIND MODE (LOCKED LIGHT STATE)

This setting could be used for grinding or other non-welding activities.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX



When the welding filter is locked in the light state (shade 3) the LED under the symbol will flash every 8 seconds to alert the user. The welding filter must be unlocked before arc welding is performed by choosing a sensitivity setting for welding. When the welding filter turns OFF (after 1 hour inactivity), it will automatically leave the locked state and go to sensitivity setting 2.

SPEEDGLAS 9100XXI



To activate the grind mode, press the right side button of the silver front (see fig D:2) until the LED beside the grind symbol flashes (see above fig). The LED beside the grind symbol will flash every 5 seconds to alert the user. To leave the grind mode, press and release the button again. When the welding filter turns OFF, it will automatically go to welding mode.

MEMORY FUNCTION (SPEEDGLAS 9100XXI)



This welding filter has a memory function that enables the user to switch between two different weld settings.

When the first weld setting has been made, you have the possibility to programme a second setting. By holding down the right side button of the silver front (see fig D:2) for 2-3 seconds (The marked LED, on the illustration above, will indicate (flashing) that you are in the second weld setting) you can manually set the second program.

To switch between the two different settings, hold down the right side button of the silver front 2-3 seconds. The LED will indicate (flashing) the change of weld settings.

POSITION 1-5

If the filter does not darken during welding as desired, increase the sensitivity until the welding filter switches reliably. Should the sensitivity be set too high, the filter may remain in the dark state after welding is complete due to ambient light. In this case, adjust the sensitivity downward to a setting where the welding filter both darkens and lightens as desired.

POSITION LOCKED DARK STATE

When the welding filter is locked in the dark state and the welding filter turns OFF (after 1 hour inactivity), it will automatically reset to sensitivity setting 2. The shade number to be used in the locked dark state, is selected by the SHADE/ON button.

DELAY

The delay function should be used to set the recovery delay of the welding filter from dark to light according to welding method and current. See table fig. (E:3). The scale for the from dark to light delay function is placed below the indicators.

COMFORT MODE FOR TACK WELDING. (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)



This setting may help reduce eye fatigue resulting from the eye constantly adjusting to differing light levels during tack welding. Tack welding mode uses an intermediate light state (shade 5). If an arc is not struck within 2 seconds the welding filter will switch back to its normal light state (shade 3).

Note that the Sensitivity and Delay function are using the same indicators on the display.

IN USE

To check that the electronics and buttons are working, press the buttons and the indicators will flash. The batteries should be replaced when the low battery indicator flashes or indicators do not flash when the buttons are pressed.

The welding filter is equipped with three optical sensors (see fig A:1). They react independently causing the filter to darken when a welding arc is struck. The sensors on the welding filter must be kept clean and uncovered at all times for optimal function.

The recommended operating temperature range for the product is -5°C to +55°C.

Flashing light sources (e.g. safety strobe lights) can trigger the welding filter when no welding is occurring. This interference can occur from long distances and/or from reflected light. Welding areas should be shielded from such interference.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the welding filter and protection/cover plates with a lint-free tissue or cloth.

⚠ To avoid damage to the product do not use solvents or alcohol for cleaning or disinfection. Do not immerse in water or spray directly with liquids.

MAINTENANCE

Replacement of outer protection plate

Remove silver front cover (see welding shield user instruction) and replace the outer protection plate (see figure B:1).

Replacement of inner cover plate

The welding filter must be removed to replace the inner cover plate. The used inner cover plate is removed as illustrated in figure C:1. The new inner cover plate should be inserted after the protective film has been removed as illustrated in figure C:2.

Magnifying lens (accessory) mounting (see figure C:3).

Replacement of batteries

Remove the welding filter, take out the battery holders (use a small screwdriver if necessary) and replace the batteries in the battery holders (see figure D:1) Slide each battery holder into the welding filter until it snaps in position. Note that all settings will be reset to the original manufacturing setting.

⚠ The used batteries/worn out product parts should be disposed of according to local regulations. The welding filter should be disposed of as electronic waste.

STORAGE AND TRANSPORTATION

When stored as stated in technical specification, the expected shelf life of the product is five years. The original packaging is suitable for transporting and storage.

Bedienungsanleitung zur 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißer-Blendschutzkassette



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung unbedingt im Zusammenhang mit der Bedienungsanleitung zum Speedglas™ 9100 Schweißerkopfteil und den Referenztabellen auf dem Merkblatt. Hier finden Sie Informationen zu allen zugelassenen Produktkombinationen sowie Ersatz- und Zubehörteilen.

TECHNICAL SPECIFICATION

WEIGHT:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

VIEWING AREA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR protection:	According to shade number 13 (permanent)

Switching time light to dark: 0.1 ms (+23°C)

Opening time dark to light see Recovery Delay table (delay)

Light state: shade no 3

Dark state: shade no 5, 8, 9-13

Fail safe state: shade no 5

Battery type: 2 x CR2032 (Lithium 3V)

Operating conditions: -5°C to +55°C, RH ≤ 90%, non-condensing conditions

Storage conditions:

Welding filter without batteries: -30°C to +70°C, RH ≤ 90%, non-condensing conditions.

Extended period of storage: -20°C to +55°C, RH ≤ 90%, non-condensing conditions.

Lithium batteries:

Storage conditions: -30°C to +60°C, RH ≤ 75%, non-condensing conditions

Extended period of storage: +10°C to +25°C, RH ≤ 60%, non-condensing conditions.

Expected service life: 5 years depending on conditions of use

BATTERY LIFE:

Speedglas 9100V	2800 hours (solarpanel)
Speedglas 9100X	2500 hours (solarpanel)
Speedglas 9100XX	2000 hours
Speedglas 9100XXi	1800 hours

MATERIAL

Welding filter: PA

Protection plate: PC

Silverfront: PA

AUSPACKEN

Ihr Speedglas™ 9100 Pack sollte neben der Blendschutzkassette eine äußere und eine innere Schutzscheibe sowie die Bedienungsanleitung und ein Merkblatt enthalten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die vorliegende Speedglas™ 9100 Blendschutzkassette darf nur in Kombination mit einem 3M™ Schweißerkopfteil der Serie 9100 eingesetzt werden.

Die Speedglas™ 9100 Blendschutzkassette schützt vor gesundheitsschädigender UV- und IR-Strahlung, entsprechend den Anforderungen für die dunkelste Schutzstufe (13). Es handelt sich um einen permanenten Schutz, unabhängig davon, ob die Elektronik ein- oder ausgeschaltet ist und, ob die Kassette sich in der Hell- oder Dunkelstufe befindet.

WARNHINWEISE

Die richtige Produktauswahl, entsprechende Schulung und Unterweisung sowie regelmäßige Überprüfung und Wartung der Ausrüstung sind Grundvoraussetzungen für den sicheren Betrieb und höchstmöglichen Schutz des Anwenders. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu Gesundheitsschäden oder lebensgefährlichen Verletzungen führen. Bitte beachten Sie neben den vorliegenden Anleitungen auch alle lokalen Anweisungen und Vorgaben.

Bitte beachten Sie besonders die mit einem  gekennzeichneten Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ZULASSUNG UND PRÜFUNG

Die PSA ist gekennzeichnet mit dem CE-Zeichen und in Übereinstimmung mit der europäischen PSA Verordnung, der europäischen Richtlinie und harmonisierten Europäischen Normen (siehe Abb. F:1). Hier finden Sie auch Informationen über die Benannte Stelle, die die EUBaumusterprüfbescheinigung für die PSA ausgestellt hat (Modul B) und gegebenenfalls die Benannte Stelle, die für die Überwachung der Qualitätssicherung für die Herstellung der PSA verantwortlich ist (Modul D). Die EU Baumusterprüfbescheinigung und die Konformitätserklärung sind unter www.3M.com/welding/certs verfügbar.

EINSATZBESCHRÄNKUNGEN

 Verwenden Sie ausschließlich originale 3M™ Speedglas™ Ersatz- und Zubehörteile, die in der Referenztabelle auf dem beigelegten Merkblatt gelistet sind und beachten Sie die Einsatzbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben sind.

 Ändern oder modifizieren Sie die Schutzausrüstung niemals. Sollten Teile ausgetauscht werden müssen, benutzen Sie ausschließlich originale 3M™ Ersatz- und Zubehörteile. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nichtig machen. Setzen Sie das vorliegende Produkt nur in Kombination mit den in der Referenztabelle genannten Schweißerkopfsteinen ein.

 Träger von Korrekturbrillen sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass beim Auftreten von starker Stoßenergie von außen das Visier des Kopfsteils sich so nach innen verformen kann, dass dadurch die Korrekturbrille aus der gewählten Position gebracht oder sogar deformiert werden kann. Hierdurch besteht eine potenzielle Verletzungsgefahr für den Träger des Kopfsteils.

 Sollte der Schweißfilter nicht automatisch abdunkeln, sobald der Lichtbogen gezündet wurde, unterbrechen Sie die Arbeit und ergründen Sie die Ursache der Fehlfunktion, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Der dauerhafte Gebrauch eines fehlerhaften Blendschutzfilters kann zu Irritationen bis hin zum vorübergehenden Verlust des Augenlichtes führen. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihre Sicherheitsfachkraft oder an die Anwendungstechnik der Abteilung Arbeits- und Personenschutz Ihrer lokalen 3M™ Niederlassung.

 Das vorliegende Kopfteil darf nicht zum Laserschweißen oder Laserschneiden eingesetzt werden. Der Einsatz in solchen Bereichen kann zu schweren, bleibenden Augen- und Gesichtsverletzungen bis hin zum Verlust des Augenlichtes führen!

KENNZEICHNUNG

Blendschutzkassette: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

Achtung! Bei den Ausführungen in der Tabelle handelt es sich um ein Beispiel (EN 379). Die jeweils gültige Kennzeichnung finden Sie auf dem Produkt.

Hellstufe	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Dunkelstufe(n)			
Kennbuchstabe des Herstellers			
Optische Klasse			
Streuklasse			
Homogenitätsklasse			
Klasse der Winkel-eigenschaften			
Zertifizierungszeichen oder Nummer der Prüfnorm			

Außere Vorsatzscheibe: 3M 1 BT*

Innere Vorsatzscheibe: 3M 1 S

3M= Hersteller

1 = Optische Klasse

S = Erhöhte Festigkeit

BT= Schutz vor schnell fliegenden Partikeln mit mittlerer Stoßenergie (120m/s) bei Extremtemperaturen (-5°C bis +55°C).

K = Schutz vor dem Verkratzen durch kleine Partikel

Wenn die Kennzeichnung der mechanischen Beständigkeit (F, B) der äußeren Vorsatzscheibe und der Schweißmaske nicht identisch sind, ist die geringere Schutzstufe für das gesamte Kopfteil maßgeblich.

*EN166: Wenn ein mechanischer Augen- und Gesichtsschutz vor schnell fliegenden Partikeln bei extremen Temperaturen benötigt wird, muß der Kennbuchstabe "T" hinter der Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit vorhanden sein, "FT, BT oder AT". Ist der Kennbuchstabe "T" nicht hinter der Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit genannt, darf der Augen- und Gesichtsschutz nur bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Weitere Kennzeichnungen auf dem Produkt beziehen sich auf andere Prüfnormen.

 = Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung.

Seriennummer = Herstellungsdatum (Jahr und Woche)



= Jahr



= Monat

 = Produkte müssen als Elektroschrott entsorgt werden.

VOR DEM EINSATZ

 Überprüfen Sie das Kopfteil sorgfältig vor jedem Einsatz. Gerissenes, unebenes oder zerkratztes Filterglas / Vorsatzscheibe vermindert die Sicht und reduziert, bzw. eliminiert die Schutzwirkung der Ausrüstung. Alle verschlissenen oder defekten Teile müssen umgehend durch originale 3M™ Ersatzteile ersetzt werden. Ziehen Sie vor dem Gebrauch alle Schutzfolien von der Blendschutzkassette und stellen Sie sicher, daß sowohl die innere als auch die äußere Vorsatzscheibe an der Blendschutzkassette angebracht sind.

FUNKTIONEN

EIN/AUS (ON/OFF) (SPEEDGLAS™

9100V/9100X/9100XX)

Zum Einschalten des Schweißfilters drücken Sie bitte die Taste "On". Der Schweißfilter schaltet sich automatisch nach einer Stunde wieder aus, wenn er nicht genutzt wird.

EIN/AUS (ON/OFF) (SPEEDGLAS™

9100XXI)

Die Speedglaskassette 9100XXI verfügt über einen Bewegungsschalter, d.h. die Kassette schaltet sich automatisch ein, sobald sie bewegt wird und schaltet sich automatisch ab, wenn sie über einen gewissen Zeitraum nicht mehr bewegt wird.

SCHUTZSTUFE / TÖNUNG (SHADE)

Der vorliegende Schweißfilter bietet 7 verschiedene Tönungsstufen, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind – Tönung 5 und 8 sowie die Tönungen 9 bis 13. Einstellung der Tönungen 9 bis 13: Zur Ermittlung der aktuell eingestellten Schutzstufe drücken Sie bitte die Taste „Shade“. Eine blinkende Leuchte im Display zeigt die eingestellte Schutzstufe an. Zum Ändern der Schutzstufe drücken Sie erneut die Taste „Shade“, solange die Leuchte blinks. Drücken Sie die Taste „Shade“ sooft, bis die von Ihnen gewünschte Schutzstufe durch die Leuchte im Display angezeigt wird. Zum Umschalten zu den Tönungen 5 bzw. 8 halten Sie die Taste „Shade“ ca. 2 Sekunden gedrückt. Zum Umschalten zwischen den Tönungen 5 und 8 verfahren Sie, wie oben beschrieben.

Bei allen Schweißprozessen sollte darauf geachtet werden, dass die Auswahl der Schutzstufe entsprechend der Intensität des Lichtbogens vorgenommen wird (Abbildung E:1).

EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT (SENSITIVITY)

Die Einstellung der Detektorempfindlichkeit (Umschalten des Filters von der Hell- auf die Dunkelstufe) erfolgt über die Taste „Sensitivity“. Durch die Einstellung der Detektorempfindlichkeit kann man den Schweißfilter an die verschiedensten Schweißverfahren und Arbeitsumgebungen optimal anpassen. Zur Ermittlung der aktuell eingestellten Empfindlichkeit drücken Sie bitte die Taste „SENS“. Eine blinkende Leuchte im Display zeigt die eingestellte Empfindlichkeit an. Zum Ändern der Empfindlichkeit drücken Sie erneut die Taste „SENS“, solange die Leuchte blinks. Drücken Sie die Taste „SENS“ sooft, bis die von Ihnen gewünschte Empfindlichkeit durch die Leuchte im Display angezeigt wird.

Position ■ Fest eingestellte Hellstufe (Tönung 3) – z. B. für Schleifarbeiten

Position 1 Etwas unempfindlicher als die Normalstellung. Bei störenden Lichteinflüssen, z. B. durch einen zweiten Schweißer in unmittelbarer Nähe.

Position 2 Normalstellung. Für die weitaus meisten Schweißarbeiten in Innenräumen sowie im Freien.

Position 3 Stellung für Niedrig-Ampere-Schweißen. Für Schweißarbeiten, bei denen geringe Stromstärken und / oder ein hochgetakteter Lichtbogen vorliegt (z. B. WIG).

Position 4 Stellung mit hoher Detektorempfindlichkeit. Für Schweißarbeiten mit extrem geringen Stromstärken.

Position 5 Stellung mit der höchsten Detektorempfindlichkeit. Für Schweißarbeiten (z. B. WIG) bei denen der Lichtbogen teilweise verdeckt ist.

Position ■ Fest eingestellte Dunkelstufe – analog zu einer eingesetzten Athermalscheibe



POSITION FESTSTUFE "HELL"

Diese Position kann z.B. für Schleifarbeiten oder andere "nicht schweißenden" Aktivitäten gewählt werden.

SPEEDGLAS™ 9100V/9100X/9100XX

In dieser Einstellung (Tönungsstufe 3) kann das Kopfteil z. B. für Schleifarbeiten oder andere "nicht schweißenden" Tätigkeiten eingesetzt werden. Zur Information für den Träger blinkt in dieser Einstellung die Leuchte im Display alle 8 Sekunden. Vor einer Schweißtätigkeit muss diese Einstellung auf jeden Fall zurückgesetzt und eine entsprechende Tönung und Empfindlichkeit eingestellt werden. Wenn sich der Schweißfilter bei Nichtbenutzung nach einer Stunde automatisch ausschaltet, schaltet sich auch die feste Einstellung „Hell“ bzw. „Dunkel“ automatisch mit ab.

SPEEDGLAS™ 9100XXI



Um die Kassette in den Schleifmodus zu schalten, drücken Sie bitte den Einstellknopf auf der rechten Seite des silbernen Hitzeschutzhaldens (s. Abb. D:2) bis die LED neben der Bezeichnung "Grind" blinks (s. Abb. oben). Die LED neben der "Grind-Anzeige" auf dem Display der Blendschutzkassette blinks alle 5 Sekunden auf, um den Geräteträger zu informieren. Um den Schleifmodus wieder auszuschalten, drücken Sie den o.g. Einstellknopf erneut. Schaltet sich die Blendschutzkassette aus, startet diese nach erneutem Einschalten automatisch im Schweißmodus.

SPEICHERFUNKTION (SPEEDGLAS™ 9100XXI)



Die Blendschutzkassette 9100XXI verfügt über eine Speicherfunktion und ermöglicht dem Nutzer zwischen 2 programmierten Einstellungen hin- und herzuschalten.

Nachdem die erste Einstellung der Blendschutzkassette vorgenommen wurde, besteht die Möglichkeit eine zweite Einstellung zu programmieren. Bitte drücken Sie hierzu den Einstellknopf auf der rechten Seite des silbernen Frontschildes für ca. 2-3 Sekunden. (s. Abb. D:2 - eine blinkende LED (s. Bild oben) zeigt an, daß Sie sich im zweiten Programm befinden.) Die Eingabe für die zweite Einstellung kann jetzt vorgenommen werden. Um zwischen den beiden Einstellungen hin- und herzuschalten, drücken Sie den o.g. Einstellknopf für jeweils 2-3 Sekunden. Die LED zeigt durch Blinken den Wechsel zwischen den beiden Einstellungen an.

POSITIONEN 1-5

Sollte sich der Schweißfilter nach Zündung des Lichtbogens nicht automatisch abdunkeln, erhöhen Sie die Sensorempfindlichkeit in einzelnen Schritten, bis der Filter für das jeweilige Schweißverfahren zuverlässig abdunkelt. Sollte der Schweißfilter nach der Schweißtätigkeit nicht automatisch in die Hellstufe umschalten, ist die Sensorempfindlichkeit zu hoch gewählt. In diesen Fällen reduzieren Sie die

Sensorempfindlichkeit in einzelnen Schritten, bis der Filter, je nach Schweißverfahren automatisch abdunkelt und automatisch wieder in die Hellstufe umschaltet.



POSITION FESTSTUFE "DUNKEL"

Wenn sich der Schweißfilter bei Nichtbenutzung nach einer Stunde automatisch ausschaltet, schaltet sich auch die feste Einstellung "Dunkel" automatisch mit ab.

EINSTELLUNG DER AUFHELLVERZÖGERUNG

Mit der Einstellung "Delay" kann die Geschwindigkeit eingestellt werden, mit der der Schweißfilter nach Beendigung des Schweißvorgangs aus der dunklen Schutzstufe wieder in die Hellstufe zurückschaltet. Bitte beachten Sie hierzu die Abbildung (E:3).



KOMFORTEINSTELLUNG ZUM HEFTSCHWEISSEN (SPEEDGLAS™ 9100V/9100X/9100XX)

Mit dieser Einstellung können Augenirritationen, wie sie speziell beim Heftschweißen entstehen (ständiges Anpassen an Hell-Dunkelzustände), vermieden werden. Diese Einstellung nutzt eine Zwischenzeitung 5. Wird innerhalb von 2 Sekunden ein neuer Punkt gehetztet, wird die Tönung 5 gehalten. Wird innerhalb von 2 Sekunden kein neuer Punkt gehetztet, schaltet der Filter auf die Hellstufe (Tönung 3).

Achtung: Beide Einstellungen Empfindlichkeit (Sensitivity) und Aufhellverzögerung (Delay) werden im Display von der gleichen Leuchte angezeigt.

"LOW BATTERY" ANZEIGE

Um die Funktion der Elektronik und der Einstellung zu überprüfen, betätigen Sie die Einstellknöpfe. Die LED's auf dem Display blinken. Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die "Low Battery"-Anzeige blinkt bzw. wenn die LED-Leuchten im Display bei der Betätigung der Einstellknöpfe nicht mehr blinken.

Der Schweißfilter ist mit drei Fotosensoren (s. Abb. A:1) ausgerüstet, die unabhängig voneinander reagieren und zur automatischen Abdunkelung führen, sobald der Lichtbogen gezündet wird. Wenn der Schweißfilter nicht automatisch abdunkelt, kann es daran liegen, dass die Sensoren verschmutzt sind oder daran, dass der Lichtbogen verdeckt ist, also für die Sensoren nicht zu registrieren ist. Die Sensoren müssen aus diesem Grund immer sauber und unverdeckt sein, um einwandfrei zu funktionieren.

Der empfohlene Temperaturbereich für den Einsatz liegt zwischen -5°C und +55°C. Blinkende Lichtquellen (z. B. Warnlampen) können die Elektronik des Schweißfilters irritieren und zu einem Flackern der Kassette führen. Solche störenden Einflüsse sollten vor der Schweißarbeit identifiziert und eliminiert werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie Blendschutzkassette und Vorsatzscheiben mit einem fusselfreien Tuch.

⚠ Um eine Beschädigung des Schweißerkopfsteils auszuschließen, benutzen Sie niemals Lösemittel oder alkoholhaltige Desinfektionsmittel. Tauchen Sie das Kopfteil nicht in Wasser und besprühen Sie dieses auch nicht direkt mit Flüssigkeiten.

WARTUNG

Austausch der äußeren Vorsatzscheibe

Nehmen Sie das silberfarbene Hitzeschild ab, wie in der Bedienungsanleitung des Kopfsteils beschrieben. Entfernen Sie die gebrauchte Vorsatzscheibe und setzen Sie die neue Vorsatzscheibe auf den Schweißfilter. (Abb. B:1)

Austausch der inneren Vorsatzscheibe

Um die innere Vorsatzscheibe auszutauschen, muss die Blendschutzkassette aus dem Kopfteil genommen werden. Lösen Sie die gebrauchte Vorsatzscheibe von der Blendschutzkassette wie in Abb. C:2 beschrieben. Lösen Sie die Schutzfolien von der neuen Vorsatzscheibe und bringen Sie an der Blendschutzkassette an, wie in Abb. C:2 beschrieben.

Wenn Sie die optional erhältlichen Vergrößerungslinsen nutzen möchten, setzen Sie diese bitte ein, wie in Abb. C:3 beschrieben.

Austausch der Batterien

Um die Batterien des Schweißfilters auszutauschen, muss der Schweißfilter aus dem Kopfteil genommen werden. Ziehen Sie die beiden Batteriehalter aus dem Schweißfilter (wenn nötig, nehmen Sie einen kleinen Schraubendreher zur Hilfe). Legen Sie die neuen Batterien in die Batteriehalter, wie in Abb. D:1 beschrieben. Schieben Sie die Batteriehalter wieder in den Schweißfilter, bis diese einrasten. Achtung: Nach dem Batteriewechsel werden alle Einstellungen des Schweißfilters auf die ursprüngliche Werkseinstellungen zurückgesetzt.

⚠ Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien ordnungsgemäß nach den lokal gültigen Bestimmungen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Wird das Produkt gemäß den in dieser Bedienungsanleitung genannten Lagerbedingungen gelagert, beträgt die maximale Lagerdauer 5 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT:

Speedglas™ 9100V	160 g
Speedglas™ 9100X	180 g
Speedglas™ 9100XX	200 g
Speedglas™ 9100XXi	200 g

SICHTFELD:

Speedglas™ 9100V	45 x 93 mm
Speedglas™ 9100X	54 x 107 mm
Speedglas™ 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas™ 9100XXi	73 x 107 mm

UV/IR Schutz: permanent entsprechend der Tönungsstufe 13

Umschaltzeit "Hell zu Dunkel": 0.1 ms (+23°C)

Umschaltzeit "Dunkel zu Hell" s. Tabelle

Feststufe "Hell": Tönung 3

Feststufe "Dunkel": Tönung 5, 8, und 9-13

Filter ausgeschaltet: Tönung 5

Batterie, Typ: 2 x CR2032 (Lithium 3V)

Einsatzbedingungen: -5°C bis +55°C; rel.
Luftfeuchte <= 90%; keine Gefahr der Kondensierung

Lagerbedingungen:

Blendschutzkassette ohne Batterie: -30°C bis +70°C, rel.
Luftfeuchte <= 90%; keine Gefahr der Kondensierung

Erweiterte Lagerbedingungen: -20°C bis +55°C, rel.
Luftfeuchte <= 90%; keine Gefahr der Kondensierung

Lithium Batterien: -30°C bis +60°C, rel.
Luftfeuchte <= 75%; keine Gefahr der Kondensierung

Erweiterte Lagerbedingungen: +10°C bis +25°C, rel.
Luftfeuchte <= 60%; keine Gefahr der Kondensierung

Zu erwartende Lebensdauer: 5 Jahre in Abhängigkeit von Einsatzdauer und Einsatzhärté

BATTERIE STANDEZIT:

Speedglas™ 9100V 2800 Stunden (Solarpanel)
Speedglas™ 9100X 2500 Stunden (Solarpanel)

Speedglas™ 9100XX 2000 Stunden
Speedglas™ 9100XXI 1800 Stunden

MATERIAL

Schweißfilter: PA
Vorsatzscheiben: PC
Frontschild, silber PA

Notice d'utilisation des filtres de soudage 3M™ Speedglas™ 9100.



NOTICE D'INSTRUCTIONS

Nous vous recommandons de lire attentivement, en complément de ce document, la notice d'utilisation du masque de soudage 3M™ Speedglas™ et le feuillet de références où vous trouverez les combinaisons de produits, les pièces détachées et les accessoires approuvés.

CONTENU

Votre cassette optoélectronique Speedglas 9100 doit contenir un filtre de soudage, une protection externe, une protection interne, une notice d'utilisation et un feuillet de références.

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le filtre de soudage Speedglas 9100 est conçu pour être utilisé seulement avec les coiffes de soudage de la série 3M Speedglas 9100.

Le filtre de soudage Speedglas 9100 aide à protéger les yeux du porteur et apporte une protection permanente (équivalent à une teinte 13, que le filtre soit à l'état le plus clair ou le plus foncé, ou qu'il soit éteint), contre les dangers liés aux rayonnements ultra-violets (UV) et infrarouges (IR) émanant de certains procédés de soudage à l'arc ou au gaz.

ATTENTION

Un choix correct, une formation, une utilisation et une maintenance appropriées sont essentiels pour que le produit puisse protéger l'utilisateur. Le non-respect de toutes les instructions relatives à l'utilisation de ces produits et / ou le non-respect et du port correct de cet appareil pendant toute la durée d'exposition peut nuire à la santé de l'utilisateur et provoquer une maladie grave ou une invalidité permanente. Pour une adéquation du produit à votre activité et une utilisation correcte, suivre la réglementation locale en vigueur ou se référer à l'ensemble des informations fournies.

⚠ Une attention particulière doit être portée aux énoncés d'avertissements lorsqu'ils sont indiqués.

HOMOLOGATIONS

L'EPI est marqué CE et conforme au règlement EPI Européen, directives et normes européennes harmonisées énumérées dans la figure F-1, qui contiennent également des informations sur l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type pour l'EPI (module B) et, le cas échéant, l'organisme notifié responsable pour la surveillance du système qualité de la fabrication de l'EPI (module D). Les certificats d'examen CE de type et Déclaration de conformité sont disponibles à www.3M.com/welding/certs.

LIMITES D'UTILISATION

⚠ N'utiliser qu'avec des pièces détachées et accessoires de la marque d'origine 3M™ Speedglas™ listés dans le feuillet de références et selon les recommandations d'usage données dans la Fiche Technique.

⚠ L'utilisation de composés de substitution ou des

modifications non mentionnées dans cette notice d'utilisation peut compromettre sérieusement le niveau de protection apporté par l'équipement et invalider de ce fait la garantie ou rendre le produit non conforme aux classes de protection et aux homologations. A n'utiliser qu'avec des coiffes de soudage listées dans le feuillet de références.

⚠ Les protections oculaires portées sur des lunettes correctrices classiques peuvent transmettre les impacts s'ils se produisent, et de ce fait représenter un danger pour les porteurs.

⚠ Si le masque de soudage Speedglas 9100 ne s'assombrît pas lors de l'amorce d'un arc électrique, arrêter immédiatement le soudage et inspecter le filtre de soudage comme décrit dans cette notice. L'utilisation prolongée d'un filtre qui ne s'assombrît pas peut entraîner une perte temporaire de la vue. Si le problème ne peut être identifié et corrigé, ne pas utiliser le filtre de soudage, et contacter votre supérieur hiérarchique, votre distributeur ou 3M pour assistance.

⚠ L'utilisation de ce produit pour toute autre application comme le soudage/coupage au laser peut entraîner des blessures permanentes de l'œil et la perte de la vision.

MARQUAGE DE L'EQUIPEMENT

Filtres de soudage: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2 / EN379

Remarque : Ce qui suit n'est qu'un exemple (EN 379). La classification en vigueur est marquée sur la cassette optoélectronique :

3 / 5,8/9-13 3M 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Numéro d'échelon à l'état clair _____
Numéro d'échelon à l'état foncé _____
Identification du fabricant _____
Classe optique _____
Classe de diffusion de la lumière _____
Classe de variation du facteur de transmission dans le visible _____
Classe de dépendance angulaire du facteur de transmission dans le visible _____
Numéro de la norme _____

Ecran de protection externe: 3M 1 BT *

Ecran de protection interne: 3M 1 S

3M = Fabricant

1 = classe optique

S = robustesse accrue

BT= Résistance à l'impact de particules à haute vitesse (120 m/s) et énergie moyenne aux températures extrêmes (-5°C +55°C)

K = Symbole pour la résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules.

Si les symboles du marquage d'impact (F, B) ne sont pas communs à la fois la plaque de protection extérieure et à la coque du masque, le niveau de protection inférieur doit être affecté à l'ensemble de l'équipement de protection

* EN 166: si la protection contre les particules à grande vitesse ades températures extrêmes est requise alors la protection des yeux sélectionnée devrait être marquée avec la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, c'est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre d'impact est non suivie par la lettre T, alors la protection des yeux doit seulement être utilisée contre les particules à haute vitesse à température ambiante.

Des marquages supplémentaires sur le produit réfèrent à d'autres normes.

  = Lire les instructions avant utilisation

Numéro de série = Année, semaine de fabrication



= An



= Mois

 = Doit être jeté en tant que déchet électrique et électronique

INFORMATIONS PREAMBULAIRES A L'UTILISATION

△ Inspecter avec précaution l'ensemble du filtre de soudage Speedglas 9100 avant chaque utilisation. Des félures, rayures ou petites perforations sur la partie en verre ou sur la protection externe peuvent réduire la vision et peuvent sévèrement nuire à la protection. Toute pièce usée ou endommagée doit être changée immédiatement. Retirer tout film pelable de protection avant utilisation, et s'assurer que la cassette de soudage est équipée de protections interne et externe.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Pour allumer la cassette optoélectronique, appuyer sur le bouton SHADE/ON. La cassette s'éteint automatiquement après une heure d'inactivité.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Le Speedglas 9100XXi dispose d'une fonction de mise sous tension et hors tension automatique.

TEINTE

Il existe sept niveaux de teinte différents au choix, divisés en deux groupes : 5, 8 et 9-13 sont disponibles à l'état foncé. Afin de vérifier l'état du réglage, appuyer sur le bouton SHADE/ON momentanément. Pour choisir une teinte différente, appuyer de nouveau sur le bouton SHADE alors que le témoin lumineux clignote et appuyer ensuite à plusieurs reprises jusqu'à ce que le témoin lumineux corresponde à la teinte souhaitée. Pour passer d'un groupe de teintes à l'autre (teinte 5, 8) à (teinte 9-13), maintenir une pression sur le bouton SHADE/ON pendant 2 secondes.

La teinte foncée peut être choisie selon les propositions du tableau figure E : 1.

SENSIBILITÉ

La programmation et la sensibilité du détecteur (qui réagit à la lumière émise par l'arc de soudage) peuvent être ajustées pour s'adapter à plusieurs méthodes de soudage et conditions d'utilisation. Pour visionner le réglage choisi, appuyer brièvement sur le bouton SENS. Pour choisir un autre réglage, appuyer de nouveau sur le bouton SENS alors que le témoin lumineux clignote et appuyer à plusieurs reprises jusqu'à ce que le témoin lumineux correspondant au réglage souhaité clignote, comme indiqué sur l'échelle ci-dessous :

Position ■ Verrouillée à l'état clair (teinte 3) en permanence. Adaptée pour le meulage

Position 1 Réglage le moins sensible. A utiliser s'il y a des interférences dues aux arcs d'autres soudeurs à proximité.

Position 2 Position standard, à utiliser pour la plupart des travaux de soudage en intérieur comme en extérieur.

Position 3 Position pour soudage à bas ampérage ou à arc de soudage de luminosité régulière (ex. TIG)

Position 4 Convient pour soudage à très faible ampérage, utilisé par des appareils à TIG inversé

Position 5 Réglage le plus sensible. Utilisé en soudage TIG où l'arc est partiellement caché.

Position ■ Verrouillé à l'état foncé. Même fonction qu'un filtre de soudage passif.

POSITION MODE MEULAGE (ÉTAT CLAIR VERROUILLÉ)



Ce réglage pourrait être utilisé pour le meulage ou d'autres activités hors soudage.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Quand le filtre de soudage est en position claire (teinte 3) la diode sous le symbole va clignoter toutes les 8 secondes pour alerter l'utilisateur. Le filtre de soudage doit être débloqué avant de commencer à souder, en choisissant la sensibilité adaptée à l'activité. Quand le filtre s'éteint (après une heure d'inactivité), il va automatiquement quitter l'état verrouillé et aller à un niveau de sensibilité 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Pour activer le mode meulage, appuyez sur le bouton côté droit de la façade avant argentée (voir fig D:2) jusqu'à ce que la diode (à côté du symbole meulage) clignote (voir fig ci-dessus). La LED à côté du symbole meulage clignotera toutes les 5 secondes afin d'avertir l'utilisateur. Pour quitter le mode meulage, appuyez et relâchez le bouton à nouveau. Quand le filtre de soudage s'éteint, il retourne automatiquement au mode soudage.

MISE EN MÉMOIRE (SPEEDGLAS 9100XXi)



Ce filtre de soudage dispose de fonction de mise en mémoire qui permet à l'utilisateur de choisir entre deux réglages différents de soudage.

Quand le premier mode de réglage a été fait, vous avez la possibilité de programmer un second réglage. En maintenant enfoncé le bouton côté droit de la face avant argentée (voir fig D:2) pendant 2-3 secondes (La LED, sur l'illustration ci-dessus, indiquera par un clignotement que vous êtes dans le deuxième mode de réglage) vous pouvez régler le deuxième programme manuellement.

Pour passer entre les deux différents réglages, maintenez le bouton côté droit de la face avant argentée pendant 2-3 secondes. La LED indiquera par clignotement le changement de réglage.

POSITION 1-5

Si le filtre ne s'assombrit pas convenablement pendant le soudage, augmenter la sensibilité jusqu'à ce que le filtre de soudage s'obscurcisse comme souhaité. Si la sensibilité est réglée à un niveau trop élevé, le filtre pourra rester à l'état

foncé une fois le soudage terminé à cause de la lumière ambiante. Dans ce cas, abaisser la sensibilité de façon à ce que le filtre s'éclaircisse et s'assombrisse comme souhaité.

POSITION VERROUILLÉE À L'ÉTAT FONCÉ



Quand le filtre de soudage est en mode foncé verrouillé et qu'il s'éteint (après une heure d'inactivité), il se remettra automatiquement en position 2. La teinte utilisée pour l'utilisation en mode verrouillé foncé est choisie par le bouton SHADE/ON.

DÉLAI DELAY

La fonction délai sert au réglage du temps de retour de la teinte foncée à la teinte claire du filtre de soudage, en fonction de la méthode de soudage et du courant utilisés. Voir tableau figure (E:3). Le diagramme pour les choix de la fonction délai est placé sous les voyants lumineux.

MODE CONFORT POUR LE POINTAGE.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Ce réglage aide à diminuer la fatigue oculaire liée aux différentes luminosités engendrées lors des opérations de pointage. Ce réglage utilise une teinte claire intermédiaire (teinte 5). Si un arc n'est pas générée dans les deux secondes, le filtre de soudage se repositionnera en teinte claire normale (teinte 3).

A noter que les fonctions de sensibilité et de délai utilisent la même diode d'indication.

LORS DE L'UTILISATION

Pour vérifier que les éléments électroniques et les boutons sont en état de marche, presser les boutons, et les diodes d'indications vont clignoter. Les piles doivent être remplacées lorsque l'indicateur de batterie faible clignote ou lorsque les diodes de teinte et de sensibilité ne clignotent plus lorsque l'on appuie sur les boutons.

La cassette optoélectronique est équipée de trois capteurs à la lumière (voir Figure A:2) qui réagissent indépendamment et permettent à la cassette de s'assombrir lorsqu'un arc électrique est amorcé. Le filtre de soudage peut ne pas s'assombrir si les capteurs sont cachés ou si l'arc de soudage est totalement masqué.

La plage de températures recommandée pour l'utilisation de ce produit va de -5°C à +55°C.

Les sources lumineuses intermittentes (par ex., flashes de sécurité) peuvent déclencher la cassette et la faire clignoter alors qu'aucune opération de soudage n'a lieu. Cette interférence peut se produire à grande distance ou par réverbération. La zone de soudage doit être protégée de telles interférences.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyer la cassette de soudage et les protections avec un tissu doux et non-pelucheux.

⚠ Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de solvants ou alcool pour le nettoyage ou la désinfection. Ne pas immerger, arroser ou pulvériser directement avec des liquides.

ENTRETIEN

Remplacement de la protection externe

Enlever la face avant argentée (voir la notice d'instructions de la coiffe de soudage) et remplacer la protection externe (voir figure B:1).

Remplacement de la protection interne

La cassette de soudage doit être démontée pour remplacer la protection interne, en retirant la protection interne à

changer comme illustré sur la figure C:1. La nouvelle protection interne doit être insérée une fois que le film de protection a été retiré comme illustré sur la figure C:2.

Le montage de la loupe (accessoire) est décrit sur la figure C:3.

Remplacement des piles

Le filtre de soudage doit être démonté du masque de soudage pour pouvoir accéder au compartiment à piles. Retirer le compartiment à piles (utiliser un petit tournevis si nécessaire). Introduire les nouvelles piles dans le compartiment à piles comme indiqué sur la figure D:1.

Insérer le compartiment à piles dans le filtre de soudage jusqu'à ce qu'il s'y emboîte entièrement. A noter que les réglages reviendront aux réglages d'origine.

⚠ Les piles utilisées et les pièces usagées doivent être mises au rebut selon la réglementation locale en vigueur. Le filtre de soudage doit être traité comme un déchet électronique.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Lorsqu'il est stocké conformément aux spécifications techniques, la durée de conservation du produit est de cinq ans. L'emballage d'origine est adapté pour le transport et le stockage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS :

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

CHAMP DE VISION :

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm

Protection UV/IR : Correspond à une teinte 13 (permanente)

Temps de commutation de clair à sombre :

0.1 ms (+23°C)

Temps de commutation foncé à clair (délai) : voir le tableau des retours en teinte claire

Etat clair :

teinte 3

Etat foncé :

teintes 5, 8, 9-13

Teinte de sécurité :

teinte 5

Type de piles : 2 x CR2032 (Lithium 3V)

Conditions d'utilisation: -5°C à + 55°C Taux d'humidité RH < 90 % sans condensation

Conditions de stockage:

Filtre de soudage sans piles: 30 ° C à + 70 ° C, RH ≤ 90%, sans condensation

Période de stockage prolongée: -20 ° C à + 55 ° C, RH ≤ 90%, sans condensation

Batteries au lithium: -30 ° C à + 60 ° C, RH ≤ 75%, conditions sans condensation

Période de stockage prolongée: + 10 ° C à + 25 ° C, HR ≤ 60%, conditions sans condensation

Durée de vie prévue: 5 ans selon les conditions d'utilisation

DURÉE DE VIE DES PILES :

Speedglas 9100V	2800 heures (panneau solaire)
Speedglas 9100X	2500 heures (panneau solaire)
Speedglas 9100XX	2000 heures
Speedglas 9100XXi	1800 heures

MATÉRIAUX

Filtre de soudage :	PA
Plaques de protections :	PC
Face argentée	PA

Инструкция по эксплуатации сварочного светофильтра 3M™ Speedglas™ 9100

RU BY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, прочитайте эти инструкции вместе с инструкциями по эксплуатации и справочной информацией на сварочный щиток 3M™ Speedglas™, в которых Вы можете найти информацию по допустимым комбинациям, запасным частям и аксессуарам.

УПАКОВКА

Упаковка Вашего сварочного светофильтра Speedglas 9100 должна включать: сварочный светофильтр, наружную защитную пластины, внутреннюю защитную пластины, инструкцию по эксплуатации и справочную информацию.

ОПИСАНИЕ

Конструкция сварочного светофильтра Speedglas 9100 предусматривает его использование только в сварочных щитках серии 3M Speedglas 9100.

Средство индивидуальной защиты глаз при сварке – автоматический сварочный светофильтр Speedglas 9100 обеспечивает постоянную защиту глаз сварщика (13 степень затемнения, независимо от того находится фильтр в свете или темном состоянии или он выключен) от опасного ультрафиолетового (UV) и инфракрасного (IR) излучения, возникающего при электродуговых процессах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правильный выбор, обучение, применение и соответствующий уход являются обязательными условиями эффективной защиты пользователя. Несоблюдение всех требований инструкций по эксплуатации этого средства индивидуальной защиты и/или неправильная эксплуатация изделия в течение всего времени нахождения в потенциально опасной среде может нанести урон здоровью пользователя, привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к потере трудоспособности.

Для надлежащей и правильной эксплуатации соблюдайте местные законодательные акты, связанные с данной информацией.

Особое внимание уделите предупреждениям, выделенным знаком .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Совместно с соответствующим щитком данный автоматический светофильтр образует СИЗ лица от механических воздействий, неионизирующих излучений, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Изделия маркированные единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза , прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». и

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТЫ

Данный продукт имеет маркировку CE и соответствует Европейскому регулированию СИЗ. Директивы и Европейские стандарты, которым соответствует данный продукт, перечислены на рис. F: 1, который также содержит информацию о уполномоченном органе, который выдал Сертификат соответствия требованиям директивы ЕС (модуль В) и, когда это применимо, уполномоченный орган, ответственный за наблюдение за системой качества производства СИЗ (модуль D). Сертификаты соответствия требованиям директивы ЕС и декларации соответствия доступны на www.3M.com/welding/certs.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

 Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары бренда 3M™ Speedglas™ перечисленные в техническом паспорте и в соответствии с условиями определенными в Технической спецификации.

 Использование суррогатных компонентов или модификаций, не определенных в этой инструкции по эксплуатации, может серьезно снизить защиту и лишить гарантий и привести к тому, что изделие не будет соответствовать заявленным уровням защиты и сертификатам. Используйте только со сварочными щитками, перечисленными в техническом паспорте.

 Защита глаз, используемая поверх стандартных корректирующих очков, может передавать удар, что создает опасность для пользователя.

 В случае не переключения сварочного светофильтра Speedglas 9100 в темное состояние в ответ на электродугу, необходимо немедленно остановить сварку и проверить этот светофильтр в соответствии с этой инструкцией. Продолжение эксплуатации сварочного светофильтра, не переключающегося в темное состояние, может привести к временной потере зрения. Если это проблема не может быть идентифицирована и исправлена – не используйте этот светофильтр, обратитесь за помощью к Вашему руководителю, дистрибутору или в компанию 3M.

 Использование этого изделия в работах, для которых оно не предназначено, таких как лазерная сварка/резка, может привести к необратимым заболеваниям глаз и потери зрения.

МАРКИРОВКА

Сварочный светофильтр: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/3/79

Внимание! Это пример по EN 379. Реальная классификация указана на сварочном светофильтре:



Наружная защитная пластина: ЗМ 1 ВТ *

Внутренняя пластина: ЗМ 1 S

ЗМ= Производитель

1= Оптический класс

S= Повышенная прочность

ВТ= Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц при средненергетическом ударе. (120 м/с.) при экстремальных температурах (от -5°C до +55°C)

K = об устойчивости поверхности к мелким частицам.

Если символы ударопрочности в маркировке (F, B) не являются общими для внешней защитной пластины и для корпуса щитка, более низкий уровень защиты должен быть применен для сварочного щитка в сборе.

* EN 166: если требуется защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах, тогда выбранный защитный сварочный щиток должен иметь дополнительную маркировку Т, то есть FT, BT или AT. Если на маркировке защитного сварочного щитка отсутствует буква Т, тогда данный лицевой щиток должен использоваться при нормальной температуре

Дополнительная маркировка на продукте относится к остальным стандартам.

i = Перед использованием прочтите инструкцию.

Серийный номер = Год и неделя производства

= Год

= Месяц

= Должно утилизироваться как электрическое и электронное оборудование.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Внимательно проверьте сварочный светофильтр Speedglas 9100 перед каждым использованием. Треснутые, покрытые окалиной или поцарапанные стекла светофильтра или защитные пластины уменьшают видимость и могут серьезно уменьшить защиту. Все поврежденные элементы должны быть немедленно заменены. Перед эксплуатацией удалите все защитные пленки с пластин и убедитесь в том, что сварочный светофильтр защищен наружной и внутренней защитными пластинами.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКАМ

ВКЛ/ВЫКЛ (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Для включения светофильтра нажмите кнопку SHADE/ON. Сварочный светофильтр выключается автоматически после 1 часа простоя.

АВТО ВКЛ/ВЫКЛ (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI

ЗАТЕМНЕНИЕ

Семь различных номеров затемнения, разделенных на две группы (5, 8) и (9 – 13), могут быть выбраны для перехода в темное состояние. Посмотреть на текущий номер затемнения можно кратковременным нажатием на кнопку Shade/ON. Что бы выбрать другой номер затемнения, повторяйте нажатия, при мигающем индикаторе, на кнопку Shade/ON. Переместите мигающий индикатор на желаемый номер затемнения. Для перехода из одной группы затемнения в другую, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку Shade/ON.

Номер затемнения может быть выбран в соответствие с таблицей Рис. (E:1)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Установка чувствительности системы определяющей сварочную дугу может быть настроена для различных сварочных процессов и условий рабочего места. Посмотреть текущую установку чувствительности можно кратковременным нажатием на кнопку SENS. Чтобы выбрать другую установку, повторяйте нажатия на кнопку SENS, пока мигающий индикатор не покажет требуемую установку на шкале выше индикаторов.

Положение Все время заблокирован в светлом состоянии (затемнение 3).

Используется при шлифовке.

Положение 1 Установка наименьшей чувствительности. Используется если другая сварочная дуга по близости создает помехи.

Положение 2 Нормальное положение. Используется для большинства сварочных работ, выполняемых, как в помещении, так и снаружи.

Положение 3 Положение для низкоамперной сварки или для сварки со стабильной сварочной дугой (например, TIG сварка).

Положение 4 Положение для очень низкоамперной сварки, используется при инверторной TIG сварке.

Положение 5 Наивысшая степень светочувствительности. Используется при TIG сварке, когда дуга местами недоступна для наблюдения.

Положение Заблокирован в выбранном затемненном состоянии. Функция пассивного сварочного светофильтра.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАН В СВЕТЛОМ СОСТОЯНИИ

Данная функция может использоваться при шлифовке или другой операции, не связанной со сваркой.



SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Это положение может быть установлено для шлифовки или другой работы, не связанной со сваркой. Каждые 8 секунд индикатор будет мигать и напоминать пользователю, что сварочный светофильтр заблокирован в светлом состоянии (затемнение 3). Сварочный светофильтр должен быть разблокирован перед проведением сварочных работ, выбором установки чувствительности предназначенной для сварки. Выключение сварочного светофильтра (после 1 часа простоя) автоматически выводит его

из заблокированного состояния и устанавливает положение чувствительности равное 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Для активации режима "зачистка", нажмите на кнопку в правой части внешней серебристой пластины (см. рис. D:2) до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать рядом с символом "зачистка" (см. рис. выше). Светодиод напротив символа "зачистка" будет мигать каждые 5 секунд для предупреждения пользователя. Для отключения данного режима нажмите и отпустите кнопку вновь. При отключении сварочного фильтра, он автоматически перейдет в сварочный режим.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ (SPEEDGLAS 9100XXi)



Сварочный фильтр обладает функцией памяти, которая позволяет пользователю переключаться между двумя разными настройками. Когда первый набор настроек выставлен, то можно запрограммировать второй набор. Зажимая кнопку, находящуюся на серебристой стороне справа (см. рис. D:2) в течение 2-3 секунд (светодиод, обозначенный на рисунке выше, будет мигать о том что включен второй режим) вы можете вручную выставить набор настроек для второго режима.

Для переключения между двумя режимами зажмите кнопку, находящуюся справа на серебристой стороне, на 2-3 секунды. Мигание светодиода будет указывать изменение настроек.

ПОЛОЖЕНИЕ 1-5

В случае, если при сварке светофильтр не затемняется, как положено, увеличивайте чувствительность до тех пор, пока срабатывание сварочного светофильтра не станет устойчивым. Установка слишком высокого уровня чувствительности может оставить светофильтр в темном состоянии после завершения сварки из-за влияния окружающего света. В этом случае, понизьте уровень чувствительности, чтобы сварочный светофильтр затемнялся и высвечивался, как положено.

ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАН В ТЕМНОМ СОСТОЯНИИ

В случае установки положения блокировки светофильтра в темном состоянии, выключение сварочного светофильтра (после 1 часа простоя) автоматически выводит его из заблокированного состояния и устанавливает положение чувствительности равное 2. Номер затемнения, который будет использоваться в темном состоянии, выбирается кнопкой SHADE/ON.

ЗАДЕРЖКА

Функция задержки используется для установки задержки возврата сварочного светофильтра из темного в светлое состояние, в зависимости от типа сварки и силы тока. Смотри таблицу Рис. (E:3). Шкала выбора задержки расположена ниже индикаторов.

КОМФОРТНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ СВАРКИ ПРИХВАТКАМИ.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Эта установка может помочь снять усталость с глаз возникающее из-за того, что глаза постоянно подстраиваются под различный уровень освещения в процессе сварки прихватками. Режим сварки прихватками использует промежуточное, светлое состояние (затемнение 5). Если сварочная дуга не зажимается в течение 2 секунд, сварочный светофильтр переключится в нормальное светлое состояние (затемнение 3).

Заметьте, что функции Чувствительности и Задержки используют одни и те же индикаторы для отображения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Проверьте, что электроника и кнопки в рабочем состоянии, нажмите на кнопки – индикаторы будут мигать. Батарейки необходимо заменять, когда мигает индикатор разряда батареек или когда, не мигает индикатор затемнения или чувствительности, при нажатии на соответствующую кнопку.

Сварочный светофильтр оборудован тремя фото сенсорами (см. Рис. A:1) работающих независимо, и переключающих светофильтр в темное состояние в момент зажигания дуги. Для правильного функционирования сенсоры сварочного светофильтра должны быть все время чистыми и не заблокированными. Рекомендуемый температурный диапазон работы изделия от -5°C до +55°C.

Мигающие источники света (например, стробоскопический источник света) могут вызвать мигание сварочного фильтра без сварки. Это вмешательство может происходить на большом расстоянии и/или от отраженного света. Место сварки должно быть ограждено от таких помех.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Чистку сварочного светофильтра и защитных пластин осуществляйте не оставляющей волокон тканью или байкой.

⚠ Во избежание повреждения продукта не используйте растворители или спирт для чистки или дезинфекции. Не погружайте в воду и не подвергайте прямому воздействию потока жидкости.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена наружной защитной пластины.

Снимите серебристую фронтальную часть (см. инструкцию по эксплуатации сварочного щитка) и замените наружную защитную пластину (см. Рис. B:1)

Замена внутренней защитной пластины.

Для замены внутренней защитной пластины сварочный светофильтр должен быть вынут, удалите использованную внутреннюю защитную пластину, как показано на Рис. C:1. Новая внутренняя защитная пластина должна быть вставлена после удаления предохранительной пленки, как показано на Рис. C:2.

Увеличительные линзы (принадлежности) устанавливаются, как показано на Рис. C:3.

Замена батареек

Выньте сварочный светофильтр, выньте держатели батареек (если необходимо, используйте маленькую отвертку) и замените батареи в держатели батареек (см. Рис. D:1). Задвиньте держатели батареек в сварочный светофильтр, пока они не зафиксируются на своем месте. Заметьте, что все установки вернутся к своим заводским значениям.

⚠ Использованные батарейки/изношенные части изделия должны быть утилизированы в соответствии с местными законодательными актами. Сварочный светофильтр должен быть утилизирован, как электронные отходы.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОКА

Срок хранения и эксплуатации при соблюдении технических рекомендаций составляет 5 лет с даты изготовления. Оригинальная упаковка подходит для транспортировки и хранения. Дата изготовления закодирована в серийном номере автоматического светофильтра, который имеет формат ГГННXXXXX, где первые две цифры обозначают код года изготовления, а следующие две – неделю изготовления. Например, если серийный номер имеет вид 3208XXXXX, то светофильтр изготовлен на 8-й неделе 2012 года (код года 32 соответствует 2012 году, код 33 – 2013 году и т.д.)

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты изготовления. При наличии повреждений изделие должно быть немедленно заменено. Гарантийный срок на автоматический светофильтр составляет 24 месяца с даты продажи изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BEC:

Speedglas 9100V	160 г
Speedglas 9100X	180 г
Speedglas 9100XX	200 г
Speedglas 9100XXi	200 г

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ:

Speedglas 9100V	45 x 93 мм
Speedglas 9100X	54 x 107 мм
Speedglas 9100XX	73 x 107 мм
Speedglas 9100XXi	73 x 107 мм

УФ/ИК защита:

В соответствии с номером затемнения 13 (постоянно)

Время переключения из светлого в темное:

0.1 мс (+23°C)

Время открытия в светлое (задержка Возврата)

см. таблицу Задержка Возврата

Светлое состояние:

затемнение № 3

Темное состояние:

затемнение № 5, 8, 9-13

Состояние неисправности:

затемнение № 5

Тип батареек: 2 x CR2032 (Литиевые 3V)

Температура эксплуатации: от -5°C до +55 °C,
при относительной
влажности ≤ 90%,
при условии отсутствия
конденсации

Условия хранения:

Сварочный светофильтр
без батарей:
от -30° С до +70° С, при
относительной влажности ≤
90%, при условии отсутствия
конденсации

Длительный период хранения:

от -20° С до +55 °C,
при относительной
влажности ≤ 90%,
при условии отсутствия
конденсации

Литиевые батареи:

от -30° С до +60° C,
при относительной
влажности ≤ 75%,
при условии отсутствия
конденсации

Длительный период хранения:

от +10° С до +25°C,
при относительной
влажности ≤ 60%,
при условии отсутствия
конденсации

Срок эксплуатации:

5 лет в зависимости от
условий эксплуатации

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЕК:

Speedglas 9100V	2800 часов (солнечная панель)
Speedglas 9100X	2500 часов (солнечная панель)
Speedglas 9100XX	2000 часов
Speedglas 9100XXi	1800 часов

МАТЕРИАЛ

Сварочный светофильтр: PA

Защитная пластина: PC

Серебристая пластина: PA

Юридический адрес изготовителя: 3M Швеция АБ,
ул. Эрнста Хедлунда 35, Гагнеф, SE-785 30 Швеция.

Сделано в Швеции



Інструкція з експлуатації зварювального світловідбиваючого фільтру 3М™ Speedglas™ 9100

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь-ласка, прочитайте дану інструкцію разом із інструкціями з експлуатації та довідковою інформацією до зварювальної маски 3М™ Speedglas™, у яких Ви зможете знайти інформацію про допустимі комбінації, запасні частини та аксесуари.

УПАКОВКА

Упаковка Вашого зварювального світловідбиваючого фільтру Speedglas 9100 повинна містити: зварювальний світловідбиваючий фільтр, зовнішню захисну пластину, внутрішню захисну пластину, інструкцію з експлуатації та довідкову інформацію.

ОПИС

Конструкція зварювального світловідбиваючого фільтру Speedglas 9100 передбачає його використання тільки у зварювальних масках серії 3М™ Speedglas 9100. Засіб індивідуального захисту очей при зварюванні – автоматичний зварювальний світловідбиваючий фільтр 3М™ Speedglas 9100 забезпечує постійний захист очей зварювальника (13 ступінів затемнення, не залежно від того знаходиться фільтр у темному або світлому стані чи у вимкненому) від небезпечної ультрафіолетової (UV) та інфрачервоного (IR) випромінювання, виникаючого при електродугових процесах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильний вибір, навчання, використання та відповідний догляд, є обов'язковими умовами ефективного захисту користувача. Недотримання усіх вимог інструкції з експлуатації даного засобу індивідуального захисту та/або неправильна експлуатація виробу протягом всього часу знаходження у потенційно небезпечному середовищі, може нанести шкоди здоров'ю користувача, привести до серйозних або небезпечних для життя захворюванням, або до втрати працевздатності. Для надійної та правильної експлуатації використовуйте місцеві законодавчі акти, пов'язані із даною інформацією.

⚠ Особливу увагу приділяйте попередженням виділеними знаком

ДОЗВОЛИ ТА СЕРТИФІКАТИ

ЗІЗ маркується СЕ та відповідає Європейському Положенню ЗІЗ, директивам та гармонізованим європейським стандартам як наведено мал. F:1, який також містить інформацію про Відповідальний Орган, який видає сертифікат ЄС на екзамен з іспиту РРЕ (модуль В) та, коли це застосовується, Відповідальний орган, якому було надано повідомлення для спостереження за системою якості виготовлення РРЕ (модуль D). Сертифікати ЄС щодо типового контролю та Декларація відповідності доступна на www.3M.com/welding/certs

Дана продукція також відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту України №761 (ДСТУ EN 166, ДСТУ EN 379). cid:image001.png@01D3C1B6.3C9BABCO

Додаткову інформацію щодо локальної сертифікації даної продукції ви можете запросити у уповноважленого представника Компанії 3М в Україні – ТОВ «3М Україна» (контакти вказані в інструкції з експлуатації).

ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

⚠ Використовувати тільки з оригінальними ЗМ запасними частинами та аксесуарами, які перелічені в брошурі, і тільки в тих умовах, які передбачені інструкцією по експлуатації.

⚠ Використання альтернативних компонентів або модифікацій, які не зазначені в інструкції користувача може серйозно пошкодити захист і може привести до втрати претензії по гарантії або зробити продукт несумісним із класифікацією по захисту та не сертифікованим. Використовуйте тільки зі зварювальними масками, переварованими у технічному паспорти.

⚠ Захист очей, що використовується поверх стандартних окулярів для коригування зору, може передавати удар, що створює небезпеку для користувача.

⚠ У випадку не перемикення зварювального світловідбиваючого фільтру Speedglas 9100 у темний стан у відповідь на електричну дугу, необхідно негайно зупинити зварювання та перевірити даний світловідбиваючий фільтр у відповідності до даної інструкції. Продовження експлуатації зварювального світловідбиваючого фільтру, не перемикаючого у темний стан, може привести до тимчасової втрати зору. Якщо дана проблема не може бути ідентифікована та виправлена – не використовуйте даний світловідбиваючий фільтр, зверніться за допомогою до Вашого керівника, дистрибутора або до компанії 3М.

⚠ Використання даного виробу у роботах, для яких воно не призначено, таких як лазерне зварювання / різання, може привести до невідікових захворювань очей.

МАРКУВАННЯ

Зварювальний фільтр: 3/5,8/9-13 ЗМ 1/1/2/379

Увага! Це приклад по EN 379. Реальна класифікація вказана на зварювальному світловідбиваючому фільтрі.

Світлий стан	3 / 5,8/9-13	ЗМ	1 / 1	1 / 2	/ EN379 CE
Темний стан(и)					
Індикатор виробника					
Оптичний клас					
Клас світловідросування					
Клас нерівномірності проникнення світлового коефіцієнту					
Клас кутової залежності проникнення кутового коефіцієнту					
Номер стандарту					

Зовнішнє захисне скло: 3М 1 ВТ *

Внутрішнє захисне скло: 3М 1 S

3М = Виробник

1 = Оптичний клас

S = підвищена надійність

BT= опір високошвидкісним частинкам при середній енергії удару (120 м/с.) при екстремальних температурах (-5°C i +55°C)

K = стійкість поверхні до пошкоджень частинками.

Якщо символи позначенні механічного впливу (F, B) не співпадають як на зовнішньому захисному склі, так і на захисному шоломі загальний рівень захисту виробу повинен бути віднесений до нижнього з цих позначень

* EN 166: якщо необхіден захист від високошвидкісних часток при екстремальних температурах, вибраний елемент захисту очей має бути позначенням літерою T після літери, яка вказує на захист від механічного впливу, тобто FT, BT або AT. Якщо літера механічної міцності є, але за нею не слідує літера T, то цей засіб захисту має бути використаний тільки проти високошвидкісних частинок при кімнатній температурі.

Додаткові позначення - відповідність іншим стандартам та вимогам.

⚠ = Прочитайте інструкцію перед початком роботи.

Серійний номер = Рік, тиждень виготовлення



= Рік



= Місяць



= слід утилізувати як електротехнічні відходи.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

⚠ Уважнотримайте зварювальний світловідбиваючий фільтр Speedglas 9100 перед кожним використанням. Тріснуте, вкрите окалиною чи подряпане скло світловідбиваючого фільтру чи захисні пластини зменшують видимість та можуть серйозно зменшити захист. Усі пошкоджені елементи мають бути негайно замінені. Перед експлуатацією виділіть всі захисні плівки із пластини та переконайтесь у тому, що зварювальний світловідбиваючий фільтр захищений внутрішно та зовнішньо пластинами.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ НАЛАШТУВАННЯ

ВМК/УВМК (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Для включення світловідбиваючого фільтру натисніть кнопку SHADE/ON. Зварювальний світловідбиваючий фільтр виключається автоматично після 1 години простою.

АВТОМАТИЧНЕ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ (SPEEDGLAS 9100XXI)

SPEEDGLAS 9100XXi має датчик руху та вимикається/вимикається автоматично.

ЗАТЕМНЕННЯ

Сім різних налаштувань номерів затемнення, розділені на дві групи (5,8) та (9-13), можуть бути вибрані для переходу у темний стан. Подивітесь на поточний номер затемнення можна короткочасним натисканням на кнопку Shade/ON. Щоб вибрати інший номер затемнення, повторіть натискання, при миготливому індикаторі, на кнопку Shade/On. Перемістіть миготливий індикатор на бажаний номер затемнення. Для переходу із однієї групи затемнення в іншу, натисніть та отримайте 2 секунди кнопку Shade/On.

Номер затемнення може бути вибраний відповідно до таблиці Рис. (Е: 1)

ЧУТЛИВІСТЬ

Установка чутливості системи що визначає зварювальну дугу може бути налаштована для різних зварювальних процесів і умов робочого місця. Подивітесь поточну установку чутливості можна короткочасним натисканням на кнопку Sens. Щоб вибрати іншу установку, повторіть натискання на кнопку SENS, поки миготливий індикатор не покаже необхідну установку, на складі вища індикаторів.

Положення ■ Уесь час заблокований у світлому стані (затемнення 3). Використовується при шліфуванні.

Положення 1 Установка найменшої чутливості. Використовується якщо інша зварювальна дуга по близькості створює перешкоди.

Положення 2 Нормальне положення. Використовується для більшості зварювальних робіт, виконуваних, як в пряміненні, так і зовні.

Положення 3 Положення для низкоамперного зварювання або зварювання зі стабільністю зварювальної дуги (наприклад, TIG зварювання).

Положення 4 Положення для дуже низкоамперного зварювання, використовується при інверторному TIG зварюванні.

Положення 5 Найвищий ступінь світлочуттєвості. Використовується при TIG зварюванні, коли дуга місцями недоступна для нагляду.

Положення ■ Заблокований у вибраному стані затемнення. Функція пасивного світловідбиваючого фільтру для зварювання.

ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЛОКОВАНО У СВІТЛУМУ СТАНІ



Ці налаштування підходять для шліфування або інших допоміжних (незварювальних) робіт.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Дане положення може бути встановлене для шліфування чи іншої роботи, не пов'язаної зі зварюванням. Кожні 8 секунд індикатор буде мигати, та нагадувати користувачу, що зварювальний світловідбиваючий фільтр заблокований у світлому стані (ступінь затемнення 3). Зварювальний світловідбиваючий фільтр має бути розблокований перед проведенням зварювальних робіт, вибрахши установку чуттєвості призначеної для зварювання. Вимкнення зварювального світловідбиваючого фільтру (після однієї години простою) автоматично виводить його із заблокованого стану та встановлює положення чуттєвості 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Для активації режиму "зачистка", натисніть кнопку в правій частині зовнішньої сріблястої пластини (див. рис. D:2) до тієї пори, поки світлодіодний індикатор не почне миготіти поряд з символом "зачистка" (див. рис. вище). Відповідний індикатор буде миготіти кожні 5 секунд для інформування користувача. Для виходу з режиму допоміжних робіт натисніть та відпустіть кнопку знову. При вимиканні виробу фільтр автоматичного затемнення автоматично переходить у режим зварювальних робіт.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ (SPEEDGLAS 9100 XXI)



Фільтр автоматичного затемнення має додаткову функцію пам'яті, що дозволяє користувачу налаштувати 2 різні режими роботи та переходити з одного на інший. Коли перший режим роботи налаштований, Ви маєте можливість налаштувати другий режим. Затиснівши праву кнопку (див. малюнок D:2): на 2-3 секунди (справоць відповідний індикатор, який сигналізує, що Ви перейшли на другий режим і можете його налаштувати).

Для переходу від одного режиму до іншого затисніть праву кнопку (малюнок D:2) Індикатор сигналізує про перехід від одного режиму до іншого.

ПОЛОЖЕННЯ 1-5

У разі, якщо при зварюванні світлофільтр не затемнється, як годиться, збільшуйте чутливість до тих пір, поки налаштування зварювального світлофільтру не стане стійким. Установка занадто високого рівня чутливості може залишити світлофільтр у темному стані після завершення зварювання через вплив навколошнього світла. У цьому випадку, підніміть рівень чутливості, щоб зварювальний світлофільтр затемнівся та висвітлювався, як годиться.

ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЛОКОВАНИЙ У ТЕМНОМУ СТАНІ



У випадку установлення положення блокування світловідбиваючого фільтру у темному стані, вимкнення зварювального світловідбиваючого фільтру (після 1 години простою) автоматично виводить його із

заблокованого стану та встановлює положення чутливості. Номер затемнення, що буде використовуватись у темному стані, вибирається кнопкою Shade/On.

ЗАТРИМКА

Функція затримки використовується для затримки повернення зварювального світлофільтру з темного в світлій стан, в залежності від типу зварювання і сили струму. Дивіться таблицю Рис (Е:3) Шкала вибору затримки вибрана нижче індикаторів.

КОМФОРТНИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ПРИХВАТКИ



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Дане налаштування може допомогти знищити втомленість очей, якщо виникає через те, що очі постійно налаштовуються під різний ступінь освітлення у процесі зварювання прихватом. Режим зварювання прихватом використовує проміжний світливий стан (затемнення 5). Якщо зварювальна дуга не запалиться за 2 секунди, зварювальний світловідбиваючий фільтр перемкнеться у нормальний світливий стан (затемнення 3).

Зауважте:, що функція Чутливості та затримки використовують одні і ті ж самі індикатори для відображення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перевірте, що електроніка та кнопки знаходяться в робочому стані, натисніть на кнопку - індикатори будуть мигати. Батарейки необхідно замінити, коли блимає індикатор розряду батареї або коли не блимає індикатор затемнення або чутливості, при натисканні на відповідну кнопку. 

Зварювальний світлофільтр обладнаний двома фотосенсорами (див. Рис. А: 1) які працюють незалежно, і переминюють світлофільтр в темний стан в момент запалювання дуги. Для правильного функціонування сенсори зварювального світлофільтру повинні бути весь час чистими і не заблокованими.

Рекомендований температурний діапазон для роботи виробу: -5°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

Миготливі джерела світла (наприклад, стробоскопічне джерело світла) можуть викликати миготливі зварювального фільтру без зварювання. Це втручання може відбуватися на великі відстані та/ або від відбитого світла. Місце зварювання слід відгородити від таких перешкод.

ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ

Чистку зварювального світлофільтру і захисних пластин здійснюйте не залишаючи волокон тканиною або байкою.

Δ Щоб уникнути пошкодження виробу, не використовуйте розчинники та спирт для чищення або дезінфекції. Не занурюйте виріб до води та уникайте струменів чи спрею з рідинами безпосередньо на зварювальний фільтр.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна зовнішньої захисної пластини.

Зніміть сріблясту фронтальну частину (див. інструкцію по експлуатації зварювальної маски) і замініть зовнішню захисну пластину (див. Рис. В: 1)

Заміна внутрішньої захисної пластини.

Для заміни внутрішньої захисної пластини зварювальний світло відбиваючий фільтр має бути видалений, видаліть використану внутрішню захисну пластину, як показано на Рис. С: 1. Нова внутрішня захисна пластина повинна бути вставлена після видалення запобіжної плівки, як показано на Рис. С: 2

Збільшувальні лінзи встановлюються, як вказано на Рис. С:3.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Вийміть зварювальний світлофільтр (див. інструкцію по експлуатації зварювальної маски), вийміть утримувачі батарейок (якщо необхідно, використовуйте маленьку викрутку) і замініть батарейки в утримувачі батарейок (див. Рис. D: 1). Закрійте утримувачі батарейок в зварювальному світлофільтрі, поки вони не зафіксуються на своєму місці. Зауважте, що всі установки повернуться до своїх заводських значень.

Δ Використані батарейки / зношені частини виробу повинні бути утилізовані відповідно до місцевих законодавчих актів. Зварювальний світлофільтр повинен бути утилізований, як електронні відходи.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

При зберіганні, як зазначено в технічній специфікації, очікується термін придатності продукту п'ять років. Оригінальна упаковка придатна для безпечної транспортування та зберігання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАГА :

Speedglas 9100V	160 г
Speedglas 9100X	180 г
Speedglas 9100XX	200 г
Speedglas 9100XXi	200 г

ПОЛЕ ЗОРУ:

Speedglas 9100V	45 x 93 мм
Speedglas 9100X	54 x 107 мм
Speedglas 9100XX	73 x 107 мм
Speedglas 9100XXi	73 x 107 мм

УФ/ІЧ захист:

У відповідності до номеру затемнення 13 (постійно)

Час переключення із світлого у темне:

0.1 мс ($+23^{\circ}\text{C}$)

Час відкриття у світливий стан(затримка):

див. таблицю Затримка повернення

Світливий стан:

затемнення № 3

Темний стан:

затемнення № 5, 8, 9-13

Стан несправності:

затемнення № 5

Тип батарейок:

2 x CR2032 (Літій 3V)

Умови експлуатації:

-5°C до $+55^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 90\%$, без конденсації парів

Умови зберігання:

затемнення № 5
зварювальний фільтр без батарей:

від -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 90\%$, умови без конденсації парів

Для тривалого терміну зберігання:

від -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 90\%$, без конденсації парів

Літієві батареї:

від -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 75\%$, умови без конденсації парів

Для тривалого терміну зберігання:

$+10^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, RH $\leq 60\%$, умови без конденсації парів

Очікуваний термін служби:

5 років залежно від умов використання

СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕЕК:

Speedglas 9100V	2800 годин (сонячна панель)
Speedglas 9100X	2500 годин (сонячна панель)
Speedglas 9100XX	2000 годин
Speedglas 9100XXi	1800 годин

МАТЕРИАЛ

Зварювальний світло	
відбиваючий фільтр:	PA
Захисна пластина:	PC
Фронтальна пластина	PA

Istruzioni d'uso Schermo per Saldatura 3M™ Speedglas™ 9100

(IT) (CH)

ISTRUZIONI D'USO

Si raccomanda di leggere attentamente queste istruzioni assieme a quelle degli Schermi per Saldatura 3M™ Speedglas™ ed al Libretto di Riferimento dove è possibile trovare informazioni sulle combinazioni approvate, le parti di ricambio e gli accessori.

APERTURA CONFEZIONE

La confezione del filtro per saldatura Speedglas 9100 contiene il filtro per saldatura, la piastra di protezione esterna, la piastra di copertura interna, le istruzioni d'uso e il Libretto di Riferimento.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Il filtro per saldatura Speedglas 9100 è progettato per essere utilizzato esclusivamente con gli schermi per saldatura 3M serie Speedglas 9100.

Lo schermo per saldatura Speedglas 9100 aiuta a proteggere gli occhi dell'utilizzatore e fornisce protezione permanente (equivalente al grado 13 indipendentemente dal fatto che il filtro sia posizionato sullo stato chiaro o scuro oppure che sia operativa la funzionalità auto oscurante) dalle radiazioni ultraviolette (UV) e infrarosse (IR) dannose che si generano durante alcuni tipi di operazioni di saldatura ad arco/gas.

ATTENZIONE

Un'appropriata selezione, formazione, uso e manutenzione sono fattori essenziali per garantire la corretta protezione dell'utilizzatore. Non seguire le istruzioni d'uso di questi prodotti di protezione o l'utilizzo scorretto del sistema completo e non per tutto il periodo di esposizione, può avere effetti negativi sulla salute dell'utilizzatore, portando a gravi malattie, infortunio od inabilità permanente.

Per l'adeguatezza e l'uso corretto seguire le normative locali e riferirsi a tutte le informazioni fornite.

Prestare particolare attenzione alle frasi di avvertimento dove compare il simbolo .

APPROVAZIONI

Questo DPI è marcato CE ed è conforme al Regolamento Europeo DPI, alle direttive e agli Standard Europei armonizzati elencati in fig F:1, che contiene inoltre le informazioni sull'Ente Notificato che ha emesso il certificato di prova di tipo EU e, se applicabile, l'Ente Notificato responsabile della sorveglianza sul sistema di qualità del produttore del DPI (Modulo D). I certificati di prova di tipo EU e le Dichiarazioni di Conformità sono disponibili su www.3m.com/welding/certs

LIMITAZIONI D'USO

 Utilizzare soltanto i ricambi e gli accessori originali 3M™ Speedglas™ elencati nel Libretto di Riferimento e in accordo alle condizioni d'uso indicate nelle specifiche tecniche.

 L'utilizzo di componenti non specificati nelle presenti istruzioni d'uso possono compromettere seriamente la protezione, invalidare la garanzia e annullare la

conformità alla classe di protezione e alle approvazioni. Utilizzare solo con gli schermi di saldatura indicati nel Libretto di Riferimento.

 La protezione degli occhi indossata sopra gli occhiali da vista può trasmettere un eventuale impatto e creare un rischio all'utilizzatore.

 In caso lo schermo per saldatura Speedglas 9100 non dovesse scattare sullo stato scuro in presenza di un arco da saldatura, smettere immediatamente di saldare e ispezionare il filtro come indicato nelle presenti istruzioni. Continuare ad utilizzare uno schermo difettato che non si oscura, può portare alla perdita temporanea della vista. Se il problema non può essere individuato e risolto, non usare il filtro per saldatura, contattate il vostro supervisore, il distributore o gli uffici 3M per assistenza.

 L'uso di questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate, come il taglio o la saldatura laser, può portare a danni permanenti agli occhi e perdita della vista.

MARCATURA DEL DISPOSITIVO

Filtro per saldatura: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/EN379 CE

Nota! Lo schema sottostante è solo un esempio (EN: 379). La marcatura valida è riportata sul filtro per saldatura.

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Gradazione chiara	_____	
Gradazione(i) scura(e)	_____	
Identificazione del fabbricante	_____	
Classe ottica	_____	
Classe diffusione ottica	_____	
Variazioni nella classe di trasmissione luminosa	_____	
Classe di dipendenza angolare	_____	
Numeri della Norma	_____	

Lamina di protezione esterna: 3M 1 BT*

Lamina interna di copertura: 3M 1 S

3M= Produttore

1= Classe ottica

S= Robustezza incrementata

BT= Resistenza a particelle ad alta velocità a media energia di impatto, agli estremi di temperatura (-5°C e +55°C)

K = simbolo per la resistenza della superficie a danni da particelle fini.

Se i simboli relativi alla resistenza a impatto (F,B) della lamina di protezione esterna e della struttura dell'elmetto non sono uguali, al DPI completo dovrà essere assegnato il livello di protezione inferiore.

*EN 166: Se è richiesta la protezione da particelle ad alta velocità a temperature estreme, la protezione per gli occhi selezionata dovrà essere marcata con la lettera T subito dopo la lettera di marcatura della resistenza a impatto,

ad es. FT, BT o AT. Se la lettera riferita alla resistenza a impatto non è seguita dalla lettera T, la protezione per gli occhi dovrà essere utilizzata per le particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

Indicazioni aggiuntive sul prodotto si riferiscono ad altri standard.

  = Leggere le istruzioni prima dell'uso

Numeri di serie = Anno, settimana di produzione

 = Anno

 = Mese

 = Deve essere smaltito come un rifiuto elettronico ed elettronico

PREPARAZIONE PER L'USO

 Ispezionare accuratamente il filtro Speedglas 9100 completo prima di ogni uso. Filtri o lamine di protezione crepati, rigati o danneggiati riducono la visione e possono diminuire significativamente la protezione. Tutti i componenti danneggiati devono essere rimpiazzati immediatamente. Prima dell'utilizzo rimuovere il film protettivo dal visore ed assicurarsi che il filtro per saldatura sia equipaggiato con la lamina protettiva esterna e la lamina di copertura interna.

ISTRUZIONI OPERATIVE

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Per attivare il filtro per saldatura, premere il pulsante SHADE/ON. Il filtro si spegne automaticamente dopo un'ora di inattività.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Lo Speedglas 9100XXi ha un sistema automatico di controllo acceso/spento.

GRADAZIONE

Per lo stato scuro sono disponibili sette differenti gradazioni di oscuramento, divise in due gruppi (gradazione 5, 8 e gradazione 9-13). Per controllare su quale gradazione di oscuramento è impostato il filtro di saldatura, premere brevemente il pulsante SHADE/ON.

Per cambiare il grado di oscuramento, premere ripetutamente il pulsante SHADE/ON mentre la spia lampeggia. Premere finché la spia lampeggia in corrispondenza della gradazione desiderata. Per passare da un gruppo di oscuramento all'altro, premere per 2 secondi il pulsante SHADE/ON.

Il grado di oscuramento può essere scelto in accordo con la tabella in figura (E:1)

SENSITIVITÀ

La programmazione della sensitività dei fotosensori (che rispondono alla luce dell'arco) può essere variata a seconda dei differenti sistemi di saldatura e delle condizioni ambientali di lavoro. Per vedere il livello di sensitività impostato, premere il pulsante SENS. Per selezionare un diverso livello di sensitività premere ripetutamente il pulsante SENS fino a posizionare la spia sul settaggio desiderato indicato dalla scala sopra gli indicatori luminosi.

Posizione 1 Impostazione bloccata nello stato chiaro (gradazione 3) da usare nelle operazioni di sbavatura.

Posizione 2 Impostazione di minore sensitività. Si utilizza quando ci sono interferenze con altri saldatori nelle vicinanze.

Posizione 2 Impostazione normale. Si utilizza nella maggior parte delle operazioni di saldature sia interne che esterne.

Posizione 3 Impostazione per saldatura a basso amperaggio e/o arco luminoso regolare. (es. TIG)

Posizione 4 Impostazione per saldatura ad amperaggio molto basso, con attrezzature quali Inverter-TIG

Posizione 5 Impostazione di maggiore sensitività. Da utilizzare con attrezzatura TIG quando parte dell'arco è oscurata alla vista.

Posizione 6 Impostazione bloccata nello stato scuro. Ha funzione di filtro passivo.

POSIZIONE BLOCCATA NELLO STATO CHIARO.



Questa impostazione può essere usata per smerigliatura od altre attività non di saldatura.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Questa impostazione può essere utilizzata per operazioni di sbavatura/smerigliatura o operazioni diverse dalla saldatura. Quando il filtro è bloccato nello stato chiaro (gradazione 3) il LED sottostante lampeggia ogni 8 secondi per avvertire l'utilizzatore. Il filtro deve essere sbloccato prima di iniziare il processo di saldatura scegliendo la gradazione di oscuramento idonea al tipo di processo. Quando il filtro si spegne automaticamente (dopo 1 ora di inattività) si sblocca e si imposta sulla sensitività 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Per attivare la modalità di smerigliatura, premere il pulsante laterale destro sul frontale argentato (vedi fig D: 2) fino a che il LED accanto al simbolo grind lampeggia (vedi fig sopra). Il LED accanto al simbolo grind lampeggia ogni 5 secondi per avvisare l'utente. Per uscire dalla modalità smerigliatura, premere e rilasciare nuovamente il pulsante. Quando il filtro di saldatura si spegne, lo farà passare automaticamente alla modalità di saldatura.

FUNZIONE DI MEMORIA (SPEEDGLAS 9100XXi)



Questo filtro per saldatura ha una funzione di memoria che permette all'utente di passare tra due impostazioni di saldatura differenti. Quando è stata fatta la prima impostazione di saldatura, si ha la possibilità di programmare una seconda impostazione. Tenendo premuto il tasto a destra del frontale d'argento (vedi fig D: 2) per 2-3 secondi (il LED marcato, sulla figura sopra, indicherà (lampeggiando) che siete nella seconda impostazione di saldatura) è possibile impostare manualmente il secondo programma.

Per passare tra le due impostazioni diverse, tenere premuto il pulsante di destra del frontale d'argento 2-3 secondi. Il LED indicherà (lampeggiando) il cambio delle impostazioni di saldatura.

POSIZIONE 1-5

Se il filtro non si oscura durante il processo di saldatura come desiderato, aumentare la sensitività finché il filtro non reagisce come voluto. Se la sensitività è tarata troppo alta,

può succedere che il filtro rimanga scuro anche quando si è finito il processo di saldatura a causa della luce ambientale. In questo caso regolare la sensibilità su un grado inferiore in modo che il filtro passi dallo stato scuro a quello chiaro alla fine delle operazioni di saldatura.

POSIZIONE BLOCCATA



NELLO STATO SCURO.

Quando il filtro per saldatura è bloccato allo stato scuro e si spegne (dopo 1 ora di attività) si reimposta automaticamente sulla sensibilità 2. Il grado di oscuramento da utilizzare nello stato scuro si seleziona con il pulsante SHADE/ON.

RITARDO

La funzione ritardo serve per impostare il tempo necessario per tornare dallo stato scuro a quello chiaro in funzione dei processi di saldatura e dell'amperaggio. Vedere tabella in figura (E:3). La scala che indica il tempo di ritorno allo stato chiaro è posizionata sotto gli indicatori.

MODALITÀ DI CONFORT PER SALDATURA A PUNTATURA



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Questo settaggio aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi dovuto al continuo adeguamento della vista ai diversi livelli di luce durante la saldatura a puntatura. L'impostazione per la saldatura a puntatura utilizza un livello intermedio di gradazione (gradazione 5). Se l'arco non viene innescato entro 2 secondi il filtro per saldatura ritorna allo stato chiaro (gradazione 3).

Nota: sul display la sensibilità ed il ritardo usano lo stesso led indicatore.

IN USO

Per verificare il funzionamento del sistema elettronico e dei bottoni, premere i bottoni e controllare che gli indicatori lampeggiano. Le batterie devono essere rimpiazzate quando l'indicatore di carica della batteria lampeggia o quando, dopo aver premuto i bottoni, le spie luminose non lampeggiano.

Il filtro per saldatura è equipaggiato con tre sensori ottici (vedere figura A:1) che reagiscono indipendentemente causando l'oscuramento del filtro quando scocca l'arco di saldatura. I sensori sul filtro per saldatura devono essere tenuti puliti e scoperti per tutto il tempo al fine di garantire un funzionamento ottimale.

L'intervallo di temperatura operativo raccomandato è tra -5°C e +55°C.

Fonti di luce lampeggiante (es. luci stroboscopiche) possono attivare il filtro per saldatura anche in assenza di operazioni di saldatura. Questa interferenza può avvenire da lunga distanza e/o da luci riflesse. L'area di saldatura dovrebbe essere schermata da queste interferenze.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Pulire il filtro per saldatura e le lame di protezione/copertura con un panno che non rilascia pelucchi.

Per evitare danni al prodotto, non utilizzare solventi o alcool per la pulizia o la disinfezione. Non immergere in acqua e non spruzzare liquidi direttamente.

MANUTENZIONE

Sostituzione della lamina esterna.

Rimuovere il frontalino metallizzato (vedere le istruzioni relative allo schermo di saldatura) e sostituire il pannello di protezione esterno (vedere figura B:1)

Sostituzione della lamina interna di copertura.

Per sostituire la lamina interna di copertura, smontare il filtro per saldatura; la vecchia lamina interna di copertura deve essere rimossa come illustrato in figura C:1. La nuova lamina interna di copertura deve essere inserita dopo che la pellicola protettiva è stata rimossa, come mostrato in figura C:2.

Montaggio lente di ingrandimento (accessorio) (vedere figura C:3).

Sostituzione delle batterie

Rimuovere il filtro per saldatura, estrarre il supporto per le pile (usare eventualmente un piccolo cacciavite). Inserire le nuove batterie (secondo la figura D:1). Spingere in posizione il supporto per le pile fino allo scatto. Nota: dopo questa operazione saranno ripristinate tutte le iniziali impostazioni di fabbrica.

Le batterie esauste/parti usurate devono essere smaltite secondo la legislazione locale. I filtri per saldatura devono essere smaltiti come materiale elettronico.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Se conservato come indicato nelle specifiche tecniche, la scadenza del prodotto è di cinque anni. La confezione originale è idonea al trasporto e alla conservazione.

SPECIFICHE TECNICHE

PESO:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

CAMPO VISIVO:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR protezione:	In base alla gradazione 13 (permanente)

Tempo di passaggio da chiaro a scuro:
vedere la tabella Recovery Delay

Stato chiaro:
gradazione 3
Stato scuro:
gradazione 5, 8, 9-13

Modo di sicurezza:
gradazione 5
Tipo batteria:
2 x CR2032 (Lithium 3V)

Condizioni operative:
da -5°C a +55°C, UR ≤ 90%, senza condensa

Condizioni di conservazione:

Filtro per saldatura
senza batteria:
da -30°C a +70°C,
UR ≤ 90%, senza condensa

Periodo di conservazione
prolungato:
da -20°C a +55°C,
UR ≤ 90%, senza condensa

Batterie al litio:
-30°C a +60°C, UR ≤ 75%,
senza condensa

Periodo di conservazione
prolungato:
da +10°C a +25°C,
UR ≤ 60%, senza condensa

Periodo di funzionamento atteso:
5 anni, in funzione delle
condizioni di utilizzo

VITA BATTERIE:

Speedglas 9100V	2800 ore (pannello solare)
Speedglas 9100X	2500 ore (pannello solare)
Speedglas 9100XX	2000 ore
Speedglas 9100XXi	1800 ore

MATERIALI

Filtro per saldatura:	PA
Piastra di protezione:	PC
Frontale color argento	PA

Gebruiksaanwijzing 3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter

(NL) (BE)

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze instructies samen met de instructies van de 3M™ Speedglas™ 9100 laskap en het referentieblad waar u informatie kunt vinden van goedgekeurde combinaties, onderdelen en accessoires.

UITPAKKEN

De verpakking van uw Speedglas 9100 lasfilter moet een lasfilter, beschermruit binnenzijde, beschermruit buitenzijde, gebruiksaanwijzing en referentieblad bevatten.

SYSTEEM OMSCHRIJVING

Het Speedglas 9100 lasfilter is exclusief ontworpen voor gebruik in combinatie met een Speedglas 9100 laskap.

Het Speedglas 9100 lasfilter draagt bij aan de bescherming van de ogen van de drager en geeft permanente bescherming (kleur 13) tegen de schadelijke UV en IR straling van bepaalde lasprocessen, ongeacht of het filter in de lichte of donkere staat is en ook in geval van een lege batterij of elektronisch mankement.

WAARSCHUWING!

Een juiste keuze, training, gebruik en onderhoud van het product zijn essentieel voor de bescherming van de drager. Het niet volgen van de gebruiksaanwijzing en / of het onjuist dragen van het complete product tijdens de gehele blootstellingperiode kan een nadelig effect hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige of levensbedreigende ziekten, verwondingen of blijvende invaliditeit. Volg de lokale wetgeving die betrekking heeft op de gegeven informatie voor doelmatig en juist gebruik.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de WAARSCHUWINGSTEKENS.

GOEDKEURINGEN

Het PBM is voorzien van een CE-markering en is conform de Europese PPE-Verordening, richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen (zie Fig F:1) In Figuur F:1 staat ook informatie over de Notified Body die het EU-type keuringscertificaat heeft afgegeven voor het PBM (module B) en, indien van toepassing, over de Notified Body die voor het toezicht op het kwaliteitsysteem van de fabricage van het PBM (module D) verantwoordelijk is. De EU-certificaten voor type onderzoek en de conformiteitsverklaring zijn beschikbaar op www.3m.com/Welding/certs.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

⚠ Enkel gebruiken met originele Speedglas onderdelen en accessoires zoals genoemd in het referentieblad en binnen de gebruiksomstandigheden zoals gegeven in de Technische Specificaties.

⚠ Het gebruik van vervangende producten of aanpassingen die niet in deze gebruiksaanwijzing genoemd zijn kunnen serieuze schade aanbrengen aan de bescherming en hiermee kan aanspraak op garantie vervallen, of ervoor zorgen dat het product niet meer in overeenstemming is met de beschermingsclassificaties en goedkeuringen. Gebruik daarom alleen in combinatie met de laskappen die gegeven zijn in het referentieblad.

⚠ Oogbescherming die over standaard correctiebrillen gedragen wordt kan instagrissico's veroorzaken en daar mee een gevaar voor de drager.

⚠ Indien de Speedglas 9100 laskap niet in staat is om over te schakelen naar de donkere instelling als reactie op een aanwezige lasboog, stop dan onmiddellijk met lassen en controleer het lasfilter zoals beschreven in deze instructies. Het blijvend gebruik van een lasfilter dat niet kan omschakelen naar de donkere instelling kan een tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken. Gebruik het lasfilter niet indien het probleem niet vastgesteld en verholpen kan worden. Neem contact op met uw leidinggevende, uw Speedglas distributeur of 3M voor advies.

⚠ Het gebruik van dit product bij toepassingen waarvoor het niet bedoeld is, zoals laser lassen en snijden, kan resulteren in blijvende oogbeschadiging en verlies van zicht.

KENMERKEN

Lasfilter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Opmerking! Onderstaand is een voorbeeld (EN 379). Ieder lasfilter is voorzien van een geldige classificatie.

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1	1 / 1	2 / EN379 CE
Lichte kleur				
Donkere kleur(en)				
Fabrieksidentificatie				
Optische klasse				
Uitvoering lichtverdeling				
Variatie in lichtverdeling				
Lichtinvalshoekklasse				
Certificatie aanduiding of standaard nummer				

Buitenste beschermplaat: 3M 1 BT *

Binnenste afdekplaat: 3M 1 S

3M = Fabrikant

1 = Optische klasse

S = verhoogde robuustheid

BT = weerstand tegen hoge snelheidsdeeltjes bij gemiddelde energie impact (120 m / s.) bij extreme temperaturen (-5 ° C en +55 ° C)

K = symbool bestendigheid tegen oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes.

Wanneer de symbolen van de inslagmarkering (F, B) op de buitenste beschermplaat en de helmschaal niet gelijk zijn, dan dient het laagste beschermingsniveau te worden toegekend aan het PBM.

*EN 166: wanneer bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen is vereist voor dit PBM dan dient de geselecteerde oogbeschermers gemarkeerd te zijn met de letter T, d.w.z. FT, BT of AT. Wanneer dit niet het geval is dan mag de oogbeschermertegen hoge snelheidsdeeltjes alleen bij kamertemperatuur worden gebruikt.

Extra markeringen op het product refereren aan andere normen.

-   = Lees de instructies voor gebruik
- Serie no. = Jaar, productweek
-  = Jaar
-  = Maand
-  = Moet worden behandeld als elektrisch en elektronisch afval

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

△ Inspecteer het complete Speedglas 9100 lasfilter zorgvuldig voor ieder gebruik. Lasfilters of beschermruijten met barsten, putjes of krassen beperken het zicht en kunnen vermindering van de bescherming veroorzaken. Alle beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk vervangen worden. Verwijder de beschermfolie van het venster voor gebruik en verzekер u ervan dat het lasfilter is voorzien van beschermruijten aan de binnen- en buitenzijde.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AAN/UIT (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Druk op de SHADE/ON knop om het lasfilter te activeren. Het lasfilter schakelt na een uur automatisch uit indien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

De Speedglas 9100XXi heeft een door beweging geregelde aan en uit functie

KLEURINSTELLING

Zeven verschillende kleurinstellingen, onderverdeeld in twee groepen: (kleur 5, 8) en (kleur 9-13) zijn beschikbaar in de donkerstand. Druk korte tijd op de SHADE/ON knop om de huidige kleurnummerinstelling te kunnen zien. Druk herhaaldelijk op de SHADE/ON knop, terwijl de led-indicatoren op het display knipperen, om de kleurinstelling te veranderen. Verplaats de knipperende led naar het gewenste kleurnummer. Druk de SHADE/ON knop gedurende twee seconden in om tussen de twee kleurgroepen te kunnen wisselen.

De donkerkleur kan gekozen worden volgens de tabel in figuur (E:1).

GEVOELIGHEID

De instelling en gevoeligheid van het fotodetectorsysteem kan worden aangepast aan een grote verscheidenheid van lasprocessen en werkplaatsituaties. Om te zien in welke stand de gevoeligheid is ingesteld drukt u korte tijd op de knop SENS. Om een andere instelling te kiezen moet u herhaaldelijk op de SENS knop drukken totdat de LED knippert bij de gewenste instelling, zoals aangegeven boven de LED's.

Stand 1 Permanente lichte kleurinstelling (kleur 3). Voor gebruik tijdens slijpwerkzaamheden.

Stand 2 Minst gevoelige instelling. Deze wordt gebruikt als er storend licht is, bijvoorbeeld van lassers in de buurt.

Stand 3 Normale stand. Wordt gebruikt voor de meeste soorten lasprocessen, binnen- en buitenshuis.

Stand 4 Stand voor het lassen in situaties met geringe stroomsterkte en wanneer de lasboog stabiel is, bijvoorbeeld TIG lassen.

Stand 5 Stand voor het lassen bij zeer geringe stroomsterkte, bijvoorbeeld bij TIG inverter lasmachines.

Stand 6 Meest gevoelige instelling. Geschikt voor TIG lassen waarbij een deel van de boog ontrokken is aan het zicht.

Stand 7 Permanent donkere kleurinstelling zoals bij een passief filter.

PERMANENT LICHTE KLEURINSTELLING

Deze instelling kan worden gebruikt voor slijpen en andere niet-las activiteiten.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Deze instelling kan voor slijpen of andere niet las-gerelateerde handelingen worden gebruikt. Wanneer het lasfilter is vastgezet in de lichtstand (kleur 3), zal de LED onder het symbool elke 8 seconden knipperen om de gebruiker te informeren. Het lasfilter moet worden ontgrendeld voordat wordt gestart met het booglassen, door een gevoelighedsinstelling voor lassen te kiezen. Wanneer het lasfilter zichzelf uitschakelt (na een uur niet te zijn geactiveerd), zal het automatisch de vergrendelde instelling omzetten naar stand 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Om de slijpstand te activeren, drukt u op de knop rechts van het zilveren front (zie afbeelding D:2) tot de LED naast het slijpsymbool knippert (zie afbeelding hierboven). De LED naast het slijpsymbool zal elke 5 seconde knipperen om de gebruiker te waarschuwen. Om de slijpstand te verlaten, druk de knop opnieuw in en laat los. Wanneer het lasfilter op OFF gaat, komt het automatisch in de lasstand.

GEHEUGENFUNCTIE (SPEEDGLAS 9100XXi)



De lasfilter heeft een geheugenfunctie waarmee de gebruiker kan schakelen tussen twee verschillende lasinstellingen. Wanneer de eerste instelling is gekozen heeft u de mogelijkheid om een tweede instelling te kiezen. Door de knop rechts op het zilveren front (zie afb.D:2) voor 2-3 seconden ingedrukt te houden (de LED op de illustratie hierboven zal aangeven (knipperen) dat u de tweede lasinstelling kunt kiezen) kunt u met de hand de tweede keuze instellen.

Om te wisselen tussen de twee verschillende instellingen, moet de knop rechts op het zilveren front 2-3 seconden ingedrukt worden. De LED zal de verandering van lasinstelling aangeven (knipperen).

STAND 1-5

Indien het filter tijdens het lassen niet donker wordt zoals gewenst, verhoog dan de gevoeligheid totdat het lasfilter betrouwbaar schakelt. Als de gevoeligheid te hoog is ingesteld kan het lasfilter in de donkere stand blijven nadat het lasproces is gestopt als gevolg van omgevingsverlichting. Stel in dergelijke situaties de gevoelighedsinstelling naar beneden bij totdat het lasfilter verkeert (donker en licht) zoals gewenst.

PERMANENTE DONKERE

KLEURINSTELLING

Indien het lasfilter is vastgezet in de donkere stand en het lasfilter zichzelf uitschakelt (na een uur inactief te zijn geweest), zal de instelling automatisch worden omgezet naar stand 2. De kleur die in de permanente donkere



stand moet worden gebruikt, kan gekozen worden met de SHADE/ON knop.

DELAY

De delay functie kan gebruikt worden om de omschakelingstijd van het lasfilter van donker naar licht in te stellen, in overeenstemming met de lasmethode en stroomsterkte. Zie tabel (fig. E:3). De vertragingsschaal is onder de indicatoren geplaatst.

COMFORTINSTELLING TIJDENS HET HECHTEN

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Deze instelling kan een bijdrage leveren aan het reduceren van vermoeidheid aan het oog als gevolg van het voortdurend instellen van de ogen op verschillende lichtsterktes tijdens hechtwerkzaamheden. Tijdens hechtwerkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een tussenlicht stand (kleur 5). Als de boog niet binnen twee seconden tot stand wordt gebracht, schakelt het lasfilter over naar de normale licht situatie (kleur 3).

Opmerking: de gevoeligheds- en vertragingsfunctie maken gebruik van dezelfde LED's op het scherm.

IN GEBRUIK NEMEN

Druk de knoppen in om te controleren of de elektronica en knoppen werken, de indicatoren zullen knipperen. De batterijen moeten worden vervangen indien de batterij-indicator knippert of indicatoren niet knipperen als de knoppen ingedrukt zijn. 

Het lasfilter is uitgerust met drie optische sensoren (zie figuur A:1) die onafhankelijk van elkaar reageren en ervoor zorgen dat het filter donker kleurt zodra de lasboog ontstoken wordt. Voor een optimale werking moeten de sensoren in het lasfilter altijd schoon en onbedekt zijn.

De aanbevolen gebruikstemperatuur van het product is -5°C tot +55°C. Knipperende lichtbronnen (zoals veiligheidstroboscooplampen) kunnen ervoor zorgen dat het lasfilter gaat knipperen zonder dat er wordt gelast. Deze onderbrekking kan van grote afstand plaatsvinden en/of van reflecterend licht. Lasplassen moeten worden afgeschermd van dergelijke onderbrekingen.

REINIGINGSINSTRUCTIE

Mak de lasfilter en de beschermruiten schoon met een pluisvrije tissue of doek.

 Gebruik geen oplosmiddelen of alcohol voor reiniging of desinfectie. Niet onderdempelen in water of besproeien met vloeistoffen.

ONDERHOUD

Vervanging van de beschermruit buitenzijde

Verwijder de zilverkleurige afdekplaat (zie gebruiksaanwijzing van de laskap) en vervang de buitenste beschermruit, zie figuur B:1.

Vervanging van de beschermruit buitenzijde

Het lasfilter moet worden verwijderd voordat de binnenste beschermruit kan worden vervangen. De gebruikte binnenste beschermruit wordt vervangen zoals weergegeven in figuur C:1. De nieuwe binnenste beschermruit mag alleen worden geplaatst na het verwijderen van de beschermfolie zoals weergegeven in figuur C:2.

Plaatsen van een leesglas (accessoire) zie figuur C:3.

Vervanging van de batterijen

Verwijder het lasfilter, neem de batterijhouders uit het lasfilter (gebruik eventueel een kleine schroevendraaier) en vervang de batterijen in de houders (zie figuur D:1). Druk iedere batterijhouder in het lasfilter tot in de 'klik'-positie.

Let op: alle instellingen worden weer op de originele fabrieksinstellingen gezet.

 Gebruikte batterijen en onderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen. Het lasfilter moet worden afgevoerd als elektronische apparatuur.

OPSLAG EN TRANSPORT

Wanneer opgeslagen zoals vermeld in de technische specificatie, dan is de verwachte houdbaarheid van het product vijf jaar. De originele verpakking is geschikt voor transport en opslag.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

GEWICHT:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

ZICHTVLAK:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR bescherming:	Gelijk aan donkerkleur 13 (permanent)
Schakeltijd licht - donker:	0.1 ms (+23°C)
Schakeltijd donker - licht	zie tabel Recovery Delay
Kleur lichttoestand:	kleur 3
Kleur donkertoestand:	kleur 5, 8, 9-13
Storings- of veiligheidsstatus:	kleur 5
Batterijtype:	2 x CR2032 (Lithium 3V)
Gebruikscondities:	5 °C tot + 55 °C, RH ≤ 90%, niet-condenserende omstandigheden

Condities voor opslag:

Lasfilter zonder batterijen:	-30 ° C tot + 70 ° C, RH ≤ 90%, niet-condenserende omstandigheden
Verlengde opslagperiode:	-20 ° C tot + 55 ° C, RH ≤ 90%, niet-condenserend

Lithiumbatterijen:

Verlengde opslagperiode:	-30 ° C tot + 60 ° C, RH ≤ 75%, niet-condenserende omstandigheden
Verwachte levensduur:	+ 10 ° C tot + 25 ° C, RH ≤ 60%, niet-condenserende omstandigheden

Verwachte levensduur:	5 jaar afhankelijk van de gebruiksomstandigheden
-----------------------	--

LEVENSDUUR BATTERIJEN:

Speedglas 9100V	2800 uren (zonnetcellen)
Speedglas 9100X	2500 uren (zonnetcellen)
Speedglas 9100XX	2000 uren
Speedglas 9100XXi	1800 uur

MATERIAAL

Lasfilter:	PA
Beschermruiten:	PC
Zilverfront	PA

INSTRUCCIONES DE USO. FILTRO DE SOLDADURA 3M™ SPEEDGLAS 9100

(ES)

INSTRUCCIONES DE USO

Por su propia seguridad lea estas instrucciones junto con las instrucciones de uso de la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 y manual de referencia, donde encontrará información sobre las combinaciones aprobadas, recambios y accesorios.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Su caja con filtro de soldadura Speedglas 9100 contiene un filtro de soldadura, cubre-filtro exterior, cubre-filtro interior, instrucciones de uso y manual de referencia.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El filtro de soldadura Speedglas 9100 está diseñado para ser utilizado únicamente con las pantallas de soldadura 3M Speedglas 9100.

La filtro Speedglas 9100 ofrece protección ocular al usuario y proporciona protección permanente (equivalente a tono 13, independientemente de que el filtro esté en tono claro u oscuro e incluso, en caso de fallo electrónico o de la pila) frente a la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) perjudicial procedente de ciertos procesos de soldadura arco/gas.

¡ADVERTENCIA!

Una adecuada selección, entrenamiento, uso y mantenimiento son esenciales para proteger al trabajador. No seguir estas instrucciones de uso o no llevar el equipo puesto durante todo el tiempo que dura la exposición, puede tener efectos adversos sobre la salud del usuario y puede derivar en enfermedad grave o incapacidad permanente. Seleccione y utilice este equipo siguiendo la legislación en vigor y refiérase a toda la información que se proporciona.

Preste especial atención a los puntos indicados con △.

APROBACIONES

El EPI tiene marcado CE y es conforme con el Reglamento Europeo de EPI, las directivas y las normas europeas armonizadas que figuran en la figura F:1. También contiene información sobre el organismo notificado que emitió el certificado de examen UE de tipo para el EPI (Módulo B) y, cuando corresponda, el organismo notificado responsable de la vigilancia del sistema de calidad de la fabricación del EPI (Módulo D). Los Certificados de Examen UE de Tipo y la Declaración de Conformidad están disponibles en www.3M.com/welding/certs

LIMITACIONES DE USO

△ Utilice únicamente con recambios y accesorios originales de 3M™ Speedglas™ incluidos en el manual de referencia y bajo las condiciones de uso dadas en las Especificaciones Técnicas.

△ El uso de componentes sustitutos o modificaciones que no se especifiquen en estas instrucciones puede disminuir seriamente la protección e invalidar la garantía o la pérdida de las clasificaciones de protección otorgadas al equipo. Utilice únicamente con las pantallas de soldadura que se indican en el manual de referencia.

△ Los protectores oculares que se lleven sobre gafas de prescripción oftalmológica pueden transmitir impactos, generando un nuevo riesgo al usuario.

△ Si el filtro no se oscurece con el arco de soldadura, deje inmediatamente de soldar e inspeccione el filtro como se indica en las instrucciones de uso. Continuar el trabajo de soldadura con un filtro que falla puede causar pérdida temporal de la visión. Si no puede identificar y corregir el

problema, no utilice el filtro y contacte con su supervisor, con su distribuidor o con 3M.

⚠ El uso de este equipo en aplicaciones no recomendadas, tales como soldadura/corte con láser, puede resultar en daño ocular permanente y pérdida de visión.

MARCADO

Filtro de soldadura: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

¡Nota! Lo siguiente es un ejemplo. La clasificación válida aparece marcada en cada filtro de soldadura.

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Tono en estado claro	_____	_____
Tono en estado oscuro	_____	_____
Identificación del fabricante	_____	_____
Clase óptica	_____	_____
Clase según difusión de la luz	_____	_____
Clase según variación de la transmisión luminosa	_____	_____
Clase según dependencia del ángulo (marcado opcional)	_____	_____
Número de norma	_____	_____

Cubrefiltro exterior: 3M 1 BT*

Cubrefiltro interior: 1S

3M= Fabricante

1= Clase óptica

S= Robustez incrementada

BT= Resistencia a partículas de alta velocidad e impacto a media energía (120m/s) a temperaturas extremas (-5°C y +55°C)

K = marcado para resistencia al deterioro por partículas finas. Si los símbolos del marcado de impacto (F,B) del cubrefiltro exterior y de la carcasa del casco no son los mismos, se asignará al equipo de protección completo el nivel de protección inferior.

*EN 166: si se requiere protección frente a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, el protector ocular debe haber sido marcado con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, ej. FT, BT o AT. Si la letra de impacto no va seguida de la letra T, entonces el protector ocular debe ser usado únicamente contra partículas a alta velocidad a temperatura ambiente.

Los marcados adicionales en el producto se refieren a otras normas.

⚠ ⓘ = Lea las instrucciones antes del uso

Nº de Serie = Año, semana de fabricación

Ⓐ = Año

Ⓑ = Mes

☒ = Debe desecharse como residuo eléctrico o electrónico.

PREPARACIÓN PARA EL USO

⚠ Inspecciones con cuidado el filtro Speedglas 9100 antes de cada uso. Cubre-filtros o cristales arañados, agrietados o dañados pueden reducir la visión y reducir seriamente la protección. Sustituya inmediatamente todos los componentes dañados. Antes de utilizar el equipo, retire las películas protectoras y compruebe que tiene colocados los cubre-filtros interior y exterior.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Para activar el filtro de soldadura, presione el botón SHADE/ON. El filtro se desactiva automáticamente tras 1 hora de inactividad.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

El modelo Speedglas 9100XXI tiene control de movimiento y función on/off.

TONO

El ocular dispone de siete tonos de sombreado, distribuidos en dos grupos, (5, 8) y (9-13). Para comprobar el tono del filtro, pulse brevemente el botón SHADE/ON. Para seleccionar otro tono, pulse repetidamente el botón SHADE/ON mientras los LED indicadores están parpadeando. Mueva el LED indicador al tono deseado. Para cambiar entre los dos grupos de tonos (5, 8) y (9-13) mantenga el botón SHADE/ON durante 2 segundos.

Elija el tono de acuerdo a la tabla de la fig (E:1).

SENSIBILIDAD

La sensibilidad del sistema de foto-sensores (que responde a la luz procedente del arco) puede ajustarse para acomodarse a diferentes métodos de soldadura y lugares de trabajo. Para comprobar el nivel de sensibilidad, pulse brevemente el botón SENS. Para seleccionar otro nivel de sensibilidad, pulse repetidamente el botón SENS hasta que el LED muestre el nivel deseado, según se indica a continuación.

Posición ■■■■■ Estado claro fijo (tono 3) durante todo el tiempo. Se utiliza en operaciones de esmerilado.

Posición 1 Nivel de sensibilidad más bajo. Se utiliza cuando existe luz procedente de otros soldadores en los alrededores.

Posición 2 Posición normal. Se utiliza para la mayoría de las soldaduras tanto en interior como en exterior.

Posición 3 Posición para soldadura de bajo amperaje o cuando el arco de soldadura es muy estable (por ejemplo, TIG).

Posición 4 Adecuada para soldadura de bajo amperaje, utilizado en máquinas de soldadura TIG de tipo invertir.

Posición 5 Nivel de sensibilidad más alto. Se utiliza en soldaduras TIG en las que una parte del arco queda oculta.

Posición ■■■■■ Estado oscuro fijo. Los usos son los del filtro de soldadura tradicional (Inactínico).

POSICIÓN ESTADO CLARO FIJO

Esta posición se puede utilizar para esmerilar o para otras actividades que no sean de soldadura.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Este ajuste puede utilizarse para esmerilar o para otras actividades en las que no se suelde. Cuando el filtro está fijo en el estado claro (tono 3), el LED situado bajo el símbolo parpadeará cada 8 segundos para alertar al usuario. Este estado fijo puede desbloquearse antes de comenzar un trabajo de soldadura, eligiendo un nivel de sensibilidad para soldar. Cuando el filtro de soldadura se apaga (OFF) tras 1 hora de inactividad, éste abandona el tono bloqueado y pasa a la posición 2 de sensibilidad.

SPEEDGLAS 9100XXI



Para activar el modo de esmerilado, presionar el botón de la parte derecha del frontal plateado (Ver fig. D:2) hasta que el LED que está junto al símbolo Grind parpadee (Ver figura arriba). El LED que está junto al símbolo de GRID parpadeará 5 segundos para alertar al usuario. Para salir del modo de esmerilado, presione y suelte el botón de nuevo. Cuando el ocular de soldadura se apaga, volverá automáticamente al modo de soldadura.

FUNCIÓN DE MEMORIA (SPEEDGLAS 9100XXI)



El filtro de soldadura tiene una opción de memoria que permite al usuario cambiar entre dos programas diferentes.

Cuando se ha hecho un primer programa, se tiene la posibilidad de hacer un segundo programa. Manteniendo pulsado el botón derecho del frontal plateado (ver fig D:2) durante (2-3) segundos (el LED marcado en el dibujo anterior indicará (parpadeando) que se está en el segundo programa) se puede hacer el segundo programa manualmente.

Para cambiar entre dos programas diferentes, mantenga presionado el botón situado en el lado derecho del frontal plateado durante (2-3) segundos. El LED indicará (parpadeando) el cambio en el programa.

POSICIÓN 1-5

Si durante la soldadura el filtro no se oscurece como se precisa, aumenta el nivel de sensibilidad hasta que el filtro alcance el nivel deseado. Si el nivel elegido es demasiado alto, tras soldar el filtro permanecerá en estado oscuro, incluso con la luz del día. En este caso, baje el nivel de sensibilidad hasta que el filtro se oscurezca y se aclare según lo deseado.

POSICIÓN ESTADO OSCURO FIJO

Cuando el filtro está bloqueado en el estado oscuro y el filtro se apaga (tras 1 hora de inactividad), éste vuelve a la posición 2 de sensibilidad. El tono en el que se fijará se selecciona con el botón SHADE/ON.

RETARDO (DELAY)

La función de retardo puede utilizarse para modificar el tiempo de transición de estado oscuro al claro según el método de soldadura y el amperaje empleados. Ver tabla en fig (E:3) La escala para la función de retardo se muestra en la figura inferior.

MODO COMFORT PARA SOLDADURA POR PUNTOS

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Este modo puede ayudar a reducir la fatiga que resulta de cambiar de niveles de luz constantemente durante la soldadura por puntos (tack welding). Este modo utiliza un tono oscuro intermedio (tono 5). Si no se inicia el arco en 2 segundos, el filtro vuelve a su estado claro normal (tono 3).

¡ADVERTENCIA! Tenga en cuenta que las funciones de Sensibilidad (Sensitivity) y de Retardo (Delay) utilizan los mismos LED.

DURANTE EL USO

Para comprobar que la electrónica y los botones funcionan correctamente, presione los botones y verá que los indicadores se iluminan. Las pilas deben cambiarse cuando se encienda el indicador de baja batería o si los LED no se iluminan al pulsar los botones.

El filtro de soldadura está equipado con tres sensores ópticos (ver fig A:1) que reaccionan de forma independiente, provocando el oscurecimiento del filtro cuando se cierra el arco. Para que el filtro funcione correctamente, los sensores deben mantenerse limpios y descubiertos durante todo el tiempo.

Se recomienda utilizar este equipo en un rango de temperatura de -5 a +55°C. Algunas fuentes de luz (por ejemplo, luces estroboscópicas de seguridad) pueden provocar que el filtro se oscurezca aunque no se esté soldando. Esta interferencia puede ocurrir desde largas distancias y/o con luz reflejada. Se recomienda proteger las zonas de soldadura de estas interferencias.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie el filtro de soldadura y cubre-filtros con un paño que no desprendra pelusas.

⚠ Para evitar dañar el producto, no usar disolventes o alcohol para limpiar o desinfectar. No sumergir en agua o rociar directamente con líquidos

MANTENIMIENTO

Sustitución del cubre-filtro exterior

Retire el frontal plateado (ver instrucciones de uso de la pantalla de soldadura) y sustituya el cubre-filtro (ver Fig B:1).

Sustitución del cubre-filtro interior

Para sustituir el cubre-filtro exterior, debe desmontarse el filtro. Retire el cubre-filtro como se indica en la Fig C:1. Retire la película protectora del nuevo cubre-filtro e insértelo como se muestra en la Fig C:2.

Si quiere colocar una lente de aumento (accesorio), vea la Fig. C:3.

Sustitución de las pilas

Desmonte el filtro de soldadura, extraiga el porta-pilas (si es necesario, ayúdese con un destornillador pequeño) e inserte las nuevas pilas en el porta-pilas (ver Fig. D:1). Alaje nuevamente el porta-pilas en el filtro de soldadura. Recuerde que todos los ajustes volverán a los valores iniciales definidos en fábrica.

⚠ Las pilas deben desecharse siguiendo la normativa local en vigor.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Cuando se almacena como se indica en la especificación técnica, la vida útil esperada del producto es de cinco años. El embalaje original es adecuado para el transporte y el almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXI	200 g

ÁREA DE VISIÓN:

Speedglas 9100V	(45 x 93) mm
Speedglas 9100X	(54 x 107) mm
Speedglas 9100XX	(73 x 107) mm
Speedglas 9100XXI	(73 x 107) mm

Protección UV/IR Según tono 13 (permanente)

Tiempo de transición claro/oscuro: 0.1 ms (+23°C)

Tiempo de transición oscuro/claro (retardo): Ver tabla con valores de retardo

Estado claro: Tono 3

Estado oscuro: Tonos 5, 8, 9-13

Estado apagado: Tono 5

Pilas: 2 x CR2032 (litio 3V)

Condiciones de operación: -5°C a +55°C
HR <=90%, condiciones sin condensación

Condiciones de almacenamiento:

Filtro de soldadura sin baterías: -30°C a +70°C HR <=90%, condiciones sin condensación

Periodos de almacenamiento prolongado: -20°C a +55°C HR <=90%, condiciones sin condensación

Baterías de litio: -30°C a +60°C HR <=75%, condiciones sin condensación

Periodos de almacenamiento prolongado: +10°C a +25°C, HR <= 60%, condiciones sin condensación

Vida de útil esperada: 5 años dependiendo de las condiciones de uso

VIDA DE LAS BATERÍAS:

Speedglas 9100V	2800 horas (panel solar)
Speedglas 9100X	2500 horas (panel solar)
Speedglas 9100XX	2000 horas
Speedglas 9100XXI	1800 horas

MATERIAL

Filtro de soldadura:	PA
Cubre-filtros:	PC
Frontal plateado	PA

Instruções de Utilização filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Por favor leia estas instruções em conjunto com as instruções de utilização do filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ e folheto de referências, onde poderá encontrar informação sobre combinações aprovadas, peças sobresselentes e acessórios.

EMBALAGEM

O pack de filtro Speedglas 9100 deverá conter no interior o filtro de soldadura, placa de protecção exterior, placa de protecção interior e folheto de referências.

DESCRICAÇÃO DO SISTEMA

O filtro de soldadura Speedglas 9100 foi desenhado para ser usado unicamente com as série de filtros de soldadura 3M Speedglas 9100.

O filtro de soldadura Speedglas 9100 ajuda a proteger os olhos do utilizador e confere protecção permanente (tom 13, dependendo de o filtro estar no tom claro ou escuro ou de a função de auto-escurecimento estar operacional) contra radiação ultra-violeta nociva (UV) e infra-vermelha (IR) resultante de alguns processos de soldadura a gás ou arco.

AVISO

A selecção, treino, uso e manutenção são essenciais para que o produto proteja efectivamente o utilizador. A falha no cumprimento de todas as instruções de uso destes equipamentos de protecção e /ou a não utilização do produto de forma adequada durante todo o tempo de exposição, poderá afectar a saúde do utilizador adversamente, ameaçar a sua vida, provocar doença grave ou incapacidade permanente.

Para uma utilização adequada, deverão ser seguidos os regulamentos locais, bem como as indicações presentes na informação disponibilizada.

Deverá ser dada particular atenção às frases de Aviso △ onde estas apareçam indicadas.

APROVAÇÕES

Este EPI tem marcação CE e está em conformidade com o Regulamento Europeu, com as Diretivas e as Normas Europeias Harmonizadas conforme listadas na fig. F-1, que também contém informações sobre o organismo notificado que emitiu o certificado de exame-tipo da UE para o EPI (módulo B) e, quando aplicável, o organismo notificado responsável pela vigilância do sistema de qualidade de fabrico do EPI (Módulo D). O Certificado de Exame-tipo UE e a Declaração de Conformidade estão disponíveis em www.3M.com/welding/certs

LIMITAÇÕES DE USO

△ Utilizar apenas com peças sobresselentes e acessórios da marca 3M™ Speedglas™ apresentados no folheto de referências e de acordo com as condições de utilização especificadas nas Especificações Técnicas.

△ A utilização de peças substitutas ou modificações não especificadas nestas instruções de utilização poderá prejudicar seriamente a protecção e invalidará reclamações ao abrigo da garantia do produto e o produto deixará de estar em conformidade com as respectivas aprovações e classificações de protecção. Utilize unicamente com os filtros para soldadura apresentados no folheto de referências.

△ A protecção ocular utilizada por cima de óculos de prescrição médica pode transmitir impactos à zona ocular do utilizador criando uma situação de perigo.

△ Caso o filtro de soldadura não escureça em resposta a um arco, pôe imediatamente a soldadura e inspecione o filtro conforme descrito nestas instruções. A continuação do uso do filtro de soldadura que falhe no auto-escurecimento pode causar perda de visão temporária. Caso não seja possível identificar e corrigir o problema, contacte o seu supervisor, ou distribuidor 3M para assistência.

△ O uso deste produto em aplicações fora do seu uso previsto, tais como soldadura ou corte a laser, pode resultar em danos permanentes para os olhos e perda de visão.

MARCAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Filtro de soldadura: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Nota! Abaixo um exemplo (EN 379). A classificação válida está marcada no filtro de soldadura:

Tom claro	3 / 5,8/9-13	3M	1	1	1	2	/ EN379 CE
Tom escuro							
Identificação do fabricante							
Classe óptica							
Classe de difusão da luz							
Classe de variação na transmitância da luminosidade							
Classe de dependência do ângulo							
Número da Norma							

Placa de proteção externa: 3M 1 BT*

Placa de proteção interna: 3M 1 S

3M= Fabricante

1= Classe ótica

S= Robustez incrementada

BT= Resistência contra impacto de partículas de alta velocidade de média energia (120 m/s.) em temperaturas extremas (-5°C e +55°C)

K = para resistência da superfície a danos por partículas finas.

Se os símbolos da marcação contra impactos (F, B) não forem comuns tanto à placa de proteção externa quanto à máscara de soldadura, o nível de proteção mais baixo deve ser atribuído ao equipamento de proteção completo.

* EN 166: se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade em temperaturas extremas, o protetor ocular selecionado deve ter marcação com a letra T imediatamente após a letra de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a letra de impacto não for seguida pela letra T, o protetor ocular só deve ser utilizado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente.

Marcações adicionais no produto referem-se a outras normas.

  = Leia as instruções antes do uso

Número de série = Ano, semana de fabrico

 = Ano

 = Mês

 = Deverá ser descartado como resíduo eléctrico e electrónico

PREPARAÇÃO PARA USO

△ Inspecione cuidadosamente o filtro Speedglas 9100 antes de cada utilização. Placas de protecção rachadas ou riscadas vão reduzir a visibilidade e poderão afectar a visão. Todos os componentes danificados deverão ser substituídos de imediato. Retire a película de Protecção antes da utilização e assegure-se que o seu filtro está equipado com uma placa de protecção interior e exterior.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Para activar o filtro de soldadura, pressione o botão SHADE/ON. O filtro de soldadura desliga-se automaticamente após uma hora de inactividade.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

O filtro de soldadura SPEEDGLAS 9100XXI tem uma função controlada pelo movimento de ON / OFF)

TONALIDADE

Sete tons diferentes de escurecimento, divididos em

dois grupos, (tons 5, 8) e (tons 9-13) estão disponíveis no estado escuro. De forma a identificar rapidamente o tom seleccionado, pressione momentaneamente o botão SHADE/ON. Para seleccionar outro tom de escurecimento, pressione o botão SHADE/ON repetidamente enquanto o indicador no display vai piscando. Movimente o indicador do led a piscar até ao tom seleccionado. Para passar de um grupo de tons para o outro, pressione o botão SHADE/ON durante 2 segundos.

O nº do tom pode ser seleccionado de acordo com a tabela fig. (E:1)

SENSIBILIDADE

A sensibilidade do filtro ao arco da soldadura pode ser ajustada para se adaptar a vários métodos de soldadura distintos e diferentes condições do local de trabalho. Para visualizar o nível de sensibilidade, pressione momentaneamente o botão SENS. Para seleccionar outro nível, pressione o botão SENS repetidamente até o indicador mostrar o nível seleccionado, conforme indicado na escala acima do indicador luminoso

Posição ■ Bloqueado no estado de tom claro (tom 3). Utilizado para rebarbagem.

Posição 1 Nível de sensibilidade mais baixo. Usado caso exista no local interferência de outros soldadores na proximidade.

Posição 2 Posição normal. Utilizada na maioria dos processos de soldadura no interior e no exterior.

Posição 3 Para soldadura com corrente baixa ou com arco eléctrico estável (ex. TIG).

Posição 4 Adequada para soldadura com corrente muito baixa, uso de máquina de soldar a Tig, tipo inversor.

Posição 5 Nível de maior sensibilidade. Usado para soldadura Tig em que parte do arco está oculto.

Posição ■ Bloqueada no tom de escurecimento seleccionado. A mesma função que a de um filtro inactivo.

POSIÇÃO BLOQUEADO NO MODO CLARO

Esta configuração pode ser utilizada para esmerilar ou para outras actividade que não a soldadura

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Esta configuração pode ser usada para rebarbar ou para outra actividade que não a soldadura. Quando o filtro de soldadura está bloqueado no tom claro (Tom 3) o LED por baixo do símbolo irá piscar a cada 8 segundos para alertar o utilizador. O filtro de soldadura deverá estar desbloqueado antes de iniciar a soldadura, escolhendo um nível de sensibilidade. Quando o filtro de soldadura se desligar (depois de 1 hora de inactividade), automaticamente deixará de estar bloqueado e assumirá a configuração de sensibilidade 2.

SPEEDGLAS 9100XXI



Para activar o modo de esmerilar, pressione o botão do lado direito da frontal aluminizada (ver fig. D:2) até que o LED por baixo do símbolo de esmerilar comece a piscar (ver figura acima). O Led do símbolo de esmerilar vai piscar a cada 5 segundos para alertar o utilizador. Para deixar o modo de

esmerilar, pressione e solte o botão novamente. Quando o filtro de soldadura passar a Off, passará automaticamente a modo de soldadura.

FUNÇÃO DE MEMÓRIA (SPEEDGLAS 9100XXI)



Este filtro de soldadura possui uma função de memória que permite ao utilizador seleccionar entre duas programações distintas.

Quando a primeira programação é configurada, tem-se a possibilidade de configurar a segunda. Mantendo pressionado o botão do lado direito da frontal prateada (ver fig. D:2) durante 2-3 seg (a marca do led, na ilustração acima, vai indicar através de flash, que está na segunda configuração) manualmente pode seleccionar a segunda programação.

Para seleccionar de entre as duas programações diferentes, mantenha pressionado o botão do lado direito durante 2-3 seg. O Led indicará a mudança de um programa a outro.

POSIÇÃO 1-5

Se o filtro não escurecer como desejável durante a soldadura, aumenta a sensibilidade até o filtro de soldar funcionar correctamente. Se a sensibilidade estiver muito elevada, o filtro poderá permanecer escurecido após a soldadura devido à luz ambiente. Neste caso, diminua a sensibilidade até que o filtro de soldadura escureça e clareie como desejado.

POSIÇÃO BLOQUEADO

NO MODO ESCURO

Quando o filtro de soldadura está bloqueado no tom escuro e o mesmo se desligar (após 1 hora de inactividade), irá automaticamente configurar-se para a sensibilidade 2. O nível de escurecimento a ser usado com o bloqueado no modo escuro é seleccionado com o botão SHADE/ON



DELAY

A função de delay utiliza-se para estabelecer o atraso da transição de escuro para claro do filtro de soldadura de acordo com o método de soldadura e corrente utilizada. Ver tabela figura (E:3). A escala da função de atraso está colocada abaixo dos indicadores luminosos.

MODO DE CONFORTO PARA SOLDADURA TACK

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Esta configuração poderá atenuar a fadiga ocular provocada pelo constante ajuste ocular devido aos diferentes níveis de luminosidade durante a soldadura tack. A soldadura TACK utiliza o tom claro intermédio (tom 5). Se um arco não disparar dentro de 2 segundos, o filtro de soldadura automaticamente mudará para o seu tom claro normal (tom 3).



Nota: De notar que as funções de sensibilidade e atraso utilizam os mesmos Display de indicadores.

EM USO

Para verificar que os componentes electrónicos e os botões estão operativos, pressione os botões e os indicadores irão piscar. As baterias deverão ser substituídas quando o indicador de pouca bateria piscar ou quando os indicadores não piscarem quando os botões forem pressionados.

O filtro de soldadura está equipado com três sensores ópticos (fig. A:1) reagem independentemente fazendo com que o filtro escureça quando ocorrer um arco de soldadura.

Os sensores do filtro de soldadura deverão estar sempre limpos e destapados para o seu correcto funcionamento.

A temperatura de funcionamento recomendada para este produto é de - 5°C a + 55°C. Fontes de luz intermitentes (ex. luzes estroboscópicas) podem fazer actuar o filtro de soldadura sem que se esteja a soldar. Esta interferência poderá ocorrer a grandes distâncias e/ou de luz reflectida. Áreas de soldadura deverão estar protegidas destas interferências.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpar o filtro de soldadura e as placas de protecção com um pano de limpeza que não liberte fibras.

⚠ Para evitar danos no produto, não use solventes ou álcool para limpeza ou desinfecção. Não mergulhe em água nem pulverize diretamente com líquidos.

MANUTENÇÃO

Substituição da placa protecção exterior.

Remova a placa frontal cinza metalizada (ver instruções do filtro de soldadura) e substitua a placa de protecção exterior (ver fig. B:1).

Substituição da placa interior

O filtro de soldadura deverá ser desmontado para substituir a placa de protecção interior, a placa de protecção interior deverá ser removida conforme ilustrado na figura C:1. A nova placa deverá ser inserida logo após a remoção da película, conforme ilustrado na figura C:2.

Montagem das lentes de ampliação (acessório), figura C:3.

Substituição das baterias

Desmonte o filtro de soldadura, remova os suportes das baterias (utilize uma chave de parafusos pequena se necessário) e remova as baterias nos suportes (ver figura D:1) Deslize cada suporte de bateria para o filtro de soldadura até que se fixe na posição correcta. De notar que todas as configurações irão voltar á pré-definição de fábrica.

⚠ As baterias ou outros componentes usados deverão ser depositados em locais apropriados. O filtro de soldadura deverá ser depositado como lixo electrónico.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado conforme indicado nas especificações técnicas, a vida útil expectável do produto é de cinco anos. A embalagem original é adequada para o transporte e armazenamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g

Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

CAMPO DE VISÃO:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
Protecção UV/IV:	equivalente à tom 13 (permanente)

Tempo de transição de claro para escuro: 0.1 ms (+23°C)

Tempo de recuperação de escuro para claro Ver tabela de atraso de recuperação

Modo Claro: Tom 3

Modo Escuro: Tons 5, 8, 9-13

Modo de segurança: Tom 5

Tipo de bateria: 2 x CR2032 (Lithium 3V)

Condições de funcionamento: -5°C a +55°C, HR ≤ 90%, condições de não condensação

Condições de armazenamento:

Filtro de soldadura sem baterias: -30°C a +70°C, HR ≤ 90%, condições de não condensação

Período de armazenamento prolongado:

-20°C a +55°C,

HR ≤ 90%,

não-condensação

Baterias de Lítio:

-30°C a +60°C,

HR ≤ 75%, condições de não condensação

Período de armazenamento prolongado:

+10°C a +25°C,

HR ≤ 60%, condições de não condensação

Vida útil expectável:

5 anos dependendo das condições de utilização

DURAÇÃO DA BATERIA:

Speedglas 9100V	2800 horas (painel solar)
Speedglas 9100X	2500 horas (painel solar)
Speedglas 9100XX	2000 horas
Speedglas 9100XXi	1800 horas

MATERIAL

Filtro de soldadura: PA

Placa de protecção: PC

Frontal prateada PA

Instruções de Uso do Filtro de luz 3M™ Speedglas™ 9100



INSTRUÇÕES DE USO

Por favor, leia estas instruções em conjunto com as instruções de uso da máscara de solda 3M™ Speedglas™ e folheto de referências, onde poderá encontrar informações sobre combinações aprovadas, peças de reposição e acessórios.

EMBALAGEM

A embalagem do filtro Speedglas 9100 deverá conter no

interior o filtro de luz, placa de proteção externa, placa de proteção interna e folheto de referências.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O filtro de luz Speedglas 9100 foi desenvolvido para ser usado exclusivamente com as máscaras de solda da série 3M Speedglas 9100.

O filtro de luz Speedglas 9100 ajuda a proteger os olhos do usuário contra fagulhas e luz visível e confere protecção

permanente (tonalidade 13, independente do filtro estar no modo claro ou escuro ou se a função de auto escurecimento está operacional) contra radiação ultravioleta nociva (UV) e infravermelha (IV) resultante de alguns processos de solda a gás ou arco elétrico.

AVISO

A seleção adequada, treinamento, uso e manutenção são essenciais para que o produto ajude a proteger o usuário. A falha no cumprimento de todas as instruções de uso deste equipamento de proteção e/ou a não utilização do produto de forma adequada durante todo o tempo de exposição, poderá afetar a saúde do usuário, ameaçar a sua vida, provocar doença grave ou incapacidade permanente.

Para uma utilização adequada, deverão ser seguidos os regulamentos locais, bem como as indicações presentes na informação disponibilizada

⚠ Deverá ser dada particular atenção às frases de Aviso onde estas apareçam indicadas.

APROVAÇÕES

O EPI é marcado CE e em conformidade com a Comunidade Europeia sobre o EPI, diretrizes e normas europeias como listados na figura F:1, e que também contêm informações no Corpo do Material de qual organismo emitiu o tipo de certificação da UE para o EPI (Módulo B) e, quando aplicável, o responsável pelo Material será notificado para a vigilância do sistema de qualidade da fabricação do EPI (Módulo D). Os certificados tipo examingação da UE e a Declaração de Conformidade está disponível em www.3M.com/welding/.

LIMITAÇÕES DE USO

⚠ Utilizar apenas peças de reposição e acessórios da marca 3M™ Speedglas™ apresentados no folheto de referências e de acordo com as condições de utilização especificadas nas Especificações Técnicas.

⚠ A utilização de peças substitutas ou modificações não especificadas nestas instruções de uso poderá prejudicar seriamente a proteção e invalidará reclamações dentro da garantia do produto e o produto deixará de estar em conformidade com as respectivas aprovações e classificações de proteção.

⚠ Utilize unicamente com os filtros de luz apresentados no folheto de referências.

⚠ A proteção ocular utilizada por cima de óculos de prescrição médica pode transmitir impactos à zona ocular do usuário criando uma situação de perigo. Caso o filtro de luz não escureça em resposta a um arco elétrico, pare imediatamente a solda e inspecione o filtro conforme descrito nestas instruções. A continuação do uso do filtro de luz que falte no auto escurecimento pode causar ofuscamento e perda de visão temporária. Caso não seja possível identificar e corrigir o problema, contate a Segurança do Trabalho, distribuidor ou o Fale com a 3M (0800-0550705).

⚠ O uso deste produto em aplicações fora do seu uso previsto, tais como solda ou corte a laser, pode resultar em danos permanentes para os olhos e perda de visão.

MARCAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Filtro de luz: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Nota! Abaixo um exemplo (EN 379). A classificação válida está marcada no filtro de luz: Abaixo segue um exemplo (EN379):

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Tonalidade clara _____		
Tonalidade escura _____		
3M-Identificação do fabricante _____		
Classe ótica _____		
Classe de difusão de luz _____		
Variações na classe de transmissão luminosa _____		
Classe de dependência de ângulo (marca opcional) _____		
Marca de certificação ou número padrão _____		

Placa de proteção externa: 3M 1 BT *

Placa de cobertura interna: 3M 1 S

3M= fabricante

1= classe ótica

S= maior robustez

BT= Resistência a partículas de alta velocidade com impacto de energia média (120 m/s) em temperaturas extremas (-5°C e +55°C)

K= resistência a danos na superfície por partículas finas
Se os símbolos da marcação de impacto (F, B) não forem comuns tanto à placa de proteção externa quanto à carcaça do capacete, o nível de proteção inferior deve ser atribuído ao equipamento de proteção completo.

*EN 166: se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade em temperaturas extremas, o protetor ocular selecionado deve ser marcado imediatamente com a letra T após a carta de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a carta de impacto não é seguido pela letra T, o protetor ocular só deve ser usado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente.

Marcações adicionais no produto referem-se a outras normas.

⚠ = Leia as instruções antes do uso

Serial no. = Ano, semana de fabricação

= Ano

= Mês

= Descarte como resíduo eletrônico

PREPARAÇÃO PARA USO

⚠ Inspeccione cuidadosamente o filtro Speedglas 9100 antes de cada utilização. Placas de proteção rachadas ou riscadas vão reduzir a visibilidade e poderão afetar a visão. Todos os componentes danificados deverão ser substituídos imediatamente. Retire a película de proteção antes da utilização e assegure-se que o seu filtro está equipado com uma placa de proteção interna e externa.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Para ativar o filtro de luz, pressione o botão SHADE/ON. O filtro de luz desliga-se automaticamente após uma hora de inatividade.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

O filtro de luz SPEEDGLAS 9100XXI tem uma função que liga automaticamente pelo movimento.

TONALIDADE

Sete tonalidades diferentes de escurecimento, divididos em dois grupos, (tonalidades 5, 8) e (tonalidades 9-13) estão disponíveis no modo escuro. De forma a identificar rapidamente a tonalidade selecionada, pressione

momentaneamente o botão SHADE/ON. Para selecionar outra tonalidade de escurecimento, pressione o botão SHADE/ON repetidamente enquanto o indicador no display vai piscando. Movimento o indicador do led até a tonalidade selecionada. Para passar de um grupo de tonalidade para o outro, pressione o botão SHADE/ON durante 2 segundos.

A tonalidade pode ser selecionada de acordo com a tabela fig. (E:1)

SENSIBILIDADE

A sensibilidade do filtro ao arco de solda pode ser ajustada para se adaptar a vários métodos de solda e diferentes condições de local de trabalho.

Para visualizar o nível de sensibilidade, pressione momentaneamente o botão SENS. Para selecionar outro nível, pressione o botão SENS repetidamente até o indicador mostrar o nível selecionado, conforme indicado na escala acima do indicador luminoso.

Posição ■ Bloqueado no modo tonalidade clara (tonalidade 3). Utilizado para esmerilhamento.

Posição 1 Nível de sensibilidade mais baixo. Usado caso exista interferência de outros soldadores na proximidade.

Posição 2 Posição normal. Utilizada na maioria dos processos de solda no interior e no exterior.

Posição 3 3 Para solda com corrente baixa ou com arco elétrico estável (ex. TIG).

Posição 4 Adequada para solda com corrente muito baixa, uso de máquina de solda para TIG, tipo inversor.

Posição 5 Nível da maior sensibilidade. Usado para solda TIG em que parte do arco está oculto.

Posição ■ Bloqueada na tonalidade de escurecimento selecionado. A mesma função que a de um filtro passivo.

POSIÇÃO BLOQUEADO NO MODO CLARO

Esta configuração pode ser utilizada para esmerilhar ou para outras atividades que não a solda.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX



Esta configuração pode ser usada para rebarbar ou para outra atividade que não a solda. Quando o filtro de luz está bloqueado na tonalidade clara (Tonalidade 3) o LED por baixo do símbolo irá piscar a cada 8 segundos para alertar o usuário. O filtro de luz deverá estar desbloqueado antes de iniciar a operação, escolhendo um nível de sensibilidade. Quando o filtro desligar (depois de 1 hora de inatividade), automaticamente deixará de estar bloqueado e assumirá a configuração de sensibilidade 2 para processos de solda.

SPEEDGLAS 9100XXi



Para ativar o modo de esmerilhar, pressione o botão do lado direito da frente refletiva (ver fig. D:2) até que o LED por baixo do símbolo de esmerilhar comece a piscar (ver figura acima). O Led do símbolo de esmerilhar vai piscar

a cada 5 segundos para alertar o usuário. Para deixar o modo de esmerilhar, pressione e solte o botão novamente. Quando o filtro de luz desligar, passará automaticamente ao modo de solda.

FUNCÃO MEMÓRIA (SPEEDGLAS 9100XXi)



Este filtro de luz possui uma função memória que permite ao usuário selecionar entre duas programações diferentes. Quando a primeira programação é configurada, tem-se a possibilidade de configurar a segunda. Mantendo pressionado o botão do lado direito da frente refletiva (ver fig. D:2) durante 2-3 seg (a marca do led, na ilustração acima, vai indicar através de flash, que está na segunda configuração) manualmente pode selecionar a segunda programação.

Para selecionar entre as duas programações, mantenha pressionado o botão do lado direito durante 2-3 seg. O Led indicará a mudança de um programa a outro.

POSIÇÃO 1-5

Se o filtro não escurecer como desejável durante a solda, aumente a sensibilidade até o filtro de luz funcionar corretamente. Se a sensibilidade estiver muito elevada, o filtro poderá permanecer escuro após a solda devido à luz ambiente. Neste caso, diminua a sensibilidade até que o filtro de luz escureça e clareie como desejado.

POSIÇÃO BLOQUEADO NO MODO ESCURO

Quando o filtro de luz está bloqueado na tonalidade escura e o mesmo se desligar (após 1 hora de inatividade), irá automaticamente configurar-se para a sensibilidade 2. O nível de escurecimento a ser usado quando estiver bloqueado no modo escuro é selecionado através do botão SHADE/ON.

DELAY

A função Delay utiliza-se para estabelecer o atraso da transição de escuro para claro do filtro de luz de acordo com o método de solda e corrente utilizada.

Ver tabela figura (E:3). A escala da função de atraso está colocada abaixo dos indicadores luminosos.

MODO DE CONFORTO PARA SOLDA

- TACK WELDING



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Esta configuração poderá atenuar a fadiga ocular provocada pelo constante ajuste ocular devido aos diferentes níveis de luminosidade durante a solda a ponto. A solda TACK (ponto) utiliza a tonalidade clara intermediária (tonalidade 5). Se não abrir um arco elétrico dentro de 2 segundos, o filtro de luz automaticamente mudará para a tonalidade clara normal (tonalidade 3).

Nota: Note que as funções de sensibilidade e delay utilizam os mesmos Display de indicadores.

EM USO

Para verificar se os componentes eletrônicos e os botões estão funcionando, pressione os botões e os indicadores irão piscar. As baterias deverão ser substituídas quando o indicador de bateria baixa piscar ou quando os indicadores não piscarem quando os botões forem pressionados. □

O filtro de luz está equipado com três sensores óticos (fig. A:1) que reagem independentemente fazendo com que o filtro escureça quando ocorrer um arco de solda. Os sensores do filtro de luz deverão estar sempre limpos e desobstruídos para o seu correto funcionamento.

A temperatura de funcionamento recomendada para este produto é de - 5°C a + 55°C.

Fontes de luz intermitentes (ex. luzes estroboscópicas) podem acionar o filtro de luz sem que se esteja soldando. Esta interferência poderá ocorrer a grandes distâncias e/ou da luz refletida. Áreas de solda deverão estar protegidas destas interferências.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpar o filtro de luz e as placas de proteção com um pano de limpeza que não solte fibras.

⚠ Para evitar danos ao produto, não use solventes ou álcool para limpeza ou desinfecção. Não imergir em água nem pulverizar diretamente com líquidos.

MANUTENÇÃO

Substituição da placa proteção externa

Remova a frente refletiva (ver instruções do filtro de luz) e substitua a placa de proteção externa (ver fig. B:1).

Substituição da placa interna

O filtro de luz deverá ser desmontado da máscara para substituir a placa de proteção interna que deverá ser removida conforme ilustrado na figura C:1. A nova placa deverá ser inserida logo após a remoção da película, conforme ilustrado na figura C:2.

Montagem das lentes de aumento (acessório), figura C:3.

Substituição das baterias

Desmonte o filtro de luz da máscara de solda, remova os suportes das baterias (utilize uma chave de fenda pequena se necessário) e remova as baterias dos suportes (ver figura D:1). Deslize cada suporte de bateria para o filtro de luz até que se fixe na posição correta. Notar que todas as configurações irão voltar a predefinição de fábrica.

⚠ Não descartar as baterias em lixo comum. Retorne para a 3M de Brasil Ltda. Área de Gerenciamento de Resíduos Industriais Via Anhanguera Km 110 – Sumaré – SP – CEP 13181-900. O filtro de luz deverá ser descartado como lixo eletrônico.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado conforme especificado nas especificações técnicas, o prazo de validade esperado do produto é de cinco anos a partir da data de fabricação. A embalagem original é adequada para transporte e armazenamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

CAMPO DE VISÃO:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
Proteção UV/IV:	equivalente a tonalidade 13 (permanente)

Tempo de transição do claro para escuro: 0.1 ms (+23°C)

Tempo de recuperação de escuro para claro (Delay): Ver tabela de recuperação de delay

Modo Claro:	Tonalidade 3
Modo Escuro:	Tonalidades 5, 8, 9-13
Modo de segurança:	Tonalidade 5
Tipo de bateria:	2 x CR2032 (Lithium 3V)
Condições de funcionamento:	-5°C a + 55°C, UR ≤ 90%, condições de não condensação.

Condições de armazenamento:

Filtro de soldagem sem as baterias: -30°C a + 70°C, UR ≤ 90%, condições de não condensação.

Período prolongado de armazenamento: -20 °C a + 55 °C, UR ≤ 90%, condições de não condensação.

Baterias de lítio:

Condições de armazenamento: -30 °C a + 60 °C, UR ≤ 75%, condições de não condensação.

Período prolongado de armazenamento: + 10 °C a + 25 °C, UR ≤ 60%, condições de não condensação.

Vida útil esperada: Até 10 anos a partir da data de fabricação, dependendo das Condições de Uso.

DURAÇÃO DA BATERIA:

Speedglas 9100V:	2800 horas (panel solar)
Speedglas 9100X:	2500 horas (panel solar)
Speedglas 9100XX:	2000 horas
Speedglas 9100XXi:	1800 horas

MATERIAL

Filtro de soldagem: PA (Poliamida)

Placa de proteção: PC (Policarbonato), Partes Eletrônicas, Elementos de Cristal Líquido, Vidro e Polarizadores

Frente prateada: PA (Poliamida)

Bruksanvisning for sveiseglass til 3M™ Speedglas™ 9100

(NO)

BRUKSANVISNING

Les disse instruksjonene sammen med bruksanvisningen til 3M™ Speedglas™ 9100 sveiseskjerm og referanseheftet der du vil finne informasjon om godkjente kombinasjoner av reservedeler og tilbehør.

UTPAKKING

Pakken med Speedglas 9100 sveiseglass skal inneholde sveisglass, ytter beskyttelsesglass, innre beskyttelsesglass, bruksanvisning og referansehette.

SYSTEMBESKRIVELSE

Speedglas 9100 sveiseglass er utviklet kun for bruk sammen med Speedglas 9100 serien sveisekjerner.

Speedglas 9100 sveiseglass vil beskytte brukerens øyne og gi permanent beskyttelse (tilsvarende DIN 13 uavhengig av om sveiseglasset er i lyst eller mørkt område, eller om den automatiske funksjonen er på) mot farlig ultraviolett stråling (UV) og infrarød stråling (IR) fra enkelte lysbue/gass sveiseprosesser.

ADVARSEL

Riktig valg av produkt og opplæring i bruk og vedlikehold er helt nødvendig for at produktet skal beskytte brukeren. Ved ikke å følge alle instruksjoner for bruk av dette verneutstyret og/eller ved ikke å bruke utstyret under hele tiden man er eksponert for helsefare, kan dette påvirke brukerens helse og føre til alvorlig eller livstruende sykdom, skade eller permanent arbeidsuformhet. Følg lokale bestemmelser for riktig valg og bruk av produktet, og les alle instruksjoner som følger med produktet.

Spesiell oppmerksomhet må vises der advarselstegnet △ forekommer.

GODKJENNINGER

Verneutstyret er CE merket og er i henhold til de Europeiske Reguleringsene, Direktivene og de harmoniserte Europeiske standardene for Personlig Verneutsyr som listet i fig. F:1. Her er det også informasjon om Akkreditert Sertifiseringsinstitutt som har utstedt CE Sertifikat for verneutstyret (Modul B), og hvis aktuelt, Akkreditert Sertifiseringsinstitutt som overvaker kvalitetssystemet til produsenten av verneutstyret (Modul D). CE sertifikatet og Samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.3M.com/welding/certs.

BRUKSBEGRENSNINGER

⚠ Bruk kun originale 3M™ Speedglas™ reservedeler og tilbehør som du finner i referanseheftet, og innenfor de bruksbegrensninger som er gitt i de tekniske spesifikasjonene.

⚠ Bruk av uoriginale deler eller modifikasjoner som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen kan redusere beskyttelsen kraftig og kan medføre at erstatningskrav og garantier blir ugyldige eller gjøres at produktet ikke er i samsvar med produktklassifiseringer og godkjenninger. Bruk sveiseglasset kun sammen med sveisekjerner som er spesifisert i referanseheftet.

⚠ Vernebriller brukt over vanlige optiske briller kan overføre støt/slag og dermed skade brukeren.

⚠ Hvis Speedglas 9100 sveisekjerm ikke går fra lyst til mørkt nivå når en lysbue tennes, må sveisingen stanses umiddelbart og sveiseglasset undersøkes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk av sveisekjerm med automatisk sveiseglass som ikke går til mørkt nivå vil kunne medføre midlertidig synstop. Hvis problemet ikke kan identifiseres og korrigeres, må ikke sveiseglasset benyttes. Kontakt verneleder eller 3M for hjelp.

⚠ Hvis dette produktet brukes ved arbeid som ikke er anbefalt, slik som lasersveising/laserskjæring, kan dette medføre permanente øyeskader og tap av syn.

MERKING PÅ UTSTYRET

Sveiseglass: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Merk! Følgende er et eksempel. Aktuell merking finner du på sveiseglasset

DIN nivå i lyst område	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
DIN nivå i mørke områder			
Produsentens identifikasjon			
Optisk klasse			
Lysspredningsklasse			
Homogenitetsklasse			
Vinkelegenskaper			
Standardnummer			

Ytre beskyttelsesglass: 3M 1 BT*

Indre beskyttelsesglass: 3M 1 S

3M= Produsent

1 = Optisk klasse

S = Økt robusthet

BT= Motstand mot høyhastighetspartikler med medium energi (120 m/s.) i utvidet temperaturområde (-5°C til +55°C)

K = Symbol for motstand mot overflateskade fra små partikler

Hvis symbolene for motstand mot partikler (F, B) ikke er samsvarende på det ytre beskyttelsesglasset og skjermeskallet, er det laveste merking som gjelder for hele sveisekjermen.

*EN 166: Hvis det er behov for beskyttelse mot høyhastighetspartikler i utvidet temperaturområdet, må valgte øyebeskyttelse være merket med bokstaven T umiddelbart etter bokstaven for mekanisk styrke (f.eks. FT, BT eller AT). Hvis bokstaven for mekanisk styrke ikke etterfølges av bokstaven T, skal øyebeskyttelsen mot høyhastighetspartikler kun brukes i romtemperatur.

Andre merkinger på produktet refererer til andre standarder.

⚠ Les alle instruksjoner før bruk

Serienummer = Produksjonsdato - År, Uke

= Ar

= Måned

= Må behandles og avhendes som elektrisk- og elektronisk avfall

KLARGJØRING FØR BRUK

⚠ Se nøye over Speedglas 9100 sveiseglass før hver gangs bruk. Sveiseglass eller beskyttelsesglass som har sprekk, skader eller riper vil redusere sikten og kan redusere beskyttelse kraftig. Alle ødelagte produkter må erstattes umiddelbart. Ta av eventuell beskyttelsesfilm fra visirer før bruk, og pass på at indre- og ytre beskyttelsesglass er montert.

BRUKSINSTRUKSJONER

PÅ/AV (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Trykk på SHADE/ON knappen for å slå på sveiseglasset. Sveiseglasset vil slå seg av automatisk etter 1 time uten at det har vært aktivt.

AUTOMATISK PÅ/AV (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi har innebygget automatisk PÅ/AV funksjon.

SHADE (DIN)

Det er 7 forskjellige DIN nivåer som er delt inn i to grupper (DIN 5, 8) og (DIN 9-13) i det mørke området. Trykk på SHADE/ON knappen for å se hvilket DIN nivå som sveiseglasset er stilt inn på. For å velge et annet DIN nivå trykkes SHADE/ON knappen gjentatte ganger mens

indikatorene på displayet blinker. Flytt den blinkende indikatoren til ønsket DIN nivå. For å bytte mellom de to DIN gruppene holdes SHADE/ON knappen inne i 2 sekunder.

DIN nummer bør velges i henhold til tabell i fig. E:1.

SENSITIVITET

Sensitiviteten til sensorene som detekterer lysbuen kan justeres for tilpassning til en rekke sveisemetoder og forhold på arbeidsplassen. Trykk på SENS knappen for å se hvilken sensitivitet sveiseglasset er stilt inn på. For å velge en annen sensitivitet trykkes SENS knappen gjentatte ganger til indikatorene viser ønsket nivå på skalaen over indikatorene.

Posisjon Låst i lyst nivå (DIN 3) hele tiden. Brukes ved sliping.

Posisjon 1 Minste sensitive nivået. Brukes hvis det er forstyrrelser fra andre lysbuer i næheten.

Posisjon 2 Normal posisjon. Brukes ved de fleste sveiseprosesser inne og ute.

Posisjon 3 Posisjon ved sveising med lav strømstyrke eller ved stabil lysbue (f.eks. ved TIG sveising).

Posisjon 4 Posisjon ved sveising med svært lav strømstyrke, bruk av inverter TIG sveiesmaskiner.

Posisjon 5 Mest sensitive nivå. Brukes ved TIG sveising der deler av lysbuen er skjult.

Posisjon Låst i valgt mørkt nivå. Samme funksjon som et passivt sveiseglas.

POSISJON - LÅST I LYST NIVÅ



Denne innstillingen kan brukes ved sliping eller andre før- og etterbeidinger.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Denne funksjonen kan brukes ved sliping eller andre oppgaver som ikke inkluderer sveising. Når sveiseglasset er låst i lyst nivå (DIN 3) vil LED lyset under symbolen blinke hvert 8. sekund for å varse brukeren. Sveiseglasset må stilles inn på nytt ved å velge et annet sensitivitetsnivå før sveisingen begynner. Når sveiseglasset skrur seg av (etter 1 time uten aktivitet) vil det automatisk gå fra låst posisjon til normal posisjon.

SPEEDGLAS 9100XXI



For å aktiveres slipemodus må du trykke inn knappen på høyre side av det sølvfargede frontdekselet (se fig. D:2). Hold knappen inne til du ser at LED lyset ved siden av symbolet for sliping blinker (se figuren over). LED lyset bak slipesymbolet vil blinke hvert 5. sekund for å varse brukeren. For å deaktivere slipefunksjonen trykker og slipper du knappen igjen. Når sveiseglasset skrur seg av går det automatiskt tilbake til sveisemodus.

MINNEFUNKSJON (SPEEDGLAS 9100XXI)



Dette sveiseglasset har en minnefunksjon som gjør det mulig å bytte mellom to forskjellige oppsett.

Når det første oppsettet er klart kan du legge inn et nytt oppsett. Ved å holde nede knappen på høyre side av det sølvfargede frontdekselet (se fig. D:2) i 2 til 3 sekunder, kan

du legge inn nye innstillinger (LED lyset som vist på figuren over vil vise (blinke) at du er i oppsett nummer to.)

For å bytte mellom de to oppsettene holder du nede knappen på høyre side av det sølvfargede frontdekselet i 2 til 3 sekunder. LED lyset vil vise (blinke) at det andre oppsettet er aktivt.

POSISJON 1-5

Hvis sveiseglasset ikke blir mørkt når lysbuen tennes må sensitiviteten økes til sveiseglasset går fra lys – mørk – lys som forventet. Hvis sensitiviteten settes for høyt kan sveiseglasset forbli mørkt etter at lysbuen er slukket på grunn av omgivelseslys. Hvis dette skjer må sensitiviteten senkes slik at sveiseglasset igjen virker som forventet.

POSISJON - LÅST I MØRKT NIVÅ



Når sveiseglasset er låst i mørkt nivå og sveiseglasset slår seg av (etter 1 time uten aktivitet) vil det automatisk gå fra låst posisjon til sensitivitets posisjon 2 (normal posisjon). DIN nivået i låst nivå velges ved å trykke på SHADE/ON knappen.

FORSINKELSE

Forsinkelsesfunksjonen brukes for å endre tiden fra sveieglasset er mørkt til det blir lyst ut fra sveisemetode og strømstyrke. Se tabell fig. E:3. Skalaen for forsinkelse er plassert under indikatorene.

POSISJON FOR PUNKTSVEISING



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Denne posisjonen kan redusere øyetretthet ved at øyet konstant må justere seg til forskjellige lysnivåer under punktsveising. Posisjonen for punktsveising bruker et mellomnivå (DIN 5). Hvis det ikke tennes en lysbue innen 2 sekunder vil sveiseglasset gå tilbake til normalt lynt nivå (DIN 3).

Merk At sensitivitet og forsinkelse bruker de samme lysindikatorene på displayet.

UNDER BRUK

For å kontrollere at elektronikkene og knappene virker som de skal, kan du trykke på knappene for å se at lysindikatorene blinker. Batteriene må byttes når indikatorene for lavt batterinivå blinker eller hvis lysindikatorene ikke blinker hvis knappene trykkes på.

Sveiseglasset er utstyrt med tre optiske sensorer, se fig. A:1, som reagerer uavhengig av hverandre og gjør at sveiseglasset blir mørkt når en lysbue tenner. Sensorene på sveiseglasset må holderene rene og ikke være tildekket for at de skal virke optimalt.

Anbefalt brukstemperatur for dette produktet er -5°C til +55°C. Blinkende lyslasker (f.eks. blitzliggende varsellys) kan påvirke sensorene uten at en lysbue er tent, og sveiseglasset vil blinke i takt med varsellyset. Denne påvirkningen kan skje over lange avstander og/eller fra reflekterende lys. Sveisområder bør bli skjermet for slikt lys.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Rengjør sveiseglasset og beskyttelsesglassene med en løfri fille eller klut.

⚠️ For å unngå skade på produktet må ikke løsemidler eller alkohol brukes for rengjøring eller desinfeksjon. Ikke senk produktet ned i vann, eller sprut vann direkte på.

VEDLIKEHOLD

Bytte av ytre beskyttelsesglass

Ta av sørfronten (se bruksanvisning til sveisekjermen) og bytt det ytre beskyttelsesglasset, se fig. B:1.

Bytte av indre beskyttelsesglass

Sveiseglasset må tas ut for å bytte det indre beskyttelsesglasset. Det indre beskyttelsesglasset tas ut som vist i figur C:1. Det nye beskyttelsesglasset settes på plass etter at beskyttelsesfilmen er fjernet som vist i figur C:2.

Montering av forstørrelsesglass (tilbehør), se fig. C:3.

Bytte av batterier

Ta ut sveiseglasset og ta ut batteriholderene (bruk en liten skrutrekker hvis nødvendig) og bytt batteriene, se fig. D:1. Sett på plass hver batteriholder i sveiseglasset til de "knepper" på plass. Merk at alle posisjoner vil bli satt til originale fabrikkinnstillinger.

⚠ Brukte batterier og slitte/ødelagte deler må behandles etter lokale bestemmelser. Sveiseglasset må behandles som elektronisk avfall.

LAGRING OG TRANSPORT

Når produktet er lagret som beskrevet i Tekniske Spesifikasjoner, er forventet lagringstid 5 år. Vi anbefaler å bruke original forpakning ved transport og lagring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VEKT:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

SYNSOMRÅDE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR beskyttelse:	Som DIN 13 (permanent)

Bruksanvisning 3M™ Speedglas™ 9100

Svetsvisir



BRUKSANVISNING

Läs denna bruksanvisning tillsammans med bruksanvisningen för 3M™ Speedglas™ svetsvisir och produktbladet där finns information om godkända kombinationer, reservdelar och tillbehör.

UPPACKING

Ditt Speedglas 9100 svetsvisir ska innehålla svetskasett, ytter och inre skyddsglas samt referensbroschyra.

SYSTEM BESKRIVNING

Speedglas 9100 svetsvisir är designat för att användas tillsammans med produkter från 3M Speedglas 9100 serien. Speedglas 9100 svetsvisir skyddar användarens ögon och ger permanent skydd (motsvarande täthetsgrad 13) mot skadlig UV- och IR-strålning, oavsett om svetsglaset är i mörkt/ljus läge eller i händelse av fel på batteri eller elektronik.

VARNING

Korrekt val, utbildning, användning och lämpligt underhåll är grundläggande för att produkten ska skydda användaren. Underlätelse att följa alla instruktioner och/eller underlätelse att bärta produkten under hela exponeringstiden kan allvarligt skada användarens hälsa och leda till allvarlig eller livshotande sjukdom eller permanenta skador. För lämplighet och korrekt användning, läs medföljande information.

Var speciellt uppmärksam om detta varningstecknet visas. △

Tid fra lys til mørk:	0.1 ms (+23°C)
Mørk til lys (forsinkelse)	se tabell for forsinkelse
Lyst nivå:	DIN 3
Mørkt nivå:	DIN 5, 8, 9-13
Nivå ved feil:	DIN 5
Batteri:	2 x CR2032 (Lithium 3V)
Brukstemperatur:	-5°C til +55°C, Relativ luftfuktighet ≤ 90%, ikke-kondenserende forhold
Lagringsforhold:	-30°C til +70°C, Relativ luftfuktighet ≤ 90%, ikke-kondenserende forhold
Sveiseglass uten batterier:	-30°C til +70°C, Relativ luftfuktighet ≤ 90%, ikke-kondenserende forhold
Utvidet lagringstid:	-20°C til +55°C, Relativ luftfuktighet ≤ 90%, ikke-kondenserende forhold
Litiumbatterier:	-30°C til +60°C, Relativ luftfuktighet ≤ 75%, ikke-kondenserende forhold
Utvidet lagringstid:	+10°C til +25°C, Relativ luftfuktighet ≤ 60%, ikke-kondenserende forhold
Forventet brukstid:	5 år, avhengig av bruk og bruksforhold

BATTERILEVETID:

Speedglas 9100V	2800 timer (solcellepanel)
Speedglas 9100X	2500 timer (solcellepanel)
Speedglas 9100XX	2000 timer
Speedglas 9100XXi	1800 timer

MATERIALER

Sveiseglass:	PA
Beskyttelsesglass:	PC
Sølvfarget frontdeksel	PA

GODKÄNNANDE

Dessa produkter är CE-märkta och i överensstämmelse med europeiska förordningen för personlig skyddsutrustning, direktiv och harmoniseraade europeiska standarder enligt, fig F:1. Där finns också information om vilket anmält organ som utfärdat EU-typgodkännandet för produkterna (Modul B) och det anmälda organet som ansvarar för övervakning av kvalitetsystemet för tillverkning av produkterna (modul D). EU-typgodkännandet och försäkrar om överensstämmelse finns på www.3M.com/welding/certs

WARNINGAR

⚠ Använd endast tillsammans med 3M™ Speedglas™ originaltillbehör och reservdelar som finns angivna i referensbroschyren och enligt användningsområde angivna i tekniska specificifikationen.

⚠ Om utrustningen används med andra ersättningsdelar som inte är specificerade i denna bruksanvisning kan detta allvarligt försämra skyddet och produkten är inte enligt godkännande med skyddsklasser samt olitgiltigt förklara alla garantier från 3M.

⚠ Glasögonanvändare skall vara uppmärksamma på att kraftiga slag mot svetsvisiret kan innebära att insidan av visiret kommer i kontakt med glasögonen så att dessa orsakar skada på bäraren.


⚠ Om Speedglas 9100 inte slår om till mörkt läge när svetsbågen tänds, ska du genast sluta svetsa och kontrollera svetsglaset enligt anvisningarna. Fortsatt svetsning trots att svetsglaset inte slår om till mörkt läge kan orsaka tillfällig synförsämring. Om problemet inte kan åtgärdas ska visirret inte användas. Kontakta arbetsledaren, återförsäljaren eller 3M för att få hjälp.

⚠ Användning av denna produkt i samband med andra typer av arbeten som lasersvetsnings/skärning kan leda till permanenta ögonskador och nedsatt syn.

MÄRKNING

Svetsglas: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Observera! Nedan är ett exempel(EN 379). Gällande klassificeringar är märkta på svetsglaset.

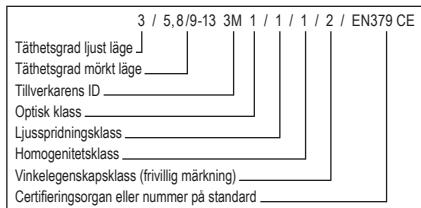

Ytter skyddsglas: 3M 1 BT*

Inre skyddsglas: 3M 1 S

3M= Inre skyddsglas

1= Optisk klass

S= Försstärkt fasthet

BT= Slagtäthet (120 m/s.) vid extrema temperaturer (-5°C till +55°C)

K = skydd mot ytskador av fina partiklar

Om symbolerna på slagtäthetsmärkningen (F,B) inte är samma på ytter skyddsglas och hjälmskalet, så gäller det lägre värdet som skydd för hela utrustningen

* EN166: om skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer ska produkten vara märkt med ett T direkt efter energiintervallet, ex FT, BT eller AT. Om T saknas ska ögonskyddet endast användas mot höghastighetspartiklar vid rumstemperatur.

Kompletterande märkning på produkten som refererar till andra standarder.

[i] = Läs instruktionerna innan användning.

Serienummer = Tillverkningsår och vecka

= år

= månad

= Ska kasseras som elektriskt avfall.

INNAN ANVÄNDNING

⚠ Kontrollera alltid hela svetsvisiret Speedglas 9100 varje gång utrustningen ska användas. Kontrollera att det inte finns några sprickor i glaset eller öppningar som släpper igenom ljus. Språckta, repade och skadade svetsglas och skyddsglas försämrar sikten och skyddet. Avlägsna skyddsfilmen från visirret innan användning och se till att svetskassetten är utrustat med ytter och inre skyddsglas.

FUNKTIONER

PÅ/AV (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Aktivera svetsglaset genom att trycka på knappen SHADE/ON. Svetsglaset stängs automatiskt av efter en timma om det inte används.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Sveeglas 9100XXi har en rörelsestyrd av och på funktion.

TÄTHETSGRAD

Sju olika täthetsgrader för det mörka läget finns indelade i två grupper, 5,8 och 9-13. Kontrollera vilket läge som svetsglaset är inställt på genom att trycka på SHADE/ON. Välj en annan täthetsgrad genom att trycka upprepigt på knappen SHADE/ON medan lysdioden på displayen blinkar. Fortsätt trycka tills den blinkande lysdioden hamnar vid önskad täthetsgrad. För att växla mellan de täthetsgradgrupperna håll knappen SHADE/ON intryckt i två sekunder.

Täthetsgrader kan väljas enligt tabell, E:1.

KÄNSLIGHET (SENSITIVITY)

Känsligheten på sensorerna bestämmer när svetsglaset ska slå om till mörkt läge och kan justeras för att passa olika svetsmetoder och arbetsmiljöer. Kontrollera vilket läge som svetsglaset är inställt på genom att trycka kort på knappen SENS. Välj en annan inställning genom att fortsatt trycka på knappen SENS tills lysdioden står vid önskad inställning på skalan ovanför lysdioden.

Position Position Låst i ljus läge (täthetsgrad 3)

Används för slipning

Position 1 Minst känsliga läget. Används om man har störande ljus från t.ex. en svetsare bredvid.

Position 2 Normalläge. Används för de flesta typer av svetsning inomhus och utomhus.

Position 3 Läge för svetsning med låga strömtyrkor eller stabil svetsbåge. (t.ex. TIG-svetsar)

Position 4 Lämplig för svetsning med mycket låg strömtyrka, ex. med TIG-svetsar av invertertyp.

Position 5 Högska känslighet. Används vid TIG-svetsning när svetsbågen är delvis skydd.

Position Låst i mörkt läge. Samma egenskaper som passivt svetsglas.

POSITION LÅST I LJUST LÄGE

Denna inställning kan användas för slipning eller andra arbetsmoment förutom svetsning.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Denna inställning kan användas vid slipning och andra arbeten som inte innebär svetsning. När svetsglaset är låst i ljus läge (täthetsgrad 3) blinkar lysdioden under symbolen var åttonde sekund. Välj känslighetsinställning för att låsa upp svetsglaset innan bågsvetsning påbörjas. När svetsglaset stängs av (OFF - när visirret inte har använts på en timma), växlar det automatiskt från det låsta läget till känslighetsläge 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



För att aktivera slipläget, tryck på knappen på höger sida om silverfronten (se figur D:2) tills lysdioden brevid slipsymbolen blinkar (se fig ovan). Lysdioden brevid slipsymbolen blinkar var 5 sekund för att uppmarkas användaren. För att lämna slipläget, tryck och släpp knappen igen. När svetsfiltret stängs av, kommer det automatiskt till svetsläge.

MINNESFUNKTION (SPEEDGLAS 9100XXi)



Svetsfiltret har en minnesfunktion som möjliggör för användaren att växla mellan två olika svetslägen.

När den första svetsinställningen har gjorts, har du möjlighet att programmera ett annat läge. Genom att hålla ned höger knapp på silverfronten, se figur D:2, under 2-3 sekunder kan du manuellt ställa in det andra programmet. Den markerade lysdioden, på bilden ovan, kommer att indikera, blinkande, att du är i det andra svetsläget.

För att växla mellan de två olika lägena, håll ner knappen till höger i silverfront 2-3 sekunder. Lysdioden indikerar, blinkande, ändring av svetsläge.

POSITION 1-5

Om svetsglaset inte mörknar till önskad grad vid svetsning, bör du öka känsligheten så att du får önskat omslag till mörkt läge. Om känsligheten blir för hög kan glaset bli kvar i mörkt läge även efter att svetsning avslutats, på grund av omgivningsljuset. Om detta inträffar väljer du ett okänsligare läge som aktiverar och stänger av svetsglaset vid önskade ljusförhållanden.

LÄST POSITION, MÖRKT LÄGE



När svetsglaset är läst i mörkt läge och svetsglaset stängs av (OFF- när visiret inte har använts på en timma), återgår det automatiskt till känslighetsläge 2. Välj tåthetsgrad till det mörka lästa läget genom att trycka på knappen SHADE/ON.

DELAY (FÖRDRÖJNING)



Fördröjningsfunktionen används för att anpassa omslags-tiden från mörkt till ljust på svetsglaset, se tabell E:3. Skalan för fördröjningsfunktionen är placerad nedanför lysdioderna.

KOMFORTLÄGE FÖR HÄFTSVETSNING



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Denna inställning minskar ansträngningen på ögonen vid växlande ljus i stor omfattning, t ex vid häftsvetsning. I häftsvetsningsläget går svetsglaset till ett mellanljust läge (tåthetsgrad 5). Om ljusbägen inte startar inom 2 sekunder växlar svetsglaset till normal tåthetsgrad (tåthetsgrad 3).

Observera att känslighets- och fördröjningsfunktionen använder samma lysdioder på displayen.

VID ANVÄNDNING

För att kontrollera att elektroniken och knapparna fungerar tryck på knapparna så lysdioderna blinkar. Byt batterier när batterivarnaren blinkar eller när lysdioderna inte lyser när du trycker på knapparna.



Svetsglaset har tre ljussensorer, se fig. A:1, som reagerar oberoende av varandra när ljusbägen tänds och styr omslaget till mörkt läge. Sensorerna i svetsglaset måste hållas rena och får inte heller täcktas, för att uppnå optimal funktion.

Rekommenderad arbetstemperatur för denna produkt är -5°C till +55°C. Blinkande ljuskällor (t.ex. blinkande larmlampor) kan få svetsglaset att blinka trots att ingen svetsning sker. Denna störning kan förekomma på långt håll och/eller från reflektatorer ljus. Arbetsområdet måste avskärmas från sådana störningar.

RENGÖRING

Rengör svetskassetten och skydds-/täckplattor med en luddfri rengöringsduk.

⚠ För att undvika skada på produkten skall varken

lösningsmedel eller alkohol användas för rengöring eller desinficering. Doppa ej ned produkten i vatten, spraya inte produkten med vätska.

UNDERHÅLL

Byte av ytter skyddsglas

Ta loss silverfronten, se svetsvisirets bruksanvisning, och byt ut ytter skyddsglaset, se figur B:1.

Utbryte av inre skyddsglas

Svetskassetten måste demonteras för att byta ut inre skyddsglaset, det använda skyddsglaset tas bort enligt figur C:1. Det nya inre skyddsglaset ska monteras efter skyddsfilmen avlägsnats enligt figur C:2.

Montering för förstöringsglas (tillbehör) (se figur C:3).

Batteribyte

Ta loss svetsglaset, ta ut batterihållarna (använd en liten skruvmejsel vid behov) och sätt in nya batterier i batterihållarna enligt figur D:1. Skjut in batterihållarna i svetsvisiret så att de klickar fast. Observera att alla inställningar återgår till fabriksinställningarna.

⚠ Förbrukade batterier/produkter kasseras enligt gällande föreskrifter. Svetsglaset hanteras som elektronikavfall.

LAGRING OCH TRANSPORT

Vid förvaring enligt rekommendationerna är den förväntade livslängden fem år. Originalförpackningen är utvecklad för transport och lagring.

TEKNISK SPECifikATION

VIKT:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

SIKTYTA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm

UV/IR skydd:	För tåthetsgrad 13 (permanent)
Omslagstid ljust-mörkt:	0.1 ms (+23°C)

Omslagstid ljust-mörkt (fördröjning)	se Delay tabellen
Ljust läge:	tåthetsgrad 3
Mörkt läge:	tåthetsgrad 5, 8, 9-13

Säkerhetssläge:	tåthetsgrad 5
Batterityp:	2 x CR2032 (Lithium 3V)
Arbetstemperatur:	-5°C till +55°C, RH ≤ 90%, kondensfri miljö

Förvaring:	
Svetskassetter utan batterier:	-30°C till +70°C, RH ≤ 90%, kondensfri miljö
Utökad förvaringsperiod:	-20°C till +55°C, RH ≤ 90%, kondensfri miljö

Litium batterier:	-30°C till +60°C, RH ≤ 75%, kondensfri miljö
Utökad förvaringsperiod:	+10°C till +25°C, RH ≤ 60%, kondensfri miljö

Förväntad livslängd:	5 år beroende på användningsförhållanden
----------------------	--

BATTERILIVSLÄNGD:

Speedglas 9100V	2800 timmar (solcell)
Speedglas 9100X	2500 timmar (solcell)
Speedglas 9100XX	2000 timmar
Speedglas 9100XXi	1800 timmar

MATERIAL

Svetsglas:	PA
Skyddsglas:	PC
Silverfront	PA

Instruktion 3M™ Speedglas™ 9100 Svejsekassette



BRUGSANVISNING

Læs venligst disse instruktioner i forbindelse med 3M™ Speedglas™ svejsekärrms brugsanvisning samt referenceblad, hvor du vil finde information om godkendte kombinationer, reservedele og tilbehør.

UDPAKNING

Speedglas 9100 svejsekassette pakke skal indeholde svejsekassette, ydre og indre dækglas, brugsanvisning og referenceblad.

SYSTEM BESKRIVELSE

Speedglas 9100 svejsekassetten er designet kun til brug sammen med 3M Speedglas 9100 seriens svejsekärrme.

Speedglas 9100 svejsekassette beskytter brugerens øje og yder permanent beskyttelse (svarende til DIN 13 uanset om svejsekassetten er i mørk eller lys indstilling eller om den automatiske funktion er i drift) mod skadelig UV- og IR-stråling, som stammer fra visse lysbue- og gassvejsnings processer.

ADVARSEL

Korrekt udvælgelse, træning, brug og vedligeholdelse er nødvendig for, at produktet kan beskytte brugeren. Undlades det at følge alle instrukser på disse produkter og/eller undlades det at bære produktet i hele eksponeringstiden, kan det medføre skader på helbrettedet, fore til livstruende sygdom, skader eller permanent arbejdssygtighed. For egnethed og korrekt brug skal lokale regler følges refererende til vedlagte informationer.

Særlig opmærksomhed skal udvises hvor advarsler er angivet.

GODKENDELSER

Det personlige værnemiddel er CE-mærket og i overensstemmelse med EU's regulerig, direktiver og harmoniserede Europæiske standarder om personlige værnemidler (PPE) som anført i fig. F:1, som også indeholder oplysninger om det notificerende organ som har udstedt EU typegodkendelsescertifikat for det aktuelle PPE (Modul B) og om aktuelt, det notificerende organ der er ansvarlig for overvågning af produktionen af PPE (Modul D). EU-typegodkendelsescertifikat og overensstemmelseserklæring (DoC) er tilgængelig på www.3M.com/welding/certs.

BEGRÆNSNINGER I BRUG

Brug kun med originale 3M™ Speedglas™ reservedele og tilbehør som anført i referencebladet og indenfor de brugsvilkår der er givet i de Tekniske Specifikationer.

Anvendelsen af andre dele eller modifikationer, der ikke er specificeret i denne brugsanvisning, kan påvirke beskyttelsen alvorligt, og gøre at produktet ikke opfylder kravene til klassificering og godkendelsers. Brug kun med svejsekärrme, der er oplistet i referencebladet.

Beskyttelsesbriller der bæres udenpå almindelige briller kan videreføre anslag og udgøre en risiko for brugeren.

Skulle Speedglas 9100 svejsekassetten ikke skifte til mørk tilstand, som reaktion på lysbuen, skal man stoppe øjeblikkelig og undersøge kassetten som beskrevet i disse instruktioner. Fortsat brug af svejsekassetter der

ikke skifter til mørk tilstand kan medføre midlertidigt synstab. Hvis ikke problemet kan identificeres og afhjælpes, skal man ikke bruge svejekassetten, men kontakte den arbejdsmiljøansvarlige, 3M Speedglas forhandler eller 3M, for assistance.

Brug af produktet i andre anvendelsessituationer som f.eks lasersvejsning/skæring kan medføre øjenskader og synstab.

MÆRKNINGER

Svejsekassette: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Bemerk! Følgende er et eksempel. De gældende klassificeringer står på kassetten.

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Lys indstilling	_____	
Mørke indstilling	_____	
Producentens navn	_____	
Optisk klasse	_____	
Lysspredningsklasse	_____	
Homogenitetsklasse	_____	
Vinkelgenugkabeklasse	_____	
Certificeringsmærke eller standard	_____	

Ydre beskyttelsesplade: 3M 1 BT*

Indre beskyttelsesplade: 3M 1 S

3M = Producent

S = Forøget robusthed

BT = Modstand mod højhastighedspartikler med medium energianslag (120 m/s) ved ekstreme temperaturer (-5 °C og +55 °C)

K = symboler for modstandsdygtighed over for overflade skade fra fine partikler.

Hvis symboler for anslag (F, B) ikke er det samme for både ydre beskyttelsesplade og hjelmskallen, svarer beskyttelsesniveaet for det samlede system til den laveste angivelse.

*EN 166: Hvis der kræves beskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer, skal den valgte øjenbeskyttelse være mærket med "T" umiddelbart efter anslagsangivelsen, dvs. FT, BT eller AT. Hvis anslagsangivelsen ikke er efterfulgt af et "T", gælder øjenbeskyttelsen kun ved stuetemperatur.

Øvrige mærkninger på produktet henviser til andre standarder.

= Læs brugsanvisningen før ibrugtagning

Serienummer = Produktionsår og -uge

= Fremstillingsår

= Fremstillingsmåned

= skal bortsækkes som elektronikkaffald.

FORBEREDELSE TIL BRUG

⚠ Kontroller omhyggeligt Speedglas 9100 svejsekassette før hver brug. Revnede, plættede eller ridsede glas eller beskyttelsesglas ned sætter udsynet og kan påvirke beskyttelsen i alvorlig grad. Alle beskagidte komponenter skal straks udskiftes. Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra visirset før brug og kontroller at svejsekassetten er forsynet med et ydre- og et indre dækglas.

BRUGSANVISNING

TÆND/SLUK (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

For at tænde for svejsekassetten tryk på SHADE/ON knappen. Svejsekassetten slukker automatisk efter 1 times inaktivitet.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi har en bevægelsesfølsom tænd- og slukfunktion.

TÆTHEDSGRAD

Der er syv forskellige indstillinger af tæthedsgader delt i to grupper, (DIN 5-8) og (DIN 9-13). For at vælge en anden tæthedsgrad, tryk på SHADE/ON knappen, mens lysdioderne blinder. Indstil den blinkende lysdiode til den ønskede tæthedsgad. For at skifte mellem de to grupper holdes SHADE/ON knappen nede i 2 sekunder.

DIN-/tæthedsgader kan vælges i henhold til tabel fig. (E:1)

FØLSOMHED

Programmeringen og følsomheden for fotosensorerne (som reagerer på lysbuen) kan indstilles til mange forskellige typer svejsepumper og svejsebetegnelser. For at se den aktuelle indstilling trykkes kort på SENS knappen. For at vælge en anden indstilling trykkes gentagne gange på SENS knappen, indtil lysdioden viser ønsket indstilling.

Position Låst i lys indstilling (shade 3) tiden. Bruges ved slibning.

Position 1 Den mindst følsomme indstilling. Bruges når der er interferens fra andre svejseres lysbuer

Position 2 Normal position. Bruges ved de fleste typer indendørs og udendørs svejsninger.

Position 3 For svejsning med lav strømstyrke eller stabil lysbue (f.eks TIG svejsning)

Position 4 Egnet til svejsning ved lave strømstyrker, ved brug af inverter TIG-svejseapparater.

Position 5 Den mest følsomme indstilling. TIG svejsning med delvis skjult lysbue.

Position Låst i den valgte mørke indstilling. Samme funktion som et fast svejseglass.

POSITION LÅST, LYS INDSTILLING

Denne indstilling kan anvendes til slibning og andre ikke-svejsnings aktiviteter.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Indstillingen kan bruges ved slibning og andre ikke svejsningsaktiviteter. Når filteret er låst i den lyse indstilling (DIN 3) vil lysdioden under symbololet blinke advarende for hvert 8. sekund. Svejsekassetten skal låses op inden svejsning påbegyndes og ønsket følsomhed skal vælges. Hvis svejsekassetten automatisk slukker vil det blive låst op og gå til følsomhedsindstilling 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



For at aktivere slikebindstilling, holdes knappen på højre side af solfronten (se fig. D:2) inde indtil LED lyset ved siden af slibesymbolet blinker (se fig. ovenfor). LED lampen ved slibesymbolet vil blinke hvert 5. sekund for at advare brugeren. For at forlade slikebindstillingen, tryk på knappen (hold den ikke inde) igen. Når svejsekassetten slukker vil det automatisk gå tilbage til svejeindstilling.

MEMORY FUNKTION (SPEEDGLAS 9100XXi)



Denne svejsekassette har en Memory funktion der gør det muligt at skifte mellem to forskellige svejeindstillinger.

Når den første indstilling er foretaget har brugeren mulighed for at programmere en alternativ svejeindstilling. Ved at holde knappen på højre side af solfronten nede (se fig. D:2) i 3 sekunder (LED lampen, som er markeret ovenfor vil blinke og indikere at brugeren er i den alternative sveje indstilling) kan brugeren foretage den alternative svejeindstilling.

For at skifte mellem de to indstillinger, hold knappen på højre side af solfronten inde i 3 sekunder. LED lampen vil indikere (ved at blinke) ændringen af svejeindstillingen.

POSITIONEN 1-5

Hvis filtre ikke skifter til mørk indstilling under svejsning som ønsket, så først følsomheden indtil filtre skifter pålideligt. Hvis følsomheden er sat for højt vil filtre blive i mørk position p.g.a. omgivende lys. Sker det, så nedjuster følsomheden til en indstilling hvor svejsekassetten skifter mellem mørk og lys som ønsket.

POSITION LÅST, MØRK INDSTILLING

Når svejsekassetten er låst i den mørke indstilling og filtre slår fra (etter 1 time uden brug) vil det automatisk gå tilbage til følsomhed 2.

FORSINKELSE

Forsinkelsesfunktionen bruges til forsinkelse mellem skift fra mørkt til lys afhængigt af type svejseproses og strømstyrke. Se tabel fig. (E:3). Skala for åben op for forsinkelse ses nedenfor indikatorerne.

KOMFORT INDSTILLING FOR HÆFTESVEJSNING

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Denne indstilling hjælper til at formindsker trætheden i øjet på grund af konstant lysskift under hæftesvejsning. Indstillingen for hæftesvejsning bruger en lys indstilling (DIN 5). Hvis lysbuen ikke sættes indenfor 2 sekunder vil filtre skifte til den normale indstilling (DIN 3).

Note: at følsomhed og forsinkelsesfunktioner anvender samme indikatorer I displayet.

I BRUG

For at kontrollere, at elektronik og knapper virker, tryk på knapperne og indikatorerne vil blinke. Batterierne skal skiftes når low battery indikatoren blinker eller indikatorerne ikke blinker når der trykkes på dem.

Svejsefiltret er udstyret med 3 optiske sensorer (se fig. A:1) der reagerer uafhængigt og bevirker, at filtret skifter til mørkt når lysbuen sættes. Sensorerne skal holdes rene og udækkede hele tiden for optimal funktion.

Anbefalet arbejdstemperatur er fra -5°C til +55°C. Blinkende lyskilder (f.eks strobelys) kan påvirke svejsekassettenes indikatorer. Det kan ske på lang afstand og/eller fra reflekterende lys. Svejseområdet skal afskærmes fra sådanne forstyrrelser.

RENGØRING

Rengør svejsekassetten og beskyttelsesglassene med en dugfr klad.

⚠️ For at undgå skader på produktet må der ikke anvendes oplosningsmidler til rengøring. Må ikke nedskænkes i vand eller påsprøjes en oplosning direkte.

VEDLIGEHOLDELSE

Udkiftning af yder dækglas.

Fjern den solvfarvede front (se brugsanvisning for svejsekarm) og udskift det udvendige beskyttelsesglas (se fig. B:1)

Udkiftning af indre beskyttelsesglas.

Svejsekassetten skal tages ud for at man kan skifte beskyttelsesglasset, det brugte beskyttelsesglas fjernes som illustreret i fig. C:1. Det ny beskyttelsesglas skubbes ind efter beskyttelsesfilmen er fjernet som illustreret i fig C:2
Isættelse af forstørrelsesglas (tilbehør) se fig. C:3.

Udkiftning af batterier.

Fjern svejsekassetten. Tag batteriholderne ud (brug evt. en lille skruetrækker) og erstat batteriene i holderne (se fig. D:1) Skub batteriholderne tilbage på plads i svejsefiltret indtil det klikker på plads. Bemærk at alle indstillingen går tilbage til fabrikindstillingerne.

⚠️ De brugte batterier/andre produktdele skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Svejsekassetten skal bortskaffes som elektronisk affald.

LAGRING OG TRANSPORT

Ved opbevaring som angivet i de tekniske specifikationer, er den forventede levetid for produktet 5 år. Den originale forpakning er velegnet til transport og opslagring.

TEKNISK SPECIFIKATION

VÆGT:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

SYNSFELT:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR beskyttelse:	I henhold til (DIN 13) Permanent

Skift fra lys til mørk:	0.1 ms (+23°C)
Tid for åbning mørk til lys (delay):	se Recovery Delay tabel

Lys indstilling:	DIN 3
Mørk indstilling:	DIN 5, 8, 9-13

Sikkerhedsindstilling:	DIN 5
Batteri type:	2 x CR2032 (Lithium 3V)

Driftsbetingelser:	5 °C til 55 °C, relativ fugtighed (RH) ≤ 90% / (ikke-kondenserende forhold)
Opbevaringsbetingelser:	

Svejsekassette uden batterier:	-30 °C til +70 °C, RH ≤ 90%, ikke-kondenserende betingelser.
Forlænget opbevaring:	-20 °C til +55 °C, RH ≤ 90%, ikke-kondenserende betingelser.

Lithium batterier:	-30 °C til +60 °C, RH ≤ 75%, ikke-kondenserende betingelser.
Forlænget opbevaring:	+10 °C til +25 °C, RH ≤ 60%, ikke-kondenserende betingelser.

Forventet levetid:	5 år afhængig af brugsbetingelserne.

BATTERI LEVETID:

Speedglas 9100V	2800 timer (solarpanel)
Speedglas 9100X	2500 timer (solarpanel)
Speedglas 9100XX	2000 timer
Speedglas 9100XXi	1800 timer

MATERIALE

Svejsefilter:	PA
Beskyttelsesglas:	PC
Sølvfront	PA

Käyttöohje 3M™ Speedglas™ 9100 hitsauslasi

(FI)

KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä ohjeet yhdessä 3M™ Speedglas™ -hitsausmaskin käyttöohjeiden ja tuoteviikon kanssa, jotka sisältävät ohjeet hyväksytystä yhdistelmistä, varaosista ja lisävarusteista.

PAKKAUSEN SISÄLTÖ

Speedglas 9100 -hitsauslasi pakkaus sisältää hitsauslasi, ulomman suojalevyn, sisemmän suojalevyn, käyttöohjeet ja tuoteviikon.

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

Speedglas 9100 -hitsauslasi on suunniteltu käytettäväksi vain 3M Speedglas 9100 -hitsausmaskien kanssa.

Speedglas 9100 -hitsauslasi auttaa suojaamaan käytäjän silmiä ja antaa jatkuvan suojan (vastaa tummuusasteita 13

riippumatta siitä, käytetäänkö lasia vaaleassa vai tummassa asennossa vai käytetäänkö automaattitoimintoa) vahingollista ultraviolettisäteilyyä (UV) ja infrapunasäteilyyä (IR) vastaan, joita syntyy tietyissä kaari-/kaasuhitsausprosesseissa.

VAROITUS

Suojaimen oikea valinta, koulutus, käyttö ja huolto ovat olennaisia tekijöitä asiannäkisen suojaukseen takaamiseksi käytäjälle. Näiden suojaimien ohjeiden vastainen käyttö ja tai suojaimen käytön keskeyttäminen altistuksen aikana voi olla haitallista käytäjän terveydelle, johtaa pysyvään sairastumiseen tai ruumiinvammaan.

Katso lisähjeita soveltuvuudesta ja oikeasta käytöstä suojaisten mukana toimitetuista julkaisuista.

Kiinnitä erityistä huomiota suojaimeen liittyviin varoituksiin ▲.

HYVÄSYNNÄT

Suojaaminen on CE-merkity ja täytyy eurooppalaisen henkilönsuojaainasetuksen, -direktiivien ja harmonisoitujen eurooppalaisten standardien vaatimukset kuvan F:1 mukaisesti. Kuvasta käy ilmi myös ilmoitettu laitos, joka on myöntänyt suojaimeille EU-tyyppihyväksyttytöistä (moduuli B) ja jos sovellettavissa, ilmoitettu laitos, joka vastaa suojaimen tuotannon laatujaarjestelmää (moduuli D). EU-tyyppihyväksyttytöistä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavana osoitteesta www.3M.com/welding/certs.

KÄYTÖTÖRAJOITUKSET

- ⚠ Käytä vain tuotevihkossa lueteltuja 3M™ Speedglas™ varoasia/tarvikkeita ja vain Teknisissä tiedoissa mainittujen käytötehtojen mukaisissa olosuhteissa.
- ⚠ Korvaavien komponenttien käyttö tai tämän käytööseen vastaisten muutosten tekeminen saattavat heikentää suojausvalikutta ja aiheuttaa takuuun raukeamisen; lisäksi hitsausmaski ei välttämättä enää täytä suojausluokitusten ja hyväksyntöjen vaatimuksia. Käytä hitsauslasiä vain tuotevihkossa määritetyjen hitsausmaskien kanssa.
- ⚠ Silmänsuojaimet voivat tavallisten silmäläisien päällä käytettäessä välittää iskuja ja aiheuttaa siten riskin käyttäjälle.
- ⚠ Jos Speedglas 9100 -hitsausmaski ei tummu kaaren syytessä, lopeta hitsaus välittömästi ja tarkasta hitsauslasi näiden käytööiden mukaisesti. Tummummat jäävän hitsauslasiin käytöön jatkaminen voi aiheuttaa näön tilapäisen menetyksen. Jos ongelmaa ei voida tunnistaa ja korjata, älä käytä hitsauslasia, vaan otta yhteyt esimieheesi, suojaointimittajaan tai 3M:ään avun saamiseksi.
- ⚠ Tämän suojaimen käyttö muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön, kuten laserhitsaukseen/-leikkaukseen, voi johtaa pysisyviin silmävammoihin ja näön menetykseen.

SUOJAIMEN MERKINTÄN

Hitsauslasi: 3/5,8/9-13 3M 1/1/12/379

Huoma! Seuraavassa on esimerkki (EN 379). Voimassa oleva luokitusta merkity hitsauslasiin:

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Vaalea		
Tummuusaste(et)		
Valmistajan tunnus		
Optinen luokka		
Hajavalon luokka		
Valonläpäisykyyn vaihtelut		
Kulmarippuvuusluokka		
Standardin numero		

Ulkoroiskesuoja: 3M 1 BT*

Sisäroiskesuoja: 3M 1 S

3M= valmistaja

1= optinen luokka

S= vahvistettu lujuus

BT= Mekaaninen lujuus, keskienergiset/nopeasti lentävät kappaleet (120 m/s) ääriläpötiloissa (-5°C - 55°C)

K = kertoo kestävyyden pienien hiukkasten aiheuttamia pintavaurioita vastaan.

Jos iskunkestävyyden merkintä (F, B) ei ole sama ulkoriskesuojaalle ja maskin kuorelle, alempi suojausluokka määritä koko suojaimen suojausluokka.

*EN 166: Jos suojaus suarella nopeudella lentävää hiukkasia vastaan vaaditaan myös ääriläpötiloissa, valitun silmensiusojaimen merkinnässä on oltava kirjain T

heti iskunkestävyyden kirjaimen jälkeen, ts. FT, BT tai AT. Jos iskunkestävyyden kirjaimen perässä ei ole kirjainta T, silmensiusojaista saa käyttää suarella nopeudella lentävää hiukkasia vastaan vain huoneenlämpötilassa.

Muitut tuotteessa olevat merkinnät viittavat muihin standardeihin.

  = Lue käytöohje ennen käyttöä

Sarjanro = valmistusvuosi, -viikko

 = vuosi

 = kuukausi

 = Hävitettävä sähkö- ja elektroniikkajätteenä

KÄYTÖN VALMISTELUT

- ⚠ Tarkasta Speedglas 9100 -hitsausmaski kokonaisuudessaan huolellisesti aina ennen käyttöä. Murtunut, hakkaautunut tai naarmunut lasi tai suojalevy estäävät näkyvyyttä ja voivat heikentää suojaustehoa vakavasti. Kaikki vaurioituneet osat on vaihdettava välittömästi. Irrota mahdollinen suojakalvo visiiristä ennen käyttöä ja varmistä, että hitsauslasi on varustettu ulomalla/sisemällä suoja-/peitelevyllä.

KÄYTÖTÖOHJEET

VIRTA PÄÄLLE/POIS (SPEEDGLAS

9100V/9100X/9100XX)

Hitsauslasi aktivoitaa painamalla SHADE/ON-painiketta. Hitsauslasi virtaa katkeaa automaatisesti noin 1 tunnin käyttämättömyyden jälkeen.

AUTOMAATTINEN ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXissa on liikeohjattu virran kytkeytä- ja katkaisutoiminto.

TUMMUUS

Tummassa asennossa on käytettävissä seitsemän eri tummuusasteja jaettuna kahteen ryhmään (5, 8) ja (9-13). Tummusasetuksen näkemiseksi paina lyhyesti SHADE/ON-painiketta. Voit valita toisen tummuusasteen painamalla SHADE/ON-painiketta toistuvasti näytöön merkkivalojen vilkkuessa. Siirrä vilkkuva kohdistin halutun tummuusasteen kohdalle. Voit vaihtaa tummuusryhmästä toiseen pitämällä SHADE/ON-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Valitse tummuusasetus taulukosta, kuva (E:1)

HERKKYYS

Hitsauskaaren tunnistuksen herkkysasetukset voidaan säätää eri hitsausmenetelmien ja työpaikan olosuhteiden mukaisesti. Herkkysasetukseen näkemiseksi paina lyhyesti SENS-painiketta. Voit valita toisen asetuksen painamalla SENS-painiketta toistuvasti, kunnes ilmaisin näyttää haluttua asetusta ilmaisimen yläpuolella olevalla asteikolla

Asento  Lukittu jatkuvasti vaaleaan asentoon (tummuus 3) Käytetään hiontatöissä

Asento 1 Vähiten herkkä asetus. Käytetään, jos läheillä olevien toisten hitsaajien kaaret aiheuttavat häiriötä.

Asento 2 Normaaliasento. Sopii useimpiin hitsaustöihin sisällä ja ulkona.

Asento 3 Sopii hitsaukseen pienellä virralla tai hitsauskaaren ollessa vakaata. (esim. TIG-hitsaus)

Asento 4 Sopii hitsaukseen hyvin pienellä virralla invertterityyppisiä TIG-hitsauskoneita käytettäessä.

Asento 5 Herkin asetus. Käytetään TIG-hitsaukseen kaaren ollessa katseen ulottumattomissa.

Asento ■■■■■ Lukittu valitun tunmaan asentoon. Toimii kuten passiivinen hitsauslasi.

LUKITTU VAALEA ASENTO

Tätä asentoa voidaan käyttää hionta- tai muihin hitsauksien oheistöihin.



SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Tätä asentoa voidaan käyttää hionta- tai muihin hitsauksien oheistöihin. Kun hitsauslasi on lukituva vaaleaan asentoon (tummuus 3), symbolin alapuolella oleva LED vilkkuu 8 sekunnin välein käyttäjän varoitamiseksi. Hitsauslasin lukitus on poistettava ennen kaarihitsauksen aloittamista valitsemalla hitsaukseen sopivan herkkysasetuksen. Kun hitsauslasi kytkeytyy pois päältä (1 tunnin käyttämättömyyden jälkeen), se poistuu automaatisesti lukitusta asennosta ja siirtyy tummuusasetukseen 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Voit aktivoida hitsauslasin hiontatilan painamalla hopeisen ulkopuuron sivulla olevaa painiketta (ks kuvia D:2) kunnes hiontatilan LED-valo vilkkuu (ks kuvia yllä). Hiontasymbolin vieressä oleva LED vilkkuu 5 sekunnin välein käyttäjän varoitamiseksi. Kun haluat poistua hiontatilasta, paina painiketta uudelleen. Kun hitsauslasi kytkeytyy pois päältä, se siirtyy automaatisesti hitsausasentoon.

MUISTITOIMINTO (SPEEDGLAS 9100XXi)



Tässä hitsauslaisissa on muistitoiminto, jonka ansiosta käyttäjä voi valita lasin kahden eri hitsausasennon välillä.

Kun ensimmäinen hitsausasento on asetettu, voit ohjelmoida toisen asennon. Voit asettaa toisen asennon käsin painamalla hopeanvärisen etusuojuksen

oikeanpuoleista painiketta (katso kuvia D:2) 2-3 sekunnin ajan (ylä olevassa kuvalassa merkity LED ilmaisee (vilkumalla), että olet toisen hitsausasennon asetukseissa).

Voit valita toisen näistä kahdesta asennosta painamalla hopeanvärisen etusuojuksen oikeanpuoleista painiketta 2-3 sekunnin ajan. LED ilmoittaa (vilkumalla), että hitsausasetukset vaihtuvat.

ASENNOT 1-5

Jos hitsauslasi ei tummu hitsauksen aikana toivotulla tavalla, lisää herkyyttä, kunnes hitsauslasi tummuu luotettavasti. Jos herkkyys on liian suri, hitsauslasi voi jäädä tummaksi hitsauksen jälkeen ympäristön valaistukseen takia. Säädä tällöin herkkyyttä alas paina asetuksen, jossa hitsauslasi sekä tummuu että vaalenee halutulla tavalla.

LUKITTU TUMMA ASENTO

Kun hitsauslasi on lukittuna tummaan asentoon ja se kytkeytyy pois päältä (1 tunnin käyttämättömyyden



jälkeen), se palautuu automaatisesti tummuusasetukseen 2. Lukitussa tummassa asennossa käytettävä tummuusasetus valitaan SHADE/ON-painikkeella.

VIIVE

Viivetoiminto tulisi käyttää hitsauslasiin palautumiivieen asettamiseen tummasta vaaleaan, hitsausmenetelmän ja -virran mukaisesti. Katso taulukko, kuvia (E:3). Kytkentäviivetoiminnon asteikko sijaitsee ilmaisimien alapuolella.

MUKAVUUSTILA

TARTUNTAHITSAUKSEEN.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Tämä asetus auttaa vähentämään silmien rasittumista valotason jatkuvasti vaihdellessa tartuntahitsauksen aikana. Tartuntahitsauillassa käytetään keskivaleaa asentoa (tummuus 5). Jos kaari ei syty 2 sekunnin aikana, hitsauslasi kytkeytyy normaaliin vaaleaan asentoon (tummuus 3).

Huoma, että herkkys- ja viivetoiminto käyttävät samoa ilmaisimia näytöllä.

KÄYTÖN AIKANA

Elektroniikan ja painikkeiden toiminnan tarkastamiseksi paina painikkeita, jolloin ilmaisimet vilkkuvat. Paristot on vaihdettava, kun paristojen tyhjenemisilmaisin vilkkuu tai ilmaisimet eivät vilkua painikkeita painettaessa.

Hitsauslaisissa on kolme valontunnistinta (ks. kuvia A:1), jotka reagoivat toisistaan riippumatta ja saavat lasin tummuuksia hitsauskaaren sytyessä. Tunnistimet on pidettävä aina puhataina ja esteettöminä niiden oikean toiminnan takaamiseksi.

Suojailemme suojseltoit käytölämpötila-alueen -5 °C ... +55 °C. Vilkkuvat valonlähteet (esim. välikyvät varitoisvalot) saatavat laukaista hitsauslasiin, jolloin sen tummuus vaihtelee vaikka hitsausta ei tapahdu. Tämä häiriö voi ilmetä pitkänkin matkan päästä ja/tai heijastuneen valon seurauksena. Hitsausalueet tulee suojaata tällaisilta häiriötekijöiltä.

PUHDISTUSOHJEET

Puhdistaa hitsauslasi ja suoja-/peitelevy nukkaamattomalla liinalla tai kankaalla.

⚠ Älä käytä suojaimen puhdistamiseen liuottimia tai alkoholia, ne saattavat aiheuttaa vaurioita. Älä upota suojaainta veteen tai suihkuta sitä suoraan nesteillä.

HUOLTO

Sisäpuolisen suojalevyn vaihtaminen.

Irrota hopeanvärinen etusuojuus (ks. hitsausmaskin käytöohje) ja vaihda ulompia suojalevy uteen (katso kuvia B:1)

Sisemmän peitelevyn vaihtaminen

Hitsauslasi on irrotettava sisäpuolisen peitelevyn vaihtoa varten. Käytetystä sisäpuolinen peitelevy irrotetaan kuvan C:1 mukaisesti. Uusi sisempi peitelevy asennetaan suojakalvon poistamisen jälkeen kuvan C:2 mukaisesti.

Suurentavan linssin (lisävaruste) asennus (ks. kuvia C:3).

Paristojen vaihtaminen

Irrota hitsauslasi hitsausmaskista. Irrota paristonpitimet (käytä tarvittaessa pieniä ruuvitaltaa). Asenna uudet paristot paristonpitimiin (katso kuvia D:1). Työnnä paristonpitimiä hitsauslasiin, kunnes ne napsahtavat paikoilleen. Huomaa, että kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.

⚠ Käytetystä paristot/kuluneet osat on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Hitsauslasi tulee hävittää elektroniikkajätteenä.

VARASTOINTI JA KULJETUS

Teknisten eritilejen mukaisesti varastoituna suojaimeen odottelu varastointi-ikä on viisi vuotta. Alkuperäispakkauksessa soveltuu suojaimen kuljettamiseen ja varastointiin.

TEKNISET TIEDOT

PAINO:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

NÄKEMÄÄLUE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR-suojaus:	Tummuusasteen 13 mukainen (pysyvä)
Tummuusisaika vaalea-tumma:	0.1 ms (+23°C)
Vaalenemisaika tumma-valea (viive)	ks. palautumisviivetaulukko
Valea tila:	tummuusaste 3
Tumma tila:	tummuusaste 5, 8, 9-13
Vikasietotila:	tummuusaste 5
Paristotyppi:	2 x CR2032 (liitium 3 V)

Käyttöolosuhteet:

-5 °C ...+55 °C, RH ≤ 90 %, ei kondensoitumista

Varastointioloosuhteet:

-30 °C ...+70 °C, RH ≤ 90 %, ei kondensoitumista

Pitkä varastointiaika:

-20 °C ...+55 °C, RH ≤ 90 %, ei kondensoitumista

Litiumparistot:

-30 °C ...+60 °C, RH ≤ 75%, ei kondensoitumista

Pitkä varastointiaika:

+10 °C ...+25 °C, RH ≤ 60%, ei kondensoitumista

Odottetu käytööikä:

5 vuotta käyttöolosuhteista riippuen materiaali:

PARISTOJEN KESTOAIIKA:

Speedglas 9100V	2800 tuntia (aurinkokenno)
Speedglas 9100X	2500 tuntia (aurinkokenno)
Speedglas 9100XX	2000 tuntia
Speedglas 9100XXi	1800 tuntia

MATERIAALI

Hitsauslasi:	PA
Suojalevy:	PC
Hopeanvärinen etusuojus	PA

3M™ Speedglas™ 9100 keevitusfiltri juhend



KASUTUSJUHENDID

Palun lugege neid juhendeid koos 3M™ Speedglas™ Kevitusmaski kasutusjuhenditega ja soovitusliku brošüüriga, kust leiate informatsiooni heaksikiidetud kombinatsioonide, varuosade ja lisade kohta.

LAHTIPAKKIMINE

Teie Speedglas 9100 keevitusfiltri pakend peaks sisaldama keevitusfiltri, välimist kaitseklaasi, sisemist katteklaasi, kasutusjuhendit ja soovituslikku brošüürat.

SÜSTEEMI KIRJELDUS

Speedglas 9100 keevitusfilter on mõeldud kasutamiseks ainult koos 3M Speedglas 9100 keevitusmaski seeriaga.

Speedglas 9100 keevitusfilter aitab kaitsta kandja silmi ja pakub kestvät kaitset (vastavalt tumedusele 13, olenevalt kas keevitusfilter on hele või tume või kas automaatne istutmenemine on sisälletatud või mitte) kahjuliku ultraviolettkirguse kirurguse (UV) ja infrapunakirguse (IR) eest, mis tekivad teatud kaar/gaasi keevituse käigus.

HOIATUS

Korralik valimik, väljaõpe, kasutus ja säilitamine on hädaavajalikud selleks, et toode aitaks kandjat kaitsta. Kui nende kaitsetoodete kasutamisel ei järgita kõiki juhendeid ja/või kui kogu toodet ei kanta korralikult kogu ohualas viibimise jooksul, võib see mõjuda ebasoodsalt kandja tervisele, väärtösiselt või eluohuliku haiguse või järvava vigastuseeni. Sobivuseks ja õigeks kasutamiseks järgige kohalikke regulatsioone, uuringe kogu võimalikkulu informatsiooni.

Eriilist tähelepanu tuleb pöörata näidatud hoiatusteadele. ▲

HEAKSKIUD

Need isikuid seostuvad Euroopa Liidu Isikukaitsevahenditega ja on vastavad Euroopa Liidu Isikukaitsevahendite

Direktiivila ning on kooskõlas Euroopa standardidega nagu on märgitud punktis F:1, mis sisalduvad ka teavet asutuse kohta, mis on väljastanud isikukaitsevahendi. Eli tühphindamise sertifikaadi (moodul B). Vajaduse korral vastutab väljastanud asutus isikukaitsevahendite tootmise kvaliteedisüsteemi järelvalve eest (moodul D). EL-i tühphindamistunnistused ja vastavusdeklaratsioonid on kättesaadavad Hyperlink "<http://www.3M.com/welding/certs>".

KASUTUSPIIRANGUD

▲ Kasutage ainult koos 3M™ Speedglas™ kaubamärgi originaalvaruosade ja -lisadega, mis on soovituslikus brošüüris märgitud ja neis kasutustingimustes, mis on välja toodud Tehnilistes andmetes.

△ Asendusosalde kasutamine või muudatuste tegemine, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis mainitud, võivad tõsiselt kaitset vähendada ja muuta garantikorras esitatud nõuded või toote kaitseklassifikatsioonid ja heaksikiidud kehtetuks. Kasutage ainult koos keevitusmaskidega, mida on nimetatud soovituslikus brošüüris.

△ Silmade kaitse, mida kantakse optiliste prillide peal, võib tugeva lõögi puhul olla kandjale ohtlik.

△ Kui Speedglas 9100 keevitusmask ei reageeri keevituskaarele ning ei muutu tumedaks, katkestage kohe keevitamine ja kontrollige keevitusfiltrit vastavalt siin juhendis toodud kirjeldusele. Kui jätkate keevitamist filtriga, mis ei muutu tumedaks, võite ajutiselt nägemise kaotada. Kui vigas ei ole leitav ja parandatav, ärge jätkake tööd selle keevitusfiltriga ja võtke abi saamiseks ühendust oma töödejuhataja, toote tarnija või 3M kontoriga.

△ Selle toote kasutamine mistahes muul otstarbel, nagu näiteks laserkeevitamisel/öökamisel, võib põhjustada püsivaid silmakahtustusi ja nägemise kaotust.

MÄRGISTUSED

Keevitusfilter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

NB! Alljärgnevalt on esitatud näide (EN 379). Kehtiv klassifikatsioon on märgitud keevitusfiltrile.

3 / 5,8/9-13 3M 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Tumedusaste heledas olekus
Tumedusastest/astmed tumedas olekus
Tootja tunnus
Optiline klass
Valguse hajuvuse klass
Läbipaistvuse klass
Nurga sõltuvuse klass (valikuline tähistus)
Sertifitseerimise tähis või standardi number

Välamine kaitseplat: 3M 1BT

Sisemine kaitseplat: 3M 1 S

3M= Tootja

1= Optiline klass

S= Surenenud vastupidavus

BT= Vastupidavus kiiresti liukivate osakete suhtes keskmise lõögiennergia (120 m/s) ja temperatuurivahemiku (-5 °C ja +55 °C) juures

K= tähisab vastupanu peenosakeste pinnakahjustustele
Kui lõögimärgistuses (F, B) pole välímise kaitseklaasi ning kiiri plaadi puhal samad, peab kogu kaitsevarustusele määrama madalaima kaitsetaseme

*EN 166: Kui vajatakse kaitset suure kiirussakeste eest äärmuslikeks temperatuurideks, siis valitud silmakaitsvahend tuleb kohre märgistada tähega T pärast möjukirja, st FT, BT või AT. Kui möjukirjale ei järgne täht T, siis peab silmakaitset ainult kasutama kiirete osakete vastu toatemperatuuri!

Muud tähistused toote markeeringus viitavad teistele standarditele.

  = Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit

Seeria number = Tootmise aasta ja nädal

 = Aasta

 = Kuu

 = Tuleb käsitleda kui elektri- ja elektroonikaseadmets jaätmeid.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

⚠ Uuringe hoolikalt kogu Speedglas 9100 keevitusfiltrit enne iga kasutust. Pragunenud, täkitud või kriimustunud filtri klasis või kaitseklaasid vähendavad nägemisvalja ja võivad kaitset tösiselt kahjustada. Kõik kahjustatud osad tuleb koheselt välja vahetada. Enne kasutamist eemaldage visiiril kaitsekile ja veenduge, et Teie keevitusfilter on varustatud välímise/sisemise kaitse-/katteklaasiga.

FUNKTSIOONID

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Keevitusfiltr aktiveerimiseks vajutage SHADE/ON nupule. Keevitusfilter lülitub automaatselt VÄLJA kui filter on olund 1h mitteaktiivne.

AUTOMAATNE SISSE/VÄLJA LÜLITUS (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI-i on liikumisanduriga sisse- ja väljalülitus funktsioon.

TUMEDUS

Tumedas olekus on valida seitsme erineva tumedusnumbri vahel, mis on jagatud kahte gruppiks, (tumedus 5 - 8) ja (tumedus 9 - 13). Seadut tumedusnumbril kindlakstegemiseks vajutage korras SHADE/ON nuppu. Uue tumedusnumbri valimiseks vajutage SHADE/ON nuppu mitu korda, samal ajal kui indikaatorid näidikul vilguvad. Liigutage vilkuv indikaator soovitud tumedusnumbri juurde. Kahe tumedusgruppi (tumedus 5 - 8 ja tumedus 9 - 13) vahel liikumiseks hoidke SHADE/ON nuppu 2 sekundit all.

Tumedusnumbrid saab valida vastavalt tabelile joon. (E:1)

TUNDLIKUS

Fotoandurite süsteemi (mis reageerib keevituskaare valgusele) saab programmeerida ja tundlikkust reguleerida erinevatele keevitusmeetoditele ja töökoha tingimustele vastavaks. Kehtiva tundlikkusseade vaatamiseks vajutage korras SENS nuppu. Uue seade valimiseks vajutage SENS nupule mitu korda, kuni indikaator näidab soovitud seadet. Nagu näidatud skaalal indikaatorite kohal.

Asend 1 Lukustatud püsivalt heledasse olekusse (tumedus 3). Kasutatakse lihvimisel.

Asend 1 Väikseim tundlikkus. Kasutatakse, kui lähipiirkonnas toimub teisi, häiringut põhjustavaid keevitustöid.

Asend 2 Normaalasend. Kasutatakse enamike sise- ja välisingimustes teostatavate keevitusliikide korral.

Asend 3 Sobib nõrga vooluga või stabilise keevituskaarega (nt. TIG- keevitus) keevitamisel.

Asend 4 Sobib keevitamiseks väga nõrga vooluga, invertertüüpi TIG- keevitus-seadmega kasutamisel.

Asend 5 Suurim tundlikkus. Kasutatakse TIG- keevitamisel, kus osa kaarest on pilgu eest varjatud.

Asend 6 Lukustatud valitud tumedasse olekusse. Toimib sarnaselt passiive keevitusfiltriga.

HELEDASSE OLEKUSSE



LUKUSTATUD ASEND

Seda seadet saab kasutada lihvimisel või muudel keevitamisega mittesootud töödel.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Seda seadet saab kasutada lihvimisel või muudel keevitamisega mittesootud töödel. Kui keevitusfilter on lukustatud heledasse olekusse (tumedus 3), hakkab sümbooli all olev LED indikaator kasutaja teavitamiseks 8- sekundiliste intervallidega vilkuma. Enne kaarkeevitamist tuleb keevitusfilter lukust vabastada, valides keevitamiseks tundlikkusseade. Kui keevitusfilter lülitub VÄLJA (on olund 1h mitteaktiivne), lülitub filter automaatselt lukustusasendist ümber tundlikkusseadele 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Lihvimisrežiimi aktiveerimiseks vajuta hõbedasel esipaneelil paremal küljel olevat nuppu (vt. joon D:2) seni, kuni lihvimise märgi kõrvale olev LED hakkab vilkuma (vt. ülal olevat joonist). Lihvimismärgi kõrvale olev LED vilgub iga 5 sekundi järel kasutaja hoitamiseks. Lihvimisrežiimi lõpetamiseks, vajutage korras nuppu uuesti. Kui keevitusfilter lülitub VÄLJA, läheb see automaatselt keevitusrežiimile.

MÄLUFUNKTSIOON (SPEEDGLAS 9100XXI)



Sellel keevitusfiltril on mälu funktsioon, mis laseb kasutajal vahetada kahe erineva keevitusseadistuse vahel.

Kui esimene keevituse seadistus on tehtud, on sul võimalus programmeerida teine seadistus. Hoides all paremat nuppu hõbedasel esipaneelil (vt jaan. D:2) 2-3 sekundit, (tähisatud LED, ülaltoodud joonisel, näitab (vilkumisega), et ole teisel keevitusseadistusest) saad käsitsi määramata teise programm.

Et ümberlülitida kahe erineva seadistuse vahel, hoia all paremal olevat nuppu hõbedasel esipaneelil 2-3 sekundit. LED näitab (vilkudes) keevitusseadistuse muutust.

ASEND 1-5

Kui filter ei tumene keevitamise ajal soovitud viisil, suurendage tundlikkust seni, kuni keevitusfilter lülitub ülaltoodud. Kui on valitud liiga kõrge tundlikkusaste võib filter jääda ümbrisvale valguse töötu tundmedasse olekusse ka pärast keevitamise lõpetamist. Sellisel juhul reguleerige tundlikkust vähemaks kuni leiate seade, milles keevitusfilter tunneneb ja heleneb soovitud viisil.

TUMEDASSE OLEKUSSE

LUKUSTATUD ASEND

Kui keevitusfilter on lukustatud tumedasse olekusse ja keevitusfilter lülitub VÄLJA (on olnud 1h mitteaktiivne), lülitub filter automaatselt tundlikkusseadele 2. Tundmedusnumbris, mida kasutatakse tumedasse olekusse lukustatud asendis, on valinud SHADE/ON nupp.

VIIVITUS

Viivituse funktsiooni kasutatakse selleks, et seada keevitusfiltrile tumedast heledaks taastumise viivituse vastavalt keevitusmeetodile ja voolule. Vaadake tabelit joon. (E:3). Viivituse funktsiooni skaala asub indikaatorite all.

PUNKTKEEVITUSE REŽIM

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

See seade aitab vähendada silmade väsimist, mis tuleneb silmade pidavast kohanemisest punktkeevitusel tekkivate erinevate valgustusevugestega. Punktkeevituse režim kasutab üleminekuvalguse asetust (tundmus 5). Kui kaart 2 sekundi jooksul ei teki, lülitub keevitusfilter normaalvalguse asendisse (tundmus 3).

NB: Tundlikkuse ja viivituse funktsioonid kasutavad nädikul samu indikaatoreid.

KASUTAMISEL

Kontrollimaks, kas elektroonika ja nupud töötavad, vajutage nuppu ja indikaatorid hakkavad vilkuma. Patareid tuleb välja vahetada kui patarei tühjenemise indikaator vilgub või kui nuppuudele vajutamisel indikaatorid ei vilgu..

Keevitusfilter on varustatud kolme optilise sensoriga (vt. jaan. A:1), mis sõltumatult reageerivad, põhjustades filtri tumerenemist, kui keevituskaar on sütinud. Keevitusfiltril sensorid tuleb optimaalse toimimise nimel kogu aja puhtana ja katmata hoida.

Soovitatav tööttemperatuurivahemik tootele on -5°C kuni +55°C. Vilkuvad valgusallikad (nt. vilkuriid) võivad keevitusfiltrit aktiivseks muuta kui tegelikult keevitamist ei toimu. See häire võib ilmneda ka suure vahemaa tagant ja/või peegeldunud valgusest. Keevituspürikonti tuleks sellisté háririvate tegurite eest kaitsta.

PUHASTUSJUHENDID

Puhastage keevitusfiltrit ja kaitse-/katteklaase ebemevaba salvräti või riidega.

⚠ Vältimaks toote kahjustamist, ärge kasutage toote puhastamiseks lahussteid ega alkoholi sisaldusega aineid. Ärge kastke toodet vette ega pihustage vedelikke otse seadmetele.

HOOLDUS

Välimise kaitseklaasi vahetus.

Eemaldage hõbedane esipaneel (vaadake keevitusmaski kasutusjuhendit) ja vahetage välimine kaitseklaas (vt. jaan. B:1).

Sisemise katteklaasi vahetus.

Sisemise katteklaasi vahetamiseks tuleb keevitusfilter eemaldada, vana sisemine katteklaas eemaldatakse vastavalt joonisele C:1. Olles eelnevalt eemaldanud kaitsekile, asetatakse uus sisemine katteklaas omale kohale vastavalt joonisele C:2.

Suurendusklaasi (lisavarustus) paigaldamine (vt. jaan. C:3).

Patareide vahetamine

Eemaldage keevitusfilter, võtke patareihoidik välja (vajadusel kasutage väikeset kruvikeerajat) ja asendage patareid patareihoidikus (vt. jaan. D:1). Lihistage iga patareihoidik keevitusfiltrisse kuni hoidikud fikseeruvad klõpsatusega omale kohale. NB: Kõik seaded lähestuvad algsetele tehasesedetele.

⚠ Kasutatud patareid/väljavahetatavad tooteosad tuleb ära visata või hävitada vastavalt kohalikele määristele. Keevitusfilter tuleb äraviksmisel liigitada elektrooniliste jäätmete hulka.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Kui toodet hoiustatakse vastavalt juhendile, siis on toote eeldatav eluiga viis aastat. Originaalpakend on möeldud hoiustamiseks ja transportimiseks.

TEHNILISED ANDMED

KAAL:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

NÄGEMISALA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm

UV/IR kaitse:	Vastavalt tumedusele nr 13 (jääv)
---------------	-----------------------------------

Heledast tumedasse lülitumise aeg: 0.1 ms (+23°C)

Turnedast heledasse lülitumise aeg (viivitus): vaadake viivituse tabelit

Hele olek: tumedus nr 3

Tume olek: tumedus nr 5, 8, 9-13

Väljalülitatud olek: tumedus nr 5

Patarei tüüp: 2 x CR2032 (Liitium 3V)

Töötgingimused: -5 °C kuni + 55 °C,
RH ≤ 90%,
mittekondenseeruvad
tingimused

Pikenened hoiustamise tingimused:
-30 °C kuni + 70 °C,
RH ≤ 90%, mittekondenseer
umistingimused.

Pikenenud hoiustamise tingimused:	-20 ° C kuni + 55 ° C, RH ≤ 90%, mittekondenseeruvad tingimused.	PATAREI ELUIGA:
Liitiumpatareid:	-30 ° C kuni + 60 ° C, RH ≤ 75%, mittekondenseeruvad tingimused	Speedglas 9100V 2800 h (päikesepatarei) Speedglas 9100X 2500 h (päikesepatarei)
Eeldatavav toote eluiga:	5 aastat, sõltuvalt toote kasutamisest	Speedglas 9100XX 2000 h Speedglas 9100XXi 1800 h
		MATERJAL
		Keevitusfilter: PA
		Kaitseklaas: PC
		Höbedane esipaneel PA

3M™ Speedglas™ 9100 suvirinimo filtras

(LT)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Perskaitykite šias instrukcijas kartu su 3M™ Speedglas™ Suvirinimo skydelio Naudojimo instrukcijomis ir Informaciniu lapeliu, kuriamse rasite informaciją apie patvirtintas kombinacijas, atsargines bei papildomas dalis.

PAKUOTĖS TURINYS

Įsigytoje Speedglas suvirinimo filtro paketėje turėtų būti suvirinimo filtras, išorinė apsauginė plokštė, vidinė apsauginė plokštė, naudojimo instrukcija bei informacinis lapelis.

SISTEMOS APRAŠYMAS

Speedglas 9100 suvirinimo filtras skirtas naudoti tik su 3M Speedglas 9100 Serijos suvirinimo skydeliais.

Speedglas 9100 suvirinimo filtras padeda apsaugoti suvirintojo akis ir užtikrina nuolatinę apsaugą (atitinkama užtamsinimo numeris 13, neprilausomai nuo to, ar filtras yra šviesus, ar užtamsėjęs, neprilausomai nuo to, ar savaiminio užtamsėjimo funkcija veikia) nuo žalingų ultravioletinių spindulių (UV) ir infraraudonių spindulių (IR), išsiskiriančių tam tikrų lankinio/dujinio suvirinimo procesų metu.

ISPĖJIMAS

Tinkamas pasirinkimas, apmokymas, naudojimas ir atitinkama priežiūra yra labai svarbūs veiksniai, siekiant, kad produktas apsaugotu naudotojų. Jeigu nesilaikoma visų šių naudojimo instrukcijų ir / arba jeigu priemonės naudojamos netinkamai buvimo užterstoję vietojje metu, tai gali nepalankiai paveikti naudotojų sveikatą, salygoti rūmtą ar gyvybei pavojingą ligą arba nuolatinę negalią.

Informacijos apie tinkamumą ir teisingą naudojimą ieškokite vietinėse taisyklėse.

Ypatingas dėmesys turi būti atkreptas į įspėjimus apie pavojus, pažymėtus ženklu △.

PATVIRINTINIMAI

Šiai AAP suteiktakas „CE“ ženklinimas. Minėta AAP atitinka M:1 paveikslėlį nurodytu Europos AAP reglamento, Direktui ir Europos lygmeniu suderintu standartu reikalavimais, minėtame paveikslėlį taip pat pateikiama Notifikuotosios įstaigos, išdavusios šiai AAP (B modulio) EB tipo tyrimo sertifikatą, iei taikoma, Notifikuotosios įstaigos, atsakingos už AAP (D modulio) gamybos proceso kokybės sistemų priežiūros koordinavimą, informaciją. EB tipo tyrimo sertifikatus ir atitinkies deklaraciją galite peržvelgti apsilankę toliau nurodytu adresu - www.3M.com/welding/certs.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

△ Naudokite tik su originaliomis 3M™ Speedglas™ prekės ženkle atsarginėmis dalimis bei priedais, nurodytais informaciniame lapelyje bei techninėse specifikacijose nurodytomis naudojimo sąlygomis.

△ Šiose instrukcijose neminimų pakeistu sudedamuju dalij naudojimas arba kitos modifikacijos gali sumažinti

apsaugą, taip pat dėl jų negaliojančiomis galiapti garantinės pretenzijos arba skydelis gali nebeatitiki apsaugos klasifikaciją ir patvirtinimą. Naudokite tik su suvirinimo skydeliais, nurodytais informaciniame lapelyje.

⚠ Akių apsaugos priemonės, dévimos ant rega koreguojančią akiinių, gali perduoti poveikį ir sukelti pavojų juos dévinčiam asmeniui.

⚠ Jeigu Speedglas 9100 suvirinimo skydelis nepereina prie užtamsinimo, atitinkančio suvirinimo lanką, nedelsdami nutraukite suvirinimą ir patirkrinkite suvirinimo filtra, kaip nurodoma šiose instrukcijose. Ilgalakis suvirinimo filtro, kuris neužtamsėja, naudojimas gali sukelti laikiną regėjimo paradimą. Jeigu problemas nejmanoma nustatyti ir pašalinti, nenaudokite suvirinimo filtro, susisiekiu su savo konsultantu, platintu arba 3M, kurie jums padės.

⚠ Produktu naudojimas ne pagal nurodyt paskirtį, pavyzdžiu, atliekant lazerinį suvirinimą/pjovimą, gali sukelti ilgalikais akių traumas ir regėjimo paradimą.

IRANGOS ŽYMĖJIMAS

Suvirinimo filtras: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Pastaba! Toliau pateikiamas pavyzdys (EN 379). Galiojanti klasifikacija yra pažymėta ant suvirinimo filtro:

3 / 5,8/9-13 3M 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Šviesos būsena _____
Tamsos būsena _____
Gamintojo identifikacija _____
Optinė klasė _____
Šviesos išskaidymo klasė _____
Šviesos perdavimo klasės pokyčiai _____
Kampo priklausomybės klasė (pasirenkamas žymėjimas) _____
Standarto sertifikavimo žyma arba numeris _____

Išorinė apsauginė plokštė: 3M 1BT*

Vidinė dengianti plokštė: 3M 1 S

3M = Gamintojas

1 = Optinė klasė

S = Padidintas tvirtumas

BT = Atsparumas dideliui greičiui skriejančių dalelių vidutinio stiprio smūgiams (120 m/s.) esant ekstremaliai veikimo temperaturai (nuo -5°C iki +55°C)

K = Paviršiaus atsparumą smulkiai dualelių sukeliamiems pažeidimams

Jeigu atsparumo smūgiams simboliai (F, B) néra *taikomi abiem komponentam (išorinė apsauginei plokštėi ir šalmo korpusui), visam apsaugos produktui turi būti priskiriamas žemiausias vieno iš komponentų lygis.

*EN 166: jeigu yra būtina apsauga nuo didelio greičiū skriejančių dalelių dideliame temperatūros intervale, reikia rinkitis akių apsauga, pažymėtā simboliu T, kuris turi

etis iš karto po atsparumą smūgiams žyminčio simbolio. Pavyzdžiu: FT, BT ar AT. Jeigu šalia atsparumą smūgiams žyminčio simbolio nėra simbolio T, produktą galima naudoti tik akių apsaugai nuo didelių greičių skriejančių dalelių kambario temperatūroje.

Papildomas ženklinimas ant gaminio yra susijęs su kitais standartais.

 **i** = Perskaitykite instrukciją prieš naudojimą.

Serijos numeris = Pagaminimo metai ir savaitė



= Pagaminimo metai



= Pagaminimo mėnuo



= Turi būti šalinamos kaip elektros ir elektroninės atliekos.

PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI

⚠ Atidžiai patirkinkite viso Speedglas 9100 suvirinimo skydelio surinkimą prieš kiekvieną naudojimą. Patirkinkite, ar skydelyje nėra įtrūkimų ir ieškokite mažų pratekėjimų. Itrūkės, išteptas arba subraizytas filtro stiklas arba apsauginės plokštėlės sumažina galimybę matyti ir gali rintai pakentėti apsaugai. Visas pažeistas sudedamasių dalis reikia nedelsiant pakeisti. Prieš naudodamini skydelį, nuimkite visas apsaugines plėveles. Suvinimo filtra naudotek tik su išorine ir vidine apsauginėmis plokštėlėmis.

FUNKCIJOS

IJUNGTA / IŠJUNGTA

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Jei norite aktyvuoti suvirinimo filtrą, paspauskite SHADE/ON mygtuką. Suvinimo filtras automatiškai IŠSIJUNGIA praėjus 1 valandai neveikimo.

IJUNGTA/IŠJUNGTA (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI turi ijungimo ir išjungimo funkciją, kontroliuojamą judesiui.

UŽTAMSINIMAS

Septynių skirtingų užtamsinimo numerių, padalinti į dvi grupes, užtamsinimas 5, 8 ar užtamsinimas 9-13, nustatymas galimas užtamsėjimo būsenoje. Norėdami pamatyti tuo metu nustatytą užtamsinimo numerį, trumpai spustelėkite mygtuką SHADE/ON. Norėdami pasirinkti kitą užtamsinimo numerį, kelis kartus paspauskite mygtuką SHADE/ON, kol mirksintis šviesos diodas ekrane ims mirkseti. Pakeiskite mirksintį šviesos diodą pageidaujamu užtamsinimo numeriu. Norėdami pereiti nuo vienos užtamsinimo grupės prie kitos, laikykite paspaustą mygtuką SHADE/ON 2 sekundes.

Užtamsinimo numeris gali būti pasirinktas pagal lentelę (E:1).

JAUTRUMAS

Jautrumo nustatymas suvirinimo lanko aptikimui gali būti nustatytas taip, kad tiktu įvairiems suvirinimo metodams bei įvairioms darbo sąlygoms. Jeigu norite pamatyti esamą jautrumo nustatymą, trumpai spustelėkite mygtuką SENS. Jeigu norite pasirinkti kitokį nustatymą, kelis kartus paspauskite mygtuką SENS, kol mirksintis šviesos diodas parodys pageidaujamą nustatymą.

Pozicija ■ Visą laiką nustatytą šviesų būseną (3 užtamsinimo numeris). Naudojama šilifujant.

Pozicija 1 Mažiausio jautrumo nustatymas. Naudojamas šviesai sklidant nuo kitų netoliiese esančių suvirinėjų.

Pozicija 2 Normalaus jautrumo nustatymas. Naudojama suvirinant patalpose ir lauke.

Pozicija 3 Naudojama virinant žema srove ar kai suvirinimo lankas stabilus. (pvz.: TIG suvirinimo žema srove).

Pozicija 4 Naudojama virinant labai mažai srove ar su invertorio tipo TIG suvirinimo mašinomis.

Pozicija 5 Didžiausio jautrumo nustatymas. Naudojama TIG suvirinimo metu, kai dalis lanko yra nematoma.

Pozicija ■■■ Nustatytą pasirinktą užtamsinimo būseną. Tokios pat funkcijos kaip ir pasyvaus suvirinimo filtro.

NUSTATYTA ŠVIESI BŪSENA

Šis nustatymas gali būti naudojamas šilifavimui arba kitaip veiklai, kuri nėra suvirinamas.



SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Šis nustatymas gali būti naudojamas šilifavimui arba kitaip veiklai, kuri nėra suvirinamas. Kai nustatytu suvirinimo filtro šviesi būseną (užtamsinimo numeris 3), mirksintis šviesos diodas mirksi kas 8 sekundes, kad išspėtų naudotojai. Suvinimo filtro nustatymas turi būti pakeistas prieš atliekant lankinių suvirinimą, pasirenkant suvirinimui tinkamą jautrumą. Kai suvinimo filtras IŠSIJUNGIA (praėjus 1 valandai neveikimo), jo nustatymas automatiškai pasikeičia ir nustatomas 2 jautrumas.

SPEEDGLAS 9100XXI



Norint aktyvuoti šilifavimo režimą, laikykite nuspaudę dešinį šoninį mygtuką, esantį ant sidabrinės išorinės skydelio dalies (žr. iliustraciją D:2) iki kol LED švieselė šalia šilifavimo sumirkso (žr. viršutinę iliustraciją). LED švieselė *užsidegs kas 5 sekundes išspėti naudotojai apie įjungtą režimą. Norint išjungiti šilifavimo režimą, reikia vėl nuspausti ir atleisti mygtuką. Kuomet automatinis suvirinimo filtras išsi Jungia, filtras pereiną į įprastinį suvirinimo režimą. Prisiimkite, jog nenaudojus suvirinimo filtro 5 minutes, jis automatiškai išsijungs.

ATMINTIES FUNKCIJA (SPEEDGLAS 9100 XXI)



Šis suvirinimo filtras turi atminties funkciją, leidžiančią nustatyti bei keisti du režimus vienu metu.

Kuomet pirmasis suvirinimo režimas yra nustatytas, vartotojas turi galimybę iš karto nustatyti ir antrajį režimą. 2-3 sekundės užlaikus mygtuką ant priekinės skydelio dalies, galite rankiniu būdu pereiti į antrąjį režimą nustatymus. (Pažymėta LED švieselė paveiksliuje užsidegs, kuomet antrasis režimas bus aktyvuotas).

Per Jungtį režimus tarpusavyje ilgiau palaikykite mygtuką, esantį dešinėje skydelio pusėje. LED švieselė indikuos apie pasikeitusį režimą.

POZICIJA 1-5

Jeigu filtras suvirinimo metu neužtamsėja kiek pageidaujate, padidinkite jautrumą tiek, kad suvirinimo filtras patikimalai persijungtu. Jeigu yra nustatytas

per didelis jautumas, filtras gali likti užtamsėjės net užbaigus suvirinimą dėl aplinkoje sklidandčios šviesos. Tokiu atveju sumažinkite jautrumą iki tokio, kurį nustačius suvirinimo filtras užtamsėja ir šviesėja kiek pageidaujama.

NUSTATYTA TAMSIS BŪSENA

Kai nustatyta tamsi suvirinimo filtro būsena, o suvirinimo filtras IŠSIJUNGIA (praėjus 1 valandai neveikimo), jis automatiškai grįžta prie 2 jautrumo nustatymo. Užtamsinimo numeris nustatytojo tamsoje būsenoje yra pasirenkamas spaudžiant SHADE/ON mygtuką.

ATIDĖJIMAS



Atidėjimo funkcija turėtu būti naudojama norint nustatyti suvirinimo filtro būsenos gražinimo nuo tamsoje į šviesią nustatymo uždelsimą, atsižvelgiant į suvirinimo metodą ir srove. Žr. lentelę Nr. (E:3). Atidėjimo funkcijos skalė yra pateikta žemiau indikatorius.

TAŠKINIO SUVIRINIMO FUNKCIJA



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Šis nustatymas turėtų padėti sumažinti aklių nuovargi, kuris atsiranda, nes akis nuolat turi prisitaikyti prie "kintančios šviesos taškinio suvirinimo metu. Taškinio suvirinimo metu naudojamas vidutinis šviesos lygis (užtamsinimo numeris 5). Jeigu suvirinimo lankas neįsižiebia per 2 sekundes, suvirinimo filtras persijungia į normalią šviesią būseną (užtamsinimo numeris 3).

Pastaba: Atkreipkite dėmesį į tai, kad jautrumo ir uždelsimo funkcijoms yra naudojami tie patys mirksintys šviesos diodai ekranė.

NAUDOJIMO METU

Jei norite patikrinti, ar elektronika ir mygtukai veikia, paspauskite mygtukus ir mirksintys šviesos diodai žybtelės. Baterijos turėtu būti pakeistos, kai baterijos indikatorius ima mirksėti arba mirksintys šviesos diodai nemirksti spaudžiant mygtukus.

Suvirinimo filtras turi tris optinius jutiklius (žr. A:1 iliustraciją), kurie reaguoja savarankiškai, o dėl jų veiklos filtras užtamsėja, kai yra žiobiamas suvirinimo lankas. Suvirinimo filtro jutikliai turi būti visą laiką švarūs ir neuždengti, kad tinkamai veikty.

Gaminiai rekomenduojama veikimo temperatūra yra nuo -5° C iki +55 °C. Blyksničios šviesos šaltiniai (pvz. apsauginiai stroboskopai) gali aktyvuoti suvirinimo filtrą ir priversti jį blykstelėti, kai suvirinimas néra vykdomas. Tai gali ivykti per didelį atstumą ir/ arba dėl atsispindėjusių šviesos. Suvirinamos vietos turi būti uždengtos ir nuo to apsaugotos.

VALYMO INSTRUKCIJOS

Suvirinimo filtra ir apsaugines plokštelių valykite popierine nosine arba audiniu, kuriame nėra medvilnės.

⚠ Siekiant produktą apsaugoti nuo pažeidimui, jo valymui ir dezinfekcijai nenaudokite tirpiklių arba alkoholio. Nemerkitė jo į vandenį ir nepurkškite tiesiogiai ant produkto paviršių.

PRIEŽIŪRA

Išorinės apsauginės plokštelių pakeitimas

Nuimkite sidabrinį priekinį dangtelį (žr. suvirinimo skydelio naudojimo instrukciją) ir pakeiskite išorinę apsauginę plokštę (žr. B:1 iliustraciją).

Vidinės apsauginės plokštelių pakeitimas

Keičiant vidinę apsauginę plokštę suvirinimo filtras turi būti nuimtas. Panaudota vidinė apsauginė plokštė yra nuimama kaip parodyta C:1 iliustracijoje. Nauja vidinė apsauginė plokštė turėtų būti jdėta po to, kai apsauginė plėvelė yra nuimta kaip parodyta C:2 iliustracijoje.

Didinamųjų lešių (priedo) pritrinimas (žiūrėti C:3 iliustraciją).

Baterijų pakeitimas

Norint pasiekti baterijų kameras, suvirinimo filtras turi būti nuimtas nuo suvirinimo skydelio. Išimkite baterijos laikiklius (jeigu reikia, naudokite mažą atsuktuvą). I baterijos laikiklius jdėkite naujas baterijas (žr. D:1 iliustraciją). Stumkite baterijos laikiklius į suvirinimo filtrą tol, kol išgsirsite spragtelėjimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi nustatymai bus gražinti tokie, kokie buvo pradiniai gamintojo nustatymai.

⚠ Panaudotas baterijos/kitos produkto dalys turi būti sunaikintos pagal vietinius reglamentus. Suvirinimo filtras turėtų būti sunaikintas kaip elektroninės atliekos.

SANDÉLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Produktą sandéliuojant *laikytis techninėse specifikacijose patieklių nurodymu, y. galiojimo laikas yra penkeri metai. Originali produkto pakuočė tinka jo transportavimui ir sandéliavimui.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SVORIS:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

MATOMUMO LAUKAS:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
Apsauga nuo UV/IR:	Atitinka užtamsinimo numerį 13 (nuolatinis)

Persijungimo laikas,

šviesu – tamsu: 0.1 ms (+23°C)

Persijungimo laikas,
tamsu – šviesu (atidėjimas) žr. atidėjimo
funkcijos lentelę

Šviesos būsena: užtamsinimo numeris 3

Tamsos būsena: užtamsinimo numeris 5

5, 8, 9-13

Saugi būsena: užtamsinimo numeris 5

Baterijos tipas: 2 x CR2032 (Ličio 3V)

Darbinės sąlygos: nuo -5°C iki +55°C,

RH ≤ 90 proc., be kondensato

Kondensato

Sandéliavimo sąlygos:

Suvirinimo filtras be baterijų: nuo -30°C iki +70°C,
RH ≤ 90 proc., be kondensato Ilgalaikei sandéliavimo

sąlygos: nuo -20°C iki +55°C
RH ≤ 90 proc., be kondensato

Ličio baterijos: nuo -30°C iki +60°C,
RH ≤ 75 proc., be kondensato Ilgalaikei sandéliavimo

sąlygos: nuo +10°C iki +25°C,
RH ≤ 60 proc., be kondensato

Tikėtinis tinkamumo
naudoti laikotarpis: 5 metai, priklausomai nuo
naudojimo sąlygų

BATERIJOS VEIKIMO TRUKMĖ:

Speedglas 9100V	2800 valandų (saulės plokšteli)
Speedglas 9100X	2500 valandų (saulės plokšteli)
Speedglas 9100XX	2000 valandų

Speedglas 9100XXi 1800 valandų

MEDŽIAGOS

Suvirinimo filtras:	PA
Apsauginė plokšteli:	PC
Sidabrinė priekinė dalis	PA

3M™ Speedglas™ 9100 metināšanas filtra instrukcija

(LV)

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

Lūdzam izlasīt šo instrukciju kopā ar 3M™ Speedglas™ metināšanas aizsargmaskas lietotāja instrukciju un informatīvo lapu, kur Jūs varat atrast informāciju par apstiprinātajām kombinācijām, rezerves daļām un piederumiem.

IEPAKOJUMS

Jūsu Speedglas 9100 metināšanas filtra komplekts satur metināšanas filtru, ārējo aizsargplātni, iekšējo aizsargplātni un informatīvo lapu.

SISTĒMAS APRAKSTS

Speedglas 9100 metināšanas filtrs ir paredzēts lietošanai kopā ar 3M Speedglas 9100 sērijas metināšanas aizsargmaskām.

Speedglas 9100 metināšanas filtrs palīdz aizsargāt maskas lietotāja acis un nodrošina pastāvīgu aizsardzību (atbilst 13. tonim, neskatošies uz to, vai filtrs ir gašais/vai tumšajā stāvoklī un, vai automātiskā aptumšošanās funkcija ir aktivizēta) pret bīstamo ultravioleto (UV) un infrasarkanu starojumu (IR), kurš rodas loka/gāzes metināšanas procesos.

BRĪDINĀJUMS

Lietotāja aizsardzības nodrošināšanai joti svārīga ir pareiza produkta izvēle, lietošana un apkope. Šo aizsardzības produktu instrukciju neievērošana un/vai nepareiza pilna izstrādājuma nēsāšanā visos saskares ar starojumu periodos var nelabvēlīgi ieteikt nēsātāju veselību, radīt nopietnas vai dzīvībai bīstamas sašlimšanas, levainojumus vai invaliditāti. Pareizām pielietojumam un lietošanai ievērojiet vietējos noteikumus, atsauce uz pievienoto informāciju.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš drošības paziņojumiem, kuri atzīmēti ar šādu  brīdinājuma zīmi.

APSTIPRINĀJUMI

Šis IAL ir markēts ar CE un atbilst Eiropas IAL Regulas prasībām, direktīvām un saskaņotajiem Eiropas standartiem, kā norādīts att. M:1, kurā ir informācija arī par sertifikācijas iestādi, kura izdevusi ES tipa izpētes sertifikātu par šo IAL (modulis B) un, kur piemērojams, šī sertifikācijas iestāde atbilst par Šī IAL ražošanas kvalitātes kontroles sistēmu (modulis D). ES tipa ekspertu izpētes atzinumi un atbilstības deklarācijas ir pieejami vietnē HYPERLINK "http://www.3M.com/welding/certs" www.3M.com/welding/certs

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

 Lietojet tikai oriģinālās 3M™ Speedglas™ zīmola rezerves daļas un piederumus, kuri norādīti informatīvajā lapā tādos lietošanas apstākļos, kādi norādīti Tehnikajās specifikācijās.

 Aizstājošo sastāvdalju lietošanas vai produkta modifikācijas, kuras nav norādītas šajā lietošanas instrukcijā, var nopietni ieteikt aizsardzību, kā arī garantijas saistības tiks anulētas vai produkts kļūs neatbilstošs aizsardzības klasifikācijām un apstiprinājumiem. Lietojet to kopā tikai ar informatīvajās lapās norādītajām metināšanas aizsargmaskām.

 Acu aizsargi, kuri tiek nēsāti virs standarta optiskajām brillēm, var pārvadīt spēcīgus triecienus, kuri var radīt draudus lietotājam.


 Ja Speedglas 9100 metināšanas aizsargmaska elektriskā loka ietekmē nepārslēdzas un turmo režīmu, neka vējoties pārtrauket metināšanu un pārbaudiet metināšanas filtru tā, kā tas ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Ilgstoša tāda metināšanas filtra, kurš nepārslēdzas uz aptumšošanas režīmu, lietošana var radīt īslacīgu redzes zudumu. Ja problēmu nav iespējams noteikt un labot, nelietojiet metināšanas filtru, informējiet Jūsu priekšniecību, izplatītāji vai 3M, lai saņemtu atbilstošu atbalstu.

 Šī produkta lietošana tam neparedzētiem mērķiem, piemēram, lāzera metināšanai/griešanai var radīt paliekošus redzes bojājumus un redzes zudumu.

MARKĒJUMS

Metināšanas filtrs: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

Piezīme: zemāk norādītā informācija ir piemērs (EN 379). Metināšanas filtrs ir markēts ar pareizu klasifikāciju.

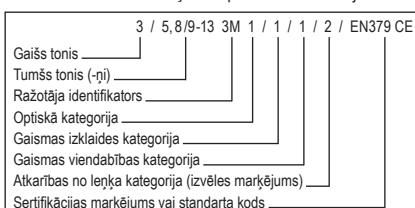

Ārējā produkta plāksne: 3M 1 BT*

Iekšējā pārsega plāksne: 3M 1 S

3M= Ražotājs

1= Optiskā klase

S= Paaugstināta izturība

BT= Izturība pret ātrām daļījām ar vidēju triecienerēju (120 m/s) pie ekstrēmām temperatūrām (-5 °C un +55 °C)

K= Izturība pret virsmas bojājumiem no smalkām daļījām

Ja triecienu markējumi (F,B) nav vienādi gan ārējai aizsargplāksnei, gan kļveres apvalkai, tad zemākā aizsardzība jāuzskata par attiecīnāmu uz visu aizsargapriekšumu.

*EN 166: ja ne pieciešamība pret augstā ātrumā lidojošām daļījām pie galējām temperatūrām, tad izvēlētā redzes aizsardzībai ir jābūt apzīmētai ar burtu T, kas atrodas uzreiz aiz triecienu apzīmējotā burta, piemēram, FT, BT vai AT. Ja triecienu apzīmējotā burta neseko burts T, tad redzes aizsardzību drīkst izmantot tikai pret augstā ātrumā lidojošām daļījām istabas temperatūrā.

Papildus apzīmējumi uz produkta atbilst citiem standartiem.

⚠ **i** = Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju
 Serijos numeris = Pagaminošo metālā ir savaitē
⌚ = Gads
⌚ = Mēnesis
☒ = Iznīcina kā elektrisko vai elektronisko atkritumu

SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI

⚠ Pirms katras lietošanas rūpīgi pilnībā pārbaudiet Speedglas 9100 metināšanas filtru. leplaisajās, caurdurts vai saskrāpēts filtra stikls un aizsargplātnes samazina redzamību un var nopietni ietekmēt aizsardzību. Visas bojāto komponentus ir nekavējoties jānomaina. Noņemiet jebkādu aizsargplēvi no vizierā pirms lietošanas un pārliecinieties, ka jūsu metināšanas filtrs ir aprīkots ar ārejo/iekšējo aizsargplātni.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Lai aktivizētu metināšanas filtru, nospiediet taustīju SHADE/ON. Metināšanas filtrs automātiski izslēgsies, ja ir pagājusi 1 stunda pēc pēdējās aktivitātes.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXi ir automātiska ieslēgšanas un izslēgšanas funkcija, kas reagē uz kustību.
APTUMŠOŠANĀS TONI
 Ierīcei ir septiņi dažādi aptumšošanās līmeņi, iedalīti divās grupās, tumšajā stāvoklī ir pieejami aptumšošanas toni 5., 8. un 9.-13.. Lai apskatītu, kāds ir iestatītais aptumšošanas tonis, uz brīdi nospiediet SHADE/ON (tonis/ieslēgt) taustīju. Lai izvēlētos citu pakāpes numuru, vairākas reizes nospiediet SHADE/ON taustīju, indikatora diodes mirgošanas laikā. Virzīt mirgojošo diodi līdz vēlamajam aptumšošanas skaitlim. Lai nomainītu togu grupu, nospiediet SHADE/ON taustīju uz 2 sekundēm.

Tumšuma pakāpes numuru var izvēlēties atbilstoši attēlam. (E:1)

JUTĪBAS REGULĒŠANA

Fotosensora, kas reagē uz gaismu no metināšanas loka jutības pakāpi var pieruglēt dažādām metināšanas metodēm un darba vietas nosacījumiem. Lai apskatītu, kāds ir pašreizējais jutības līmenis, nospiediet un atlaidiet taustīju "SENS". Lai izvēlētos citu jutības līmeni, kamēr mirgo indikatora diode, atlāktoti nospiediet taustīju "SENS" līdz iedegas nepieciešamā jutības līmeņa indikatora diode kā norādīts skābā **vis** indikatoriem.

Pozīcija 1 Pastāvīgi fiksēts gaišais stāvoklis (3. tonis). Lietot slīpēšanai.

Pozīcija 1 Viszemākā jutība. Jāizvēlas gadījumos, ja ir dažādi traucējoši gaismas avoti, piemēram, tuvumā strādā citi metinātāji.

Pozīcija 2 Normāla jutība. Piemērota lielākajai dalai metināšanas procesu – gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

Pozīcija 3 Jutības pakāpe, kas piemērota metināšanai ar vāju strāvas stiprumu vai gadījumos, kad metināšanas loks ir nemainīgs (t.i., TIG metināšana)

Pozīcija 4 Piemērota metināšanai ar joti vāju strāvas stiprumu, lietojot invertora tipa TIG metināšanas aparātus.

Pozīcija 5 Visjutīgākais iestatījums. Tieki lietots TIG metināšanā, kad daja elektriskā loka ir aizsegta redzamībai.

Pozīcija 6 Iestatīts fiksēta izvēlētajā tumšajā stāvoklī. Darbojas tāpat kā pasīvs metināšanas filtrs.

FIKSĒTS GAIŠAIS STĀVOKLIS

Šis iestatījums var tikt izmantots slīpēšanai vai citām aktivitātēm, bet ne metināšanai

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Šo stāvokli var lietot slīpēšanai vai citām ar metināšanu nesaistītām aktivitātēm. Kad metināšanas filtrs ir fiksēts gaišajā stāvoklī (3. tonis), indikators zem simbola mīrgos ikkatras 8 sekundes, lai brīdinātu lietotāju. Metināšanas filtrs ir jāatlēdz pirms loka metināšanas, izvēloties atbilstošu jutību metināšanai. Kad metināšanas filtrs izslēgsies (OFF) (ja 1 stundu netiek veikta nekāda darbība), tas automātiski izleis no fiksēta stāvokļa un pārieks uz 2. jutības līmeni.

SPEEDGLAS 9100XXi



Lai aktivizētu slīpēšanas režīmu, nospiediet pogu uz priekšējā sudraba paneļa labajā pusē (skābt D.2 attēlu), kamēr sāk mirgot LED lampu blakus slīpēšanas režīmam (skābt augstāk redzamo attēlu). LED gaisma blakus slīpēšanas režīmam iemirgojas katrā 5 sekundē, lai brīdinātu lietotāju. Lai izslēgtu slīpēšanas režīmu, vairākus nospiediet un atlaidiet pogu. Kad metināšanas filtrs izslēdzas, tas automātiski pārslēdzas uz metināšanas režīmu.

ATMINAS FUNKCIJA (SPEEDGLAS 9100XXI)



Šim metināšanas filtram ir atmiņas funkcija, kas nodrošina lietotājam iespēju pārslēgties starp 2 metināšanas režīmiem. Kad pirmsmās metināšanas režīms ir iestatīts, Jums ir iespēja ieprogrammatu otru režīmu. Turrot nospiestu pogu labajā pusē uz priekšējā sudraba aizsargpaneļa (skābt D.2) apmēram 2-3 sekundes (LED gaisma, augstāk redzamajā attēlā, norādis (mīrgs), ka Jūs esat metināšanas 2.režīmā) Jūs varat manuāli iestatīt 2. metināšanas režīmu. Lai pārslēgtos starp abiem šiem režīmiem, turiet nospiestu pogu labajā pusē uz priekšējā sudraba aizsargpaneļa 2-3 sekundes. LED gaisma norādis (mīrgs) metināšanas režīmu iestatījumu mainīju.

POZĪCIA 1-5

Jā filtri neaptumšojas metināšanas laikā, kā vēlētos, palieliniet jutību līdz metināšanas filtrs pārslēgsies. Ja jutība ir iestatīta pārāk Augusta, un ir spilgtā apkārtējā gaisma, filtrs var palikt tumšajā stāvoklī pēc metināšanas beigšanas. Šajā gadījumā, samaziniet jutību tā, lai metināšanas filtrs aptumšojas un apgaismojas kā vēlams.

FIKSĒTS TUMŠAIS STĀVOKLIS

Kad metināšanas filtrs ir fiksēts tumšajā stāvoklī, un metināšanas filtrs izslēdzas (OFF) (ja 1 stundu netiek veikta nekāda darbība), tas automātiski pārslēgs jutības iestatījums uz 2. jutības līmeni. Aptumšojuma toni, kurš ir jālieto tumšajā režīmā, izvēlas ar taustīgu SHADE/ON.



AIZTURE



Aiztures funkciju pielieto, lai iestatītu laika aizturi, pārslēdzenes no tumša režīma uz gaišo režīmu, saskaņā ar metināšanas metodi un strāvas lielumu. Lūdz skat. attēlu (E:3). Pārslēgšanās aiztures funkcijas skala atrodas zem indikatoriem.

KOMFORTA REŽĪMS

PĀRTRAUKTAI METINĀŠANAI



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Sis iestatījums var palīdzēt samazināt acs nogurumu, kas veidojas no acu pielāgošanas dažadiem gaismas līmeniem pārtrauktās (punktveida) metināšanas laikā. Pārtrauktais metināšanas režīms lieto starpposmu gaisājā stāvoklī (5. tonis). Ja metināšanas loks nav uzplaiksnījis 2 sekunžu laikā, metināšanas filtrs pārslēgsies uz normālo gaiso stāvokli (3. tonis).

levērojet, ja jutības un aiztures funkcijas lieto tos pašus indikatorus uz ekrānu.

LIETOŠANA

Lai pārbaudītu, vai elektronika un tautīgi darbojas, nospiediet tautījus un indikatori sāks mirogt. Baterijas ir jānomaina, kad mirgo zemas baterijas līmena indikators vai indikatori vispār nemirgo, ja tautīni tiek ir nospiesti.

Metināšanas filtrs ir aprīkots ar trīs optiskajiem sensoriem (skat. A:1 att.), kuri reagē nekavējoties un liek filtram klūt tumšam tiklīdz parādās metināšanas loks. Metināšanas filtra sensori visu laiku ir jāzūtur tīri un neaizsegti, lai nodrošinātu to optimālu darbību.

Ieteicamais produkta darba temperatūras diapazons ir no -5°C līdz +55°C. Mirogoši gaismas objekti (piem. drošības signālunūnis) var radīt metināšanas filtra nostrādāšanu tad, ka metināšana nenotiek. Šie traucējumi var rasties lielos attālumos un/vai no astarotās gaismas. Metināšanas vietas ir jānorobežo no šāda veida traucējumiem.

TĪRŠANAS NORĀDES

Notīriet metināšanas filtru un aizsargplātnes ar drāniņu, kura neplūk.

⚠ Lai izvairītos no produkta sabojāšanas, tīrīšanai vai dezinficēšanai neizmantojiet šķidrinātājus un alkoholu. Nemērciet ūdenī vai neapsmidziniet ar šķidrumiem.

APKOPE

Ārējās aizsargplātnes nomaiņa

Noņemiet sudraba krāsas priekšējo vāku (skat. metināšanas maskas lietotāja instrukciju) un nomainiet ārējo aizsargplātni (skat. att. B:1).

Iekšējās aizsargplātnes nomaiņa

Metināšanas filtrs ir jānorēj, lai nomainītu iekšējo aizsargplātni, lietotā iekšējā aizsargplātnē ir jānorēj, kā tas ir parādīts C:1 attēlā. Jauna iekšējā aizsargplātnē ir jāievieto pēc aizsargplēves noņemšanas, kā tas ir parādīts C:2 attēlā. Palielinōša lēcu (papildus pieredums) iestāšanai (skat. attēlu C:3)

Barošanas elementu maiņa

Lai pieklītu barošanas elementiem, jāizņem metināšanas filtrs. Izņemiet barošanas elementu turētājus (ja nepieciešams, izmantojiet nelielu skrūvgriezi). levietojojiet turētājos jaunus barošanas elementus, kā norādīts D:1. attēlā. Iespiediet barošanas elementu turētājus metināšanas filtrā tā, lai tie nofiksējās. Levērojet, ka visi iestatījumi mainīsies uz ražotāja sākotnēji noteiktajiem iestatījumiem.

⚠ Lietotās baterijas / noletotās produkti ir jāutilizē saskaņā ar reģionālajiem noteikumiem. Metināšanas filtrs ir jāutilizē kā elektronikas atkritumi.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ja produkts tiek uzglabāts kā norādīts tehniskajā specifikācijā, tad paredzamais produkta uzglabāšanas laiks ir pieci gadi. Oriģinālais iepakojums ir piemērots transportēšanai un uzglabāšanai.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SVARS:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

REDZAMĪBAS PLATĪBA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR aizsardzība:	Atbilstoši 13. tonim (pastāvīgi)

Pārslēgšanās laiks no gaišā uz tumšā režīmu:

0.1 ms (+23°C)

Pārejas laiks no tumšā uz gaišu režīmu (azture): skat. Atjaunošanās aiztures tabulu

3. tonis

Tumšais stāvoklis: 5., 8., 9.-13. tonis

5. tonis

Kjūdu drošs stāvoklis:

2 x CR2032 (Lithium 3V)

Bateriju tips: -5°C līdz +55°C, RH≤ 90%, apstākļos bez kondensāta veidošanās

Lietošanas apstākļi:

-30°C līdz +70°C,

Metenāšanas filtrs bez baterijām: RH ≤ 90%, apstākļos bez kondensāta veidošanās

Pagarināts uzglabāšanas periods:

-20°C līdz +55°C, RH ≤ 90%, bez kondensāta veidošanās

Litija baterijas:

-30°C līdz +60°C, RH ≤ 75%, apstākļos bez kondensāta veidošanās

Pagarināts uzglabāšanas periods:

+10°C līdz+25°C, RH ≤ 60%, apstākļos bez kondensāta veidošanās

Paredzamais lietošanas mūzs: 5 gadi atkarībā no lietošanas Materiāli:

BATERIJU KALPOŠANAS ILGUMS

Speedglas 9100V	2800 stundas (saules baterija)
Speedglas 9100X	2500 stundas (saules baterija)
Speedglas 9100XX	2000 stundas
Speedglas 9100XXi	1800 stundas

MATERIĀLS

Metināšanas filtrs: PA

Aizsargplāksnes: PC

Sudraba aizsargpanelis PA

Instrukcja obsługi filtrów automatycznych 3M™ Speedglas™ 9100

(PL)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytaj niniejszą instrukcję w połączeniu z instrukcją obsługi przybici spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100 oraz broszurą referencyjną gdzie znajdziesz informację na temat dopuszczonych połączeń, części zamiennych i akcesoriów.

ROZPAKOWANIE

Twe opakowanie filtra automatycznego 3M Speedglas 9100 powinno zawierać: filtr automatyczny, zewnętrzną szybkę ochronną, wewnętrzną szybkę ochronną, instrukcję obsługi oraz ulotkę referencyjną.

OPIS SYSTEMU

Filtry automatyczne 3M Speedglas 9100 są przeznaczone do używania wyłącznie z przybiciami spawalniczymi 3M Speedglas 9100.

Filtry automatyczne Speedglas 9100 pomagają chronić oczy użytkownika i zapewniają stałą ochronę (na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 13, bez względu na to czy filtr jest zaciemniony czy jasny a także, gdy bateria zasilająca uległa wyczerpaniu lub uszkodzeniu uległa płytki elektroniki) przeciw szkodliwemu działaniu promieniowania ultrafioletowego (UV) i podczerwonego (IR) powstającego w procesie spawania gazowego i elektrycznego.

UWAGA!

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie oraz konserwacja mają zasadnicze znaczenie w kwestii zapewnienia przez przybicę właściwej ochrony użytkownikowi. Nie przestrzeganie instrukcji użytkowania filtru i/lub nieprawidłowe noszenie kompletnej przybicy w czasie narażenia na szkodliwe promieniowanie, może ujemnie wpływać na zdrowie użytkownika, prowadzić do chorób zagrażających życiu, zranień lub kalectwa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia oznaczone symbolem

DOPUSZCZENIA

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) posiada oznaczenie CE i jest zgodny z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej, dyrektywami i zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi na rys. F: 1, gdzie umieszczone zostały informacje dotyczące jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę typu WE dla ŚOI (moduł B) oraz, jeżeli ma to zastosowanie, jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za nadzór nad systemem jakości produkcji ŚOI (moduł D). Certyfikaty i deklaracje zgodności dostępne są na stronie www.3M.com/welding-certs.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Używaj tylko oryginalnych części zapasowych i akcesoriów oznaczonych marką 3M Speedglas wyszczególnionych w ulotce referencyjnej. Stosuj tylko w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Stosowanie nie oryginalnych części lub przeprowadzanie modyfikacji niezgodnych z niniejszą instrukcją może zmniejszyć stopień ochrony użytkownika, spowodować nie uznanie ewentualnych reklamacji oraz unieważnienia dopuszczenia i certyfikaty. Stosuj tylko z przybiciami spawalniczymi 3M Speedglas 9100 wyszczególnionymi w ulotce referencyjnej.

Noszenie pod przybicą standardowe okulary korekcyjne mogą przenosić siłę uderzenia w przybicę powodując zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli filtr spawalniczy 3M Speedglas 9100 nie zaciemni się podczas zatarzania luku spawalniczego należy natychmiast przerwać spawanie i sprawdzić filtr automatyczny zgodnie z ta instrukcją. Dalsze używanie uszkodzonego filtra automatycznego może doprowadzić do czasowego uszkodzenia wzroku. Jeśli nie zdolasz samodzielnie zidentyfikować i usunąć problemu nie używaj filtra automatycznego i skontaktuj się ze swoim przełożonym lub dystrybutorem 3M.

Stosowanie tego filtra automatycznego do innych zastosowań takich jak spawanie / cięcie laserem może spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę wzroku.

OZNACZENIA

Filtr spawalniczy: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Uwaga poniższe oznaczenie jest przykładem. Właściwe oznaczenie znajduje się na każdym filtrze automatycznym.

3 / 5,8/9-13 3M 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Stopień zaciemnienia (filtr jasny) _____
Stopień zaciemnienia (filtr ciemny) _____
Znak identyfikacyjny producenta _____
Klasa optyczna _____
Klasa rozproszenia światła _____
Klasa odchylenia współ. Przepuszczania światła _____
Klasa katowego współczynnika przepuszczania światła _____
Symbol normy _____

Zewnętrzna szybka ochronna: 3M 1 BT*

Wewnętrzna szybka ochronna: 3M 1 S

3M= Producer

1= Klasa optyczna

S= Podwyższona odporność mechaniczna

BT= Odporność na uderzenia częstek o wysokiej prędkości i średniej energii uderzenia (120 m/s.) w skrajnych temperaturach (-5°C and +55°C).

K = oznaczający zwiększoną odporność na zarysowanie powierzchni przez drobne częstki.

Jeżeli symbole oznakowania odporności na uderzenia (F, B) nie są jednakowe dla zewnętrznej szybki ochronnej oraz skorupy przybicy, to jako poziom ochrony kompletnej przybicy spawalniczej należy przypisać niższy poziom ochrony.

* EN 166: jeżeli wymagana jest ochrona przed uderzeniami częstek o wysokiej prędkości w skrajnych temperaturach, wybrany środek ochrony oczu powinien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze oznaczającej odporność na uderzenia, tj. FT, BT lub AT. Jeżeli litera T nie występuje bezpośrednio po literze oznaczającej odporność na uderzenia, wówczas środek ochrony oczu może być użyty jako ochrona przed uderzeniami częstek o wysokiej prędkości w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe oznakowanie na produkcie odnoszące się do innych norm.

= przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Numer serjny = Rok, tydzień produkcji



= Rok



= Miesiąc



= należy postępować tak jak z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

⚠ Dokładnie sprawdź filtr automatyczny 3M Speedglas 9100 przed każdym użyciem. Pęknięte, pokryte odpryskami lub zadrapane szkło filtra lub szybka ochronna znacznie ogranicza widoczność i pogarsza ochronę oczu. Wszystkie uszkodzone części należy natychmiast wymienić. Przed użyciem usuń wszystkie folieabezpieczające i upewnij się, że twój filtr jest należy postępować tak jak z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

DZIAŁANIE

ON/OFF (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE) (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Aby włączyć filtr automatyczny naciśnij przycisk SHADE/ON. Filtr spawalniczy wyłączy się automatycznie po 1 godzinie braku aktywności.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXi posiada funkcję włączania/wyłączania sterowaną ruchem.

STOPNIE ZACIEMNIENIA

Dostępnych jest siedem różnych stopni zaciemnienia filtra automatycznego podzielonych na dwie grupy: 5, 8 i 9-13. W celu sprawdzenia, na jaki stopień zaciemnienia ustawiony jest aktualnie automatyczny filtr naciśnij na chwilę przycisk SHADE/ON. Aby wybrać inny stopień zaciemnienia, naciśnij na chwilę przycisk SHADE/ON wtedy, gdy migą dioda LED, a następnie naciśnij ten przycisk dodaż aż zacznie migać dioda LED umieszczona pod żądanym stopniem zaciemnienia. Aby przełączyć się między dwoma zakresami zaciemnienia (5 , 8 oraz 9 - 13) przytrzymaj naciśnięty przycisk SHADE/ON przez 2 sekundy.

Shade number may be chosen according to table fig. (E:1)

CZUŁOŚĆ FOTOSENSORÓW

Czułość fotosensorów wykrywających światło luku spawalniczego może być regulowana taka by dostosować reakcję filtra do metody i miejsca spawania. W celu sprawdzenia, na jaką czułość nastawione są fotosensory naciśnij na chwilę przycisk SENS. Aby wybrać inną ustawienie czułości naciśnij ponownie przycisk SENS wtedy, gdy dioda LED migła, a następnie naciśnij ten przycisk aż zacznie migać dioda LED przy żądanym stopniem czułości.

Pozycja 1 Zablokowany filtr z zaciemnieniem 3 przez cały czas. Ustawienie stosowane w czasie szlifowania

Pozycja 1 Najmniejsza czułość fotosensorów. Używana gdy światło luku spawalniczego pracujących w pobliżu spawaczy powoduje zaciemnianie filtra.

Pozycja 2 Normalny poziom czułości fotosensorów. Odpowiedni dla większości metod spawania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Pozycja 3 Pozycja używana przy spawaniu niskim natężeniem prądu lub przy bardzo stabilnym luku spawalniczym np przy spawaniu metodą TIG.

Pozycja 4 Pozycja używana przy spawaniu bardzo niskim natężeniem prądu, spawaniu metodą

TIG przy użyciu spawarek invertorowych.

Najwyższa czułość fotosensorów, odpowiednia przy spawaniu metodą TIG gdy luk spawalniczy może być częściowo przysłonięty.

Pozycja 5 Zablokowany wybrany stopień zaciemnienia. Przylica działa jak wyposażona w pasywny filtr spawalniczy.

POZYCJA ZABLOKOWANE ZACIEMNIENIE 3

To ustawienie może być stosowane do szlifowania lub innych prac oprócz spawania.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

To zaciemnienie może być stosowane przy szlifowaniu lub innych pracach przygotowawczych do spawania. Kiedy automatyczny filtr jest zablokowany na zaciemnieniu 3 dioda LED pod tym zaciemnieniem błyska co 8 sekund. Automatyczny filtr musi być odblokowany przed rozpoczęciem spawania przez wybór odpowiedniego do metody poziomu czułości filtra. Kiedy automatyczny filtr wyłączy się (po godzinie braku aktywności) automatycznie odblokuje się z tego ustawienia, a poziom czułości ustawi się na pozycję 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Zeby aktywować funkcję szlifowania, należy nacisnąć przycisk po prawej stronie srebrnej osłony czołowej (patrz rys. D:2) dopóki długo kółko symbolu szlifowania migła (patrz rys. powyżej). Dioda obok symbolu szlifowania będzie migać co 5 sekund ostrzegając użytkownika. Aby wyłączyć funkcję szlifowania należy ponownie nacisnąć przycisk. Po wyłączeniu filtra automatycznego zostaje przywrócone ustawienie do spawania.

FUNKCJA PAMIĘCI (SPEEDGLAS 9100XXI)



Ten filtr spawalniczy posiada funkcję pamięci pozwalającą użytkownikowi na przełączanie pomiędzy dwoma różnymi ustawieniami filtra. Po pierwszym ustawieniu filtra, istnieje możliwość zaprogramowania drugiego ustawienia. Przez przytrzymanie przycisku po prawej stronie srebrnej osłony czołowej (patrz rys. D:2) przez 2-3 sekundy (dioda zaznaczona na rysunku powyżej migając wskazuje przejście w drugie ustawienie) można ręcznie przełączyć na drugi program. W celu przełączania pomiędzy dwoma ustawieniami należy wcisnąć i przytrzymać przycisk po prawej stronie srebrnej osłony czołowej przez 2-3 sekundy. Dioda migając zasignalaź zmianę ustawienia.

POZYCJA 1-5

Jeśli automatyczny filtr nie zaciemni się zmieniaj poziom czułości aż filtr zaciemni się w sposób niezawodny. Czułość fotosensorów może być za duża. Ma to miejsce, gdy automatyczny filtr pozostaje zaciemniony po zakończeniu spawania pod wpływem otaczającego oświetlenia. W takim przypadku należy obniżyć poziom czułości do pozycji, w której automatyczny filtr zaciemnia się i rozjaśnia w odpowiednim momencie.

POZYCJA Z ZABLOKOWANYM STOPNIEM ZACIEMNIENIA



Kiedy automatyczny filtr ma zablokowany stopień zaciemnienia to po wyłączeniu się filtra (po jednej godzinie braku aktywności) automatycznie od blokuje się z tego ustawienia, a poziom czułości ustawia się na pozycję 2. Stopień zaciemnienia w pozycji zablokowanej ustawiamy naciskając przycisk SHADE/ON.

DELAY



Funkcja Delay pozwala sterować szybkością rozjaśniania sięandra po zakończeniu spawania w zależności od metody i natężenia prądu spawania. Patrz tabela rys. (E.3). Skala ustawień funkcji Delay jest umieszczona poniżej wskaźnika czasu.

FUNKCJA UŁATWIWIAJĄCA SPAWANIE PUNKTOWE.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

To ustawienie ma za zadanie zmniejszenie zmęczenia oczu spawacza spowodowane ciągłymi i szybkimi zmianami zaciemnienia automatycznego filtra w czasie spawania punktowego.

Funkcja ta użycia zaciemnienia 5 w czasie rozjaśniania się filtra. Jeżeli luk spawalniczy nie zostanie zajarzony w ciągu 2 sekund to filtr automatyczny powróci do zaciemnienia 3 w czasie rozjaśniania się.

Uwaga: Do sterowania funkcjami czułości fotosensorów i Delay używane są te same diody LED na panelu sterowania filtrem.

UŻYTKOWANIE

W celu sprawdzenia prawidłowości działania elektroniki i przycisków, naciśnij przyciski i zobacz czy diody LED błyszczą. Baterie powinny zostać wymienione gdy wskaźnik zużycia baterii błyska lub gdy diody LED nie błyszczą po naciśnięciu przycisków.



Filtr automatyczny jest wyposażony w trzy detektory światła (see fig A:1) działające niezależnie i powodujące zaciemnianie filtra. Sensory na filtrze automatycznym muszą być utrzymywane w czystości i pozostawać odosłonięte przez cały czas w celu zapewnienia optymalnego działania.

Zalecaný zakres temperatury pracy filtra automatycznego wynosi od -5°C do +55°C. Błyszczące źródła światła (np. światła alarmowe) mogą spowodować zaciemnianie i rozjaśnianie filtra automatycznego bez zatarzania luku spawalniczego. Zakłóczenia mogą oddziaływać na automatyczny filtr z dużej odległości lub powstawać od światła odbitego. Miejsce spawania powinno być osłonięte przed tą typu błyskami światła.

INSTUKCJA CZYSZCZENIA

Filtr oraz szybki ochronne należy czyścić używając niepalającej ścieżeczkii.

⚠ Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy używać rozpuszczalników i alkoholu do czyszczenia lub dezynfekcji. Nie zuanurzać w wodzie oraz nie rozpylać płynów bezpośrednio na produkt.

OBSŁUGA

Wymiana zewnętrznej szybki ochronnej.

Zdejmij srebrną osłonę czolową (patrz instrukcja obsługi przybliż) i wymień zewnętrzną szybką ochronną (patrz rys. B:1)

Wymiana wewnętrznej szybki ochronnej.

W celu wymiany wewnętrznej szybki ochronnej należy wymontować automatyczny filtr spawalniczy z przybliż. Zużyta wewnętrzna szybka ochronna należy usunąć tak jak pokazano na rys. C:1. Nową wewnętrzną szybką ochronną po usunięciu folii zabezpieczającej należy zamontować tak jak pokazano na rys. C:2.

Montowanie szkiet powiększających (akcesoria) patrz rys. C:3

Wymiana baterii

Wymontuj filtr spawalniczy, wyjmij szufladki z bateriami (użyj malego śrubokręta, gdy trzeba) wymień baterie w szufladkach (patrz rys. D:1) Wepchnij szufladki z nowymi bateriami do filtra spawalniczego aż do ich zatrzaśnięcia. Uwaga: Wszystkie ustawienia filtra automatycznego po wymianie baterii powróć do ustawień fabrycznych.

⚠ Użyte baterie powinny być zutylizowane zgodnie z krajowymi przepisami. Filtry automatyczne powinny być utylizowane tak jak urządzenia elektroniczne.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

W przypadku przechowywania zgodnie ze specyfikacją techniczną oczekiwany okres trwałości produktu wynosi pięć lat. Oryginalne opakowanie nadaje się do transportu i przechowywania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WAGA:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

POLE WIDZENIA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
Ochrona UV/IR:	Stała odpowiadająca zaciemnieniu 13
Czas zaciemniania:	0.1 ms (+23°C) patrz tabela czasów rozjaśniania
Czas rozjaśniania:	rozjaśniania

Zaciemnienie przed spawaniem: 3

Zaciemnienie w czasie spawania: 5, 8, 9-13

Zaciemnienie w przypadku braku zasilania/uszkodzenia filtra: 5

Rodzaj baterii: 2 x CR2032 (Litowe 3V)

Warunki pracy: od -5 ° C do + 55 ° C,
RH ≤ 90%, warunki bez kondensacji

Warunki przechowywania:
Filtr spawalniczy bez baterii:

- 30 ° C do + 70 ° C,
RH ≤ 90%, warunki bez kondensacji

Przedłużony okres przechowywania:

od -20 ° C do + 55 ° C,
RH ≤ 90%,
bez kondensacji

Baterie litowe:

od -30 ° C do + 60 ° C,
C,RH ≤ 75%, warunki bez kondensacji

Przedłużony okres przechowywania:

+ 10 ° C do + 25 ° C,
RH ≤ 60%, warunki bez kondensacji.

Oczekiwana trwałość:

5 lat w zależności od warunków użytkowania.

ŽYVOTNOŚĆ BATERII:

Speedglas 9100V	2800 godzin (solarpanel)
Speedglas 9100X	2500 godzin (solarpanel)
Speedglas 9100XX	2000 godzin
Speedglas 9100XXi	1800 godzin

MATERIAŁY

Filtr spawalniczy:	PA
Szybki ochronne:	PC
Srebrna osłona czołowa:	PA

Pokyny pro použití svářečské kazety 3M™ Speedglas™ 9100



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Tyto pokyny pro použití prosím čte společně s příručkou uživatele a referenčním listem pro svářečskou kuklu 3M™ Speedglas™, ve kterém najdete informace o schválených kombinacích kazet a kukel, náhradních dílech a příslušenství.

OBSAH BALENÍ

Sada svářečské kazety Speedglas 9100 by měla obsahovat svářečskou kazetu, vnitřní a vnější krycí zorník, uživatelskou příručku a referenční list.

POPIS SYSTÉMU

Svářečská kukla Speedglas 9100 je určena pro použití výhradně se svářečskými kuklami 3M Speedglas 9100.

Svářečská kukla Speedglas 9100 chrání zrak uživatele a poskytuje permanentní ochranu (odpovídající stupni 13 bez ohledu na to, zda je kazeta ztmavěná či ne) nebo zda je aktivní funkce samočinného střívání proti škodlivému ultrafialovému (UV) a infráčervenému (IR) záření vznikajícím při obloukovém a plynovém svařování.

VAROVÁNÍ

Pro odpovídající ochranu je bezpodmínečně nutný správný výběr, školení, správné používání a údržba výrobku. Pokud uživatel při používání výrobku nedodržuje pokyny obsažené v příručce, anebco když kdysi během činnosti, při níž je vystaven škodlivému záření, správně nepoužívá všechny části výrobku jako jeden celek tak, jak to příručka předepisuje, může to mít negativní dopad na jeho zdraví, vést k vážným a životu nebezpečným onemocněním nebo k trvalému postištění. Vše informaci o vhodnosti a správném použití výrobku naleznete v příslušných místních směrnících.

Zvýšenou pozornost věnujte varovnému symbolu △.

SCHVÁLENÍ

Tomuto produktu bylo uděleno označení CE a je ve shodě s Evropským nařízením pro prostředky osobní ochrany, s EU předpisy a harmonizovanými EU standardy uvedenými v bodě F:1, které rovněž obsahují informace o subjektu, jež vydal příslušný EU certifikát o provedené zkoušce pro prostředek osobní ochrany (Modul B) a tam, kde aplikovatelné, je uvedený subjekt zodpovědný za sledování systému kvality výroby prostředku osobní ochrany (Modul D). EU certifikace o provedených zkouškách a Prohlášení o shodě jsou dostupná na www.3M.com/welding/certs.

OMEZENÍ

△ Používejte výhradně ve spojení s náhradními díly a příslušenstvím 3M™ Speedglas™ uvedenými v referenčním listu a za podmínek obsažených v technických specifikacích.

△ Použití jiných dílů nebo úprav neuváděných v této příručce může mít závažný vliv na úroveň poskytnuté ochrany a může vést ke zrušení záruky na výrobek a zapříčinit, že výrobek nadále nebude odpovídat potřebné ochranné klasifikaci a normám. Používejte pouze se svářečskými kuklami uvedenými v referenčním listu.

△ Pomůcky pro ochranu zraku, které uživatel nosí přes standardní dioptrické brýle, mohou přenášet nárazy a

být tak uživateli nebezpečné.

△ Pokud se svářečská kukla Speedglas 9100 nezmává při obloukovém sváření, okamžitě přestaňte svářet a zkontrolujte svářečskou kazetu podle pokynů v této příručce. Delší používání svářečské kazety, která se nezmává, může vést k dočasné ztrátě zraku. Pokud problém nelze identifikovat a opravit, nepoužívejte svářečskou kuklu a kontaktujte svého nadřízeného, prodejce nebo společnost 3M a požádejte o pomoc.

△ Použití tohoto výrobku pro účely, k nimž není určen, například sváření či fezání laserem, může mít za následek permanentní poškození nebo ztrátu zraku.

OZNAČENÍ

Svářečská kazeta: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Upozornění! Následující označení je pouze příklad (EN 379). Platnou klasifikaci naleznete přímo na svářečské kazetě:

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Světlá clona		
Tmavá clona		
Označení výrobce		
Optická třída		
Třída světelného rozptýlu		
Třída odchylky v světelné propustnosti		
Třída závislosti na úhlu		
Cíles normy		

Vnější ochranné sklíčko: 3M 1 BT*

Vnitřní ochranné sklíčko: 3M 1 S

3M= výrobce

1= optická třída

S= zvýšená odolnost

BT= Odolnost proti částicím pohybujícím se vysokou rychlosťí se střední energií nárazu (120 m/s.) při extrémních teplotách (-5°C and +55°C)

K = symbol odolnosti vůči poškození povrchu jemnými částicemi.

Pokud vnější ochranná sklíčka ani svářečská kukla nejsou označena symboly pro značení nárazu (F,B), je kompletní ochranné vybavení určeno pro nižší stupeň ochrany.

*EN 166: pokud je vyžadována ochrana proti polétavým částicím při extrémních teplotách, pak by vybraná ochranná sklíčka měla být označena písmenem T bezprostředně za písmenem nárazu, tj FT, BT nebo AT. Pokud není u písmene nárazu uvedeno písmeno T, pak jsou tato ochranná sklíčka určena k ochraně proti polétavým částicím při pokojové teplotě.

Další značení na výrobku viz dle platných norem.

⚠ = Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití.

Sériové č. = Rok, týden výroby



= rok



= měsíc



= Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

▲ Před každým použitím pečlivě prohlédněte kompletní svářecskou kazetu Speedglas 9100. Prasklé, promácklé nebo poškrábané sklo kazety nebo krycích zorníků snižuje průhlednost a může mít závažný dopad na poskytovanou ochranu. Všechny poškozené díly je potřeba okamžitě vyměnit. Před použitím odstraňte ochrannou fólii ze zorníku a ujistěte se, že vaše svářecská kazeta je vybavena vnitřním/vnitřním ochranným skleníkem.

NÁVOD K OBSLUZE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Pro aktivaci svářecské kazety stiskněte tlačítko SHADE/ON. Svářecská kazeta se automaticky vypne po 1 hodině nečinnosti.

AUTO ON / OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI s čidlem pohybu automaticky aktivujici zapnutí a vypnutí svářecské kazety.

CLONA

V tmavém stavu je k dispozici sedm různých nastavení clony rozdělených do dvou skupin (clony 5, 8 a clony 9-13). Pro zobrazení aktuálního nastavení clony krátce stiskněte tlačítko SHADE/ON. Pro výběr jiného čísla clony opakovaně tiskněte tlačítko SHADE/ON, zatímco ukazatel na displeji bliká. Přesuňte blikající ukazatel na žádané číslo clony. Pro přechod mezi oběma skupinami clon podržte 2 vteřiny tlačítko SHADE/ON.

Číslo clony lze zvolit podle tabulky na obr. E:1.

CITLIVOST

Nastavení citlivosti pro systém detekce svařovacího oblouku lze přizpůsobit pro řadu metod svařování a různé podmínky na pracovišti. Pro zobrazení aktuálního nastavení citlivosti krátce stiskněte tlačítko SENS. Pro volbu jiného nastavení opakovaně tiskněte tlačítko SENS, dokud se ukazatel neobjeví u požadovaného nastavení, které zobrazuje škála nad ukazatelem.

Pozice ■ Světlý režim (clona 3) neustále – používá se pro broušení

Pozice 1 Nastavení s nejnižší citlivostí. Používá se, když jsou v okolí přítomny přesahy z oblouků ostatních svářečů.

Pozice 2 Standardní pozice. Používá se pro většinu typů svařování jak venku, tak uvnitř.

Pozice 3 Pozice pro svařování s nízkým proudem nebo stabilními svařovacími oblouky (např. TIG svařování).

Pozice 4 Vhodné pro sváření s velice nízkým proudem, používá svářecích invertorů TIG.

Pozice 5 Nejcitlivější nastavení. Používá se pro TIG sváření, při kterém je část svářecího oblouku zakryta.

Pozice ■ Režim neustálého ztmavění. Stejná funkce jako u pasivní svářecské kazety.

ZAJISTĚNÝ SVĚTLÝ STAV

Nastavení použitelný pro broušení nebo další nesvářecské činnosti.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Toto nastavení lze použít pro broušení nebo jiné nesvářecí činnosti. Když je svářecská kazeta zajištěna ve světlém stavu (clona 3), LED kontrolka pod symbolem zblíží jednou za 8 vteřin, aby uživateli upozornila na aktivní režim. Svářecskou kazetu je třeba odjistit dříve, než se začne s obloukovým svářením, tím, že vyberete nastavení citlivosti pro sváření. Když se svářecská kazeta automaticky vypne (po 1 hodině nečinnosti), automaticky opustí zajištěný stav a přejde na úroveň nastavení citlivosti 2.

SPEEDGLAS 9100XXI



K aktivaci kazety pro broušení, stiskněte právě tlačítko na vnější straně stříbrného štítu (viz obrázek D:2), rozsvítí se LED kontrolka pro broušení (viz obrázek výše). Z důvodu upozornění uživatele bude indikátor (LED) pro broušení problíkovat každou 5 sekundu. Chcete-li opustit režim broušení, znova stiskněte a uvolněte tlačítko. Pokud je svářecská kazeta v režimu OFF, automaticky přejde do svařovacího režimu.

FUNKCE PAMĚTI (SPEEDGLAS 9100XXI)



Tato samostmívací kazeta má paměťovou funkci, která umožňuje uživateli přepínat mezi dvěma různými nastaveními kazety pro svařování. Jestliže máte již první nastavení pro svařování, máte možnost naprogramovat ještě druhé. Podřazením tlačítka na právě straně stříbrného čela kulek (obr. D: 2) po dobu 2-3 sekund (LED dioda, viz. výše uvedený obrázek), Vám bude indikovat (blikat) (LED dioda), že jste v druhém nastavovacím režimu pro svařování) můžete ručně nastavit druhý program. Chcete-li přepínat mezi těmito různými nastaveními, stiskněte a podržte tlačítko na právě straně stříbrného čela kulek po dobu 2-3 sekund. LED dioda Vám bude indikovat (blikat) změnu nastavení.

POZICE 1-5

Pokud se během sváření kazeta nezmaví podle potřeby, zvýšte citlivost, dokud se svářecská kuka nezačne přepínat spolehlivě. Pokud máte nastavenou příliš vysokou citlivost, kazeta může zůstat ztmavěnou i po skončení svařování kvůli okolnímu světu. V takovém případě snižte citlivost na nastavení, při kterém se kazeta ztmavuje i projevuje podle potřeby.

ZAJISTĚNÝ

ZTMAVENÝ STAV

Když je svářecská kazeta zajištěna v tmavém stavu a samočinně se vypne (po 1 hodině nečinnosti), automaticky se resetuje na nastavení 2. Číslo clony, která má být použita v zajištěném ztmavěném stavu se vybírá pomocí tlačítka.

PRODLEVA

Funkce prodlevy je určena k nastavení prodlevy pro přechod mezi ztmavěným a světlým stavem svářecské kazety podle svářecí metody a typu proudu. Viz tabulka na obr. E:3. Stupnice pro funkci rozjasnění je umístěna pod ukazatelem.



REŽIM POHODLNÉHO POUŽITÍ PRO BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ.



SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Toto nastavení môže snížiť únavu očí způsobenou neustálým přizpůsobováním očí různým intenzitám záření při bodovém svařování. Režim bodového svařování využívá středního světlého stavu (clona 5). Pokud během 2 vteřin není zažehnut oblouk, svářecská kazeta se přepne zpět do svého normálního světlého stavu (clona 3).

Upozornění: Funkce citlivosti a prodlevy využívají stejných ukazatelů.

POUŽIVÁNÍ

Pro ověření, zda funguje elektronika a tlačítka, stiskněte tlačítka - ukazatele zablikají. Baterie je potřeba vyměnit, pokud blíká indikátor nízkého stavu baterie, nebo když ukazatele neblíkají po stisku tlačítka.

Svářecská kazeta je vybavena třemi optickými senzory (viz obr. A:1), které reagují nezávisle, a ztmavují kazetu, jakmile je zažehnut svařovací oblouk. Pro správné fungování je nutné čísla na svářecské kazetě udržovat v čistotě a nikdy nenezakrývat.

Doporučené provozní teplotní rozmezí pro tento výrobek je -5 °C až +55 °C. Blíkající zdroje světla (např. vystražný majáček) mohou aktivovat svářecskou kazetu, i pokud právě nesvařujete. Toto rušení funguje i na velkou vzdálenost nebo z odraženého světla. Místo, kde se svařuje, je potřeba chránit před tímto světelným rušením.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Svářecskou kazetu a ochrannou sklíčku čistěte ubrouskem či hadříkem, který nepouští částice.

⚠️ Abyste nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte na čištění či dezinfekci rozpouštědla nebo alkohol. Neponořujte do vody nebo nestříkejte tekutinami ve spreji.

ÚDRŽBA

Výměna vnějšího krycího zorníku.

Odejměte stříbrný člení kryt (viz příručka ke svářecké kukle) a vyměňte vnější krycí zorník (viz obr. B:1)

Výměna vnitřního sklíčka

Svářecská kazeta musí být vyjmuta, aby bylo možno vyměnit vnitřní sklíčko. Vyjmout sklíčko je znázorňeno na obr. C:1. Vložte nové vnitřní sklíčko až po tom, co z něj sejmete ochranný film, tak jako znázorňuje obr. C:2.

Připnout zvěšovacího skla (příslušenství) (viz obrázek C:3).

Výměna baterií

Odepněte svářecskou kazetu, vyjměte držáky baterií (pokud je to nutné, použijte malý šroubovák) a vyměňte baterie v držácích (viz obrázek D:1). Zasuňte jednotlivé držáky do svářecské kazety a počkejte, než zaklapnou. Upozornění: Všechna nastavení budou resetována a bude obnoveno tovární nastavení.

⚠️ Použíte baterie a opotřebované díly je nutné vyměňovat v souladu s místními předpisy. Použití svářecské kazety patří mezi elektronický odpad.

3M™ Speedglas™ 9100 hegesztőkazetta



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, ezt az útmutatót a 3M™ Speedglas™ hegesztőpajzs használati utasításával és referencia fűzetével együtt olvassa át, ahol információkat talál a mindenkihez kölcsönözött kiegészítőkről, illetve alkalmatrézkről.

SKLADOVÁNÍ A PŘEVOZ

Pokud je skladováno jak uvedeno v technické specifikaci, předpokládaná životnost výrobku je pět let. Originální balení je vhodné pro transport a skladování.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

HIMOTNOST:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200g

ZORNÉ POLE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm

UV/IR ochrana:	Podle čísla clony 13 (permanentní)
Prodleva pro ztmavení:	0.1 ms (+23°C)
Prodleva pro vyjasnění:	viz tabulka prodlevy vyjasnění
Světlý stav:	clona č. 3

Ztmavený stav:	clony č. 5, 8, 9-13
Bezpečnostní výchozí stav:	clona č. 5

Typ baterie:	2 x CR2032 (Lithium 3V)
Provozní podmínky:	-5°C až +55°C, RH ≤ 90%, nekondenzující.

Svářecská kazeta bez baterií:	-30°C až +70°C, RH ≤ 90%, nekondenzující.
Prodloužená doba skladování:	-20°C až +55°C, RH ≤ 90%, nekondenzující.
Lithium baterie:	-30°C až +60°C, RH ≤ 75%, nekondenzující.
Skladovací podmínky:	+10°C až +25°C, RH ≤ 60%, nekondenzující.
Předpokládaná životnost:	5 let v závislosti na podmínkách použití.

ŽIVOTNOST BATERIÍ:	
Speedglas 9100V	2800 hodin (solární panel)
Speedglas 9100X	2500 hodin (solární panel)
Speedglas 9100XX	2000 hodin
Speedglas 9100XXi	1800 hodin

MATERIÁL

Svářecská kazeta:	PA
Krycí zorník:	PC
Stříbrné čelo	PA

A CSOMAG TARTALMA

A Speedglas 9100 hegesztőkazetta-csomag az alábbiakat tartalmazza: hegesztőkazetta, külső védőlemez, belső védőlemez, használati útmutató, valamint referencia fűzet.

LEÍRÁS

A Speedglas 9100 hegesztőkazettát kizárolag a 3M Speedglas 9100 hegesztőpajzs típusokkal való együttes használatra fejlesztélt ki.

A Speedglas 9100 típusú hegesztőkazetta segít a folyamatos szemvédelem biztosításában, (13-as sötétedési fokozat) bizonyos iv/gáz hegesztési folyamatok során keletkező veszélyes ultraibolya és infravörös sugárzások ellen, függetlénül attól, hogy a kazetta kivilágosodik vagy elsötétül.

FIGYELEM

A megfelelő termékkiválasztás, oktatás, használat és karbantartás elengedhetetlen annak érdekében, hogy a termék megfelelő védelmet nyújtson viselőjének. A termékek használatára vonatkozó bármely utasítás be nem tartása, és/vagy az egyéni védőszközök viselésének elmulasztása az expozíció teljes ideje alatt káros hatással lehet a viselő egészségére, súlyos betegséget vagy tartós munkaképtelenséget okozhat. Az alkalmazhatósággal és a megfelelő használatról kapcsolatban kövessé a helyi előírásokat, vegye figyelembe az összes vonatkozó információt.

Fordítson kiemelt figyelmet azokra a részekre, ahol a „Figyelem” jelzést láthat.

SZABVÁNYOK ÉS MINŐSÍTÉSEK

Az egyéni védőszköz CE jelöléssel rendelkezik, továbbá megfelel az F:1 ábrán megjelölt egyéni védőszközökre vonatkozó európai szabályozásnak, irányelvnek és harmonizált európai szabványoknak. Emellett az ábra információival szolgál az egyéni védőszközökre vonatkozó EU-típushaniltsávnyt kiadó Bejelentett szervezetéről (B modul), és a megfelelő esetben, a Bejelentett szerv felelős a védőszköz gyártási folyamatának minőségbiztosításáról (D modul). Az EU-típushaniltsávny és a megfelelőségi nyilatkozat elérhető online: www.3M.com/welding/certs.

ALKALMAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

Kizárolag eredeti 3M™ Speedglas™ márkajú alkatrészeket és kiegészítőket használjon! Az alkatrészek/kiegészítők listáját a referencia füzetben találja az alkalmazási kondíciókat pedig a műszaki specifikációban olvashatja el.

Nem megfelelő alkatrészek használata vagy olyan módosítás elvégzése, mely nem szerepel ebben a használati útmutatóban, jelentősen csökkentheti a védelmet és érvénytelenníti a garanciás jogokat és a minősítést. A terméket csak olyan hegesztőpajzzsal alkalmazza, mely a referencia füzetben fel van tüntetve.

Dioptriás szemüveg felett védőszemüveget viselők veszélynek tehetik ki magukat, ha a pajzsot erős ütés éri.

Ha a Speedglas 9100 típusú hegesztőpajzs nem kapcsol be hegesztői hatására, azonnal hagyja abba a hegesztést és vizsgálja meg a hegesztőkazettát a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően. A hegesztés folytatása hibás kazettával átmeneti vakságot is okozhat. Amig a hibát meg nem találják és ki nem javítják, a hegesztőkazetta nem használható. Amennyiben segítségre van szüksége, forduljon munkahelyi vezetőjéhez vagy a 3M helyi képviseletéhez.

A pajzs alkalmazása más hegesztési eljárásokhoz, mint például lézer hegesztés/vágás tartás szem sérüléshez és akár a látás elvesztéséhez is vezethet.

JELÖLÉSEK

Használókazetta: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Figyelem! Az alábbi jelölés csak egy példa (EN 379). Az érvényes osztályozás a hegesztőkazettán található.

Világos sötétségi fokozat.	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Üzemelő sötétségi fokozat.			
Gyártó azonosítója			
Optikai osztály			
Fényszárai osztály			
Homogenitási osztály			
Beesési szögktől való függés (választható)			
Minősítés vagy szabványszám			

Külső védőlemez: 3M 1BT*

Belső védőlemez: 3M 1 S

3M= Gyártó

1= Optikai osztály

S= Megnöveült szilárdság

BT= Ellenáll nagy sebességű részecskék közepes energiájú becsapódásának (120 m/s.) extrém hőmérséklet tartományban (-5°C-tól +55°C-ig)

K = a finom részecskék által okozott felszíni sérülések elleni védelmet jelöli.

Ha a mechanikai szilárdságra vonatkozó jelölések (F, B) nem azonosak a külső védőlemezen és hegesztőpajzon találhatóval, akkor az alacsonyabb védelmet kell figyelembe venni a teljes eszköz védelmi szintjének meghatározásakor.

*EN 166: ha a nagy sebességű részecskék extrém hőmérsékleteken történő becsapódása ellen igényel védelmet, akkor a kiválasztott szemvédőnek "T" jelöléssel kell rendelkeznie a mechanikai szilárdságot jelző betű után, pl.: FT, BT vagy AT. Amennyiben a szemvédő nem rendelkezik "T" jelöléssel közvetlenül a mechanikai szilárdságot jelző betű után, akkor a szemvédő csak szobahőmérsékleten használható a nagy sebességű részecskék elleni védelemre.

A további jelölések a terméken más szabványokra vonatkoznak.

= Használat előtt olvassa el a használati utasítást.

Széria-szám = Gyártási év, hétközévi időszak.

= Év

= Hónap

= Az elektromos és elektronikus hulladékoknak megfelelően megsemmisítendő.

HASZNÁLAT ELŐTT

minden használat előtt gondosan vizsgálja át a Speedglas 9100 típusú hegesztőkazettát. A karcos, repedt vagy salakos hegesztőüveg vagy védőlemez rontja a látás minőségét és súlyosan csökkeneti a védelmet. Cseréljen ki azonnal a sérült alkatrészeket! Használat előtt távolítsa el a védőfóliát a látómezőről, ha van, és győződjön meg róla, hogy a hegesztő szűrő rendelkezik megfelelő külső/belső védőlemezzel.

MŰKÖDÉS

KI/BE KAPCSOLÁS (SPEEDGLAS)

9100V/9100X/9100XX HEGESZTŐKAZETTÁK)

A hegesztőkazetta aktiválásához, nyomja meg a SHADE/ON gombot. A hegesztőkazetta automatikusan kikapcsol, ha egy órán keresztül nem használják.

AUTO BE-/KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ (SPEEDGLAS 9100XXI)

A Speedglas 9100XXI mozgásvezérelt ki/bekapcsoló funkcióval rendelkezik.

SÖTÉTEDÉSI FOKOZAT KIVÁLASZTÁSA

A hét különböző sötétségi fokozat a következő két csoport egyikébe sorolható: 5, 8 valamint 9-13, melyek elsortétedett állapotban állnak rendelkezésre. Az aktuális sötétedési fokozat megtekténtéhez röviden nyomja meg a SHADE/ON gombot. Másik sötétedési fokozat beállításához nyomja meg újra a SHADE/ON gombot, amíg a jelzőfény villog, majd nyomja meg újra és újra addig, amíg a jelzőfény a kívánt fokozat mellett nem villog. A két sötétségi fokozat csoport (5,8), illetve (9-13) közötti választáshoz tartsa 2 másodpercig lenyomva a SHADE/ON gombot.

Minden hegesztési folyamatnál a pajzsnak a javasolt sötétségi fokozatban kell működnie (E:1 táblázat).

FÉNYÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Számos hegesztési folyamathoz, munkakörnyezethez igazíthatja a pajzs fényérzékelő rendszerének érzékenységét. Az aktuális pozíció megtekténtéhez rövid ideig nyomja le a SENS gombot. Másik pozíció beállításához nyomja meg újra és újra a SENS gombot addig, amíg a jelzőfény a kívánt beállítás mellett nem villog.

Pozíció ■ Világos (3.) fokozat alapbeállítás.

Csiszoláshoz

1. pozíció Alacsonyabb érzékenység. Abban az esetben használható, ha a környezetben zavaró fény van jelen, amely például más hegesztőktől származik.

2. pozíció Normál pozíció. A kül- és beltéri hegesztések többségénél ez a pozíció használható.

3. pozíció Alacsony áramerősséggel végzett hegesztéshez, ha a hegesztő stabil válik (például AVI hegesztés)

4. pozíció Nagyon alacsony áramerősséggel végzett AVI, inverteres hegesztéshez.

5. pozíció Magas érzékenység. Alkalmas alacsony áramerősséggel (AVI) hegesztéshez, ahol az ív egy része nem látható.

Pozíció ■ A kiválasztott sötétedési fokozatot rögzíti. A passzív üzemmódú hegesztőkazettákhoz hasonló funkció.

RÖGZÍTETT VILÁGOS SÖTÉTEDÉSI POZÍCIÓ

Ez a beállítás csiszoláshoz vagy más nem hegesztési tevékenységekhez alkalmazható.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Ez a beállítás használható csiszoláshoz vagy egyéb nem hegesztési tevékenységekhez. Amennyiben a hegesztőkazetta világos sötétedési pozícióban (3 fokozat) van lezárvva, a jelzőfény 8 másodpercenként künd figyelmeztetést a felhasználó felé. Ívhegesztés előtt a kazettán be kell állítani a megfelelő fényérzékenységet. Amennyiben a hegesztőkazetta kikapcsol (miután nem használták 1 órán keresztül), automatikusan a 2. érzékenységi fokozatra áll, nem órzi meg a korábban rögzített beállítást.

SPEEDGLAS 9100XXI



A csiszolás mód aktiválásához, nyomja meg az ezüst előlap jobb oldalán található gombot (lásd D:2 ábra), míg a csiszolás szimbólum melletti LED el nem kezd villogni (lásd felső ábra). A csiszolás szimbólum melletti LED minden ötödik másodpercen villog a felhasználó figyelmeztetéseként. Ha ki szeretne lépni ebből a funkcióból, nyomja meg és engedje el újra a gombot. Amikor a hegesztőkazetta kikapcsol, automatikusan hegesztési funkcióba vált át.

MEMÓRIA FUNKCIÓ (SPEEDGLAS 9100XXI)



A hegesztőkazetta memória funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy két különböző hegesztési beállítás között át tudjon kapcsolni.

Amikor az első beállítás kiválasztása megtörtént, lehetősége van rá, hogy egy második beállítást is beprogramozzon. A jobb oldali gomb 2-3 másodpercig töréntő lenyomva tartásával (lásd D:2 ábra) manuálisan tudja beállítani a második programot. (A fenti ábrán bekarrézett LED mutatja (villog), hogy éppen a második hegesztési beállításnál van.)

Ha szeretné a két beállítás között átkapcsolni, tartsa 2-3 másodpercig lenyomva a jobb oldali gombot az ezüst előlapon. A LED jelzi (villog) a hegesztési beállítások közötti váltást.

1-5. POZÍCIÓ

Ha a kazetta nem sötétül el a kívánt mértékben, állítsa az érzékenységet addig, amíg nem kapcsol át a megfelelő pozícióra. Ha túl nagy érzékenységet állít be, előfordulhat, hogy az üveg a hegesztés befejezése után is sötét marad, mert fényt érzelék más forrásból. Ilyen esetben fokozatosan állítsa kisebbre az érzékenységet, amíg meg nem találja azt a pozíciót, amelyben a hegesztőkazetta szükség szerint sötétül el és világosodik ki.

SÖTÉT ÁLLAPOTBAN RÖGZÍTETT POZÍCIÓ

Amennyiben a sötét állapotban rögzített hegesztőkazetta kikapcsol (miután nem használták 1 órán keresztül), automatikusan a 2. érzékenységi fokozatra áll, nem órzi meg a korábban rögzített beállítást, ezért azt újra be kell állítani a korábban ismertetett módon.

ÁTKAPCSOLÁSI IDŐ

Az átkapcsolási idő funkció alkalmazásával beállítható a kazetta sötétből világosra váltásának ideje, a hegesztési eljárásnak és áramnak megfelelően. (Lásd E:3. táblázatot.)

KÉNYELMES BEÁLLÍTÁS TÜZÖHEGESZTÉSHEZ

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Ez a beállítás segíthet csökkeníteni a szem elfáradását, mely a szem különböző világossági fokozatok közötti állandó alkalmazkodásából adódik tüzöhegesztés alatt. A tüzöhegesztési mód közepes (5.) világosodási fokozatot használ. Ha két másodpercen belül nincs ívgyulladás, a

hegesztőkazetta normál (3.) világosodási fokozatra kapcsol.

Megjegyzés: az érzékenységet és az átkapcsolási időt jelző funkcióknál ugyanaz a jelzőfény jelenik meg.

HASZNÁLAT KÖZBEN

Az elektronika ellenőrzéséhez nyomja meg a kezelőgombokat és a LEDek villogni kezdenek. Az elemeket ki kell cserélni, ha a jelzőfény villog vagy a sötétedést és/vagy az érzékenységet jelzőlámpák nem világítanak, amikor megnyomja a gombokat. 

A hegesztőkazetta hárrom érzékelővel van ellátva, amelyek egytársi függeltenél reagálnak az ivygulladásra, és sötétre szabályozzák a kazettát. A hegesztőkazettán levő érzékelőket tisztán kell tartani és nem szabad eltakarni a megfelelő működés érdekében.

A javasolt működési hőmérséklet tartomány: -5°C és +55°C között. Világos tényforrások, (mint például a biztonsági szroboszkópek), bekapcsolhatják a kazettát hegesztés nélkül is. Ez a jelenség bekövetkezhet nagy távolságról vagy visszavert fény hatására is. A hegesztő munkahelyet védeni kell ilyen hatásoktól.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztítsa meg a hegesztő szűrőt és a védőlemezt sziszmentes tisztítókendővel.

⚠ Ne használjon oldószer vagy alkoholt a tisztításhoz, így elkerülheti a termék károsodását. Ne merítse vízbe és ne permetezzen rá a termékre közvetlenül folyadékot.

KARBANTARTÁS

A külső védőlemez cseréje:

Távolítsa el az ezüst színű előlapot (lsd. hegesztőpajzs használati útmutatóját). Távolítsa el a használt védőlemet és helyezzen fel egy újat a B:1 ábrának megfelelően.

A belső védőlemez cseréje

A hegesztő szűrőt ki kell venni ahoz, hogy a belső védőlemezt be lehessen helyezni, a használt belső védőlemezt a C:1 képen ábrázolt módon kell eltávolítani. Az új belső védőlemezt a védőfólia eltávolítása után kell behelyezni, a C:2 képen ábrázolt módon.

Ha kiegészítőként nagytölcséket szeretné felszerelni, kövesse a C:3 ábrán látottakat.

Elemcseré:

A hegesztőkazettát ki kell venni ahoz, hogy az elemcserét végre lehessen hajtani. Vegye ki az elemtárt Kazettát, (amennyiben szükséges használóján kis méretű csavarhúzót a művelet megkönnyítése érdekében). Az új elemeket a D:1. ábrának megfelelően helyezze el az elemtártóból. Csúsztassa vissza az elemtárt a hegesztőkazettába, amíg a helyére pattan. Vegye figyelembe, hogy minden alkatrész cserénél az eredeti gyári beállítás áll vissza.

⚠ A használt elemeket és a tönkrement alkatrészeket az érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően gyűjtse össze. A tönkrement hegesztőkazettát, mint elektronikai hulladékot kezelje!

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A műszaki specifikációban leírtaknak megfelelően tárolva a termék várható élettartama 5 év. Az eredeti csomagolásban szállítsa és tárolja.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

SÚLY:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

LÁTÓTÉR:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IIR védelem:	sötétedési fok szerint 13-as (állandó)

Átkapcsolási idő – világosból sötétre:	0.1 ms (+23°C)
--	----------------

Visszavilágosodási idő (átkapcsolás)	lsl. vonatkozó táblázatot
--------------------------------------	---------------------------

Világos állapot:	3. fokozat
------------------	------------

Sötét állapot:	5, 8, 9-13 fokozat
----------------	--------------------

Biztonsági/alap állapot:	5 fokozat
--------------------------	-----------

Elem típusa:	2 x CR2032 (Lítium 3V)
--------------	------------------------

Használáti feltételek:	-5°C-tól +55°C-ig,
------------------------	--------------------

akkumulátorok nélkül:	90%-os relatív páratartalom alatt, nem kondenzáló körülmények között
-----------------------	--

Tárolási feltételek:

Hegesztőkazetta	-30°C-tól +70°C-ig,
-----------------	---------------------

akkumulátorok nélkül:	90%-os relatív páratartalom alatt, nem kondenzáló körülmények között
-----------------------	--

Hosszú ideig tartó tárolás esetén:	-20°C-tól +55°C-ig,
------------------------------------	---------------------

Lítium akkumulátorok:	-30°C-tól +60°-ig,
-----------------------	--------------------

Hosszú ideig tartó tárolás:	75%-os relatív páratartalom alatt, nem kondenzáló körülmények között
-----------------------------	--

Várható élettartam:	+10°C-tól +25°C-ig,
---------------------	---------------------

	60%-os relatív páratartalom alatt, nem kondenzáló körülmények között
--	--

	5 év, a használati körülményektől függően
--	---

ELEM ÉLETTARTAMA:

Speedglas 9100V	2800 óra (napelem)
-----------------	--------------------

Speedglas 9100X	2500 óra (napelem)
-----------------	--------------------

Speedglas 9100XX	2000 óra
------------------	----------

Speedglas 9100XXi	1800 óra
-------------------	----------

ANYAG

Hegesztőkazetta:	PA
------------------	----

Védőlemez:	PC
------------	----

Ezüst előlap:	PA
---------------	----

Instrucțiuni de utilizare pentru filtrul de sudură 3M™ Speedglas™ 9100

(RO)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cititi aceste instructiuni impreuna cu instructiunile de utilizare ale mastii de sudura 3M™ Speedglas™ si fisa de referinta unde gasiti informatii despre combinatiile aprobatelor, componente de schimb si accesoriu.

AMBALARE

Filtru de sudura, protectie exterioara, protectie interioara, instructiuni de utilizare si fisa de referinta.

DESCREREA SISTEMULUI

Filtru 9100 este conceput pentru a fi utilizat doar impreuna cu mastile 3M Speedglas seria 9100.

Filtrul Speedglas 9100 protejeaza ochii utilizatorului si ofera protectie permanenta (echivalentul gradului de intunecare 13 indiferent daca filtrul este in modul lumenos, intunecat sau daca functia cu intunecare automata este operationala) impotriva radiatiilor ultra-violet (UV) si infra-red (IR) generate de procesele de sudura specifice cu arc/gaz.

ATENȚIONARE!

Selectarea, instruirea, utilizarea si intretinerea corecta sunt esentiale pentru ca produsul sa poata proteja utilizatorul. Nerespectarea tuturor instructiunilor de utilizare pentru aceste produse de protectie si/sau neutilizarea corecta a produsului complet intreaga perioada de expunere pot afecta sanatatea utilizatorului, conducand la severe afectiuni ale sanatatii/vietii, accidente sau dizabilitati permanente.

Pentru utilizarea corecta urmati legislatia locala si consultati toate informatiile furnizate.

Acordati atentie deosebita avertizmentelor unde sunt indicate.

APROBĂRI

Acest EIP este marcat CE si este in conformitate cu egulamentele European EIP, Directivelor si Standardele armonizate descrise in fig. F:1, care contin si informatii despre Organismul Notificat care a emis certificatul EC de tip pentru EIP (Modulul B) si, unde se aplica, Organismul Notificat responsabil pentru supravegherea sistemului de management al calitatii in producție al EIP (Modulul D). Certificatul EC de tip si Declarația de Conformitate sunt disponibile la www.3M.com/welding/certs.

LIMITE DE UTILIZARE

- ⚠ Utilizati doar componente originale 3M™ Speedglas™ listate in fisa de referinta in conditiile de utilizare incluse in Specificatiile Tehnice.
- ⚠ Utilizarea componentelor diferite sau modificate decat cele specificate in aceste instructiuni de utilizare, poate conduce la afectarea severa a nivelului de protectie si poate invalida garantia acordata sau conduce la situatia in care produsul nu va mai fi conform cu clasificarile si aprobarile privind protectia. Utilizati doar cu mastile listate in fisa de referinta.
- ⚠ Protectia ofulara purtata deasupra ochelarilor de corectie poate transmite impactul si poate crea un pericol pentru utilizator.
- ⚠ Daca Speedglas 9100 nu se comuta in modul intunecat ca raspuns la arcul electric, opriti-o imediat din operatia de sudura si inspectati filtrul precum este descris in aceste instructiuni. Continuarea utilizarii filtrului poate conduce la pierderea temporara a vederii. Daca situatia nu poate fi identificata si corecta, nu utilizati filtrul, contactati-vi superiorul, distribuitorul 3M sau 3M pentru asistenta.

⚠ Utilizarea produsului in alte aplicatii decat cele pentru care este conceput, precum sudura/taiera cu laser, poate conduce la efectarea permanenta si pierderea vederii.

MARCARE

Filtru de sudura: Welding filter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Nota! Urmatorul este un exemplu (EN 379). Clasificarea valida este marcata pe filtru:

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Modul lumenos	_____	_____
Modul intunecat	_____	_____
Producator	_____	_____
Clasa optica	_____	_____
Clasa de difuziune a lumini	_____	_____
Clasa de variate in transmitan luminoasa	_____	_____
Clasa de dependenta in functie de unghi	_____	_____
Numerul standardului	_____	_____

Ecran de protectie exterior: 3M 1 BT*

Ecran de protectie interior: 3M 1 S

3M = Producator

1 = Clasa optica

S = Soliditate marita

BT= Rezistenta la particule de mare viteza cu energie medie (120m/s.) la temperaturi extreme (-5°C si +55°C)

K = rezistenta la impactul cu particule fine.

Daca simbolurile marcajului de rezistenta mecanica (F,B) nu sunt aceleasi atat pe ecranul de protectie exterior cat si pe casca, se va lua in considerare cel mai mic nivel de protectie.

*EN166: daca este necesara protectia impotriva particulelor de mare viteza la temperaturi extreme, ocularul trebuie marcat cu litera T imediat dupa litera de rezistenta la impact, ex: FT, BT, AT. Daca litera de protectie la impact nu este urmata de litera T, atunci ocularul poate fi utilizat ca protectie impotriva particulelor de mare viteza numai la temperatura incapatorilor.

Marcajele aditionale se refera la alte standarde.

⚠ = Cititi instructiunile de utilizare inainte

Nr. Serie = An, Saptamana productie

= Anul

= Luna

= Este un deseu care se incadreaza in categoria electricilor si electronicielor

ÎNAINTE DE SUDARE

⚠ Verificati integral filtrul Speedglas 9100 inainte de fiecare utilizare. Filrele crapate, deteriorate sau zgariate reduc vizibilitate si pot afecta vizibilitate in mod sever. Toate componentele deteriorate trebuie inlocuite imediat. Indepartati orice film de protectie de pe viziera inainte de utilizare si asigurati-vi ca filtrul dumneavoastra este prevazut cu protectie exterioara si protectie interioara.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Pentru a activa filtrul de sudură, apăsați butonul SHADE/ON. Filtrul de sudură se comută în mod automat OFF după 1 oră de inactivitate.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Masca de sudura 9100XXi are o funcție de miscare controlată de oprire/pornire.

GRAD DE INTUNE CARE

Reglarea în 7 Grade de întunecare diferite, separate în 2 grupuri, 5, 8 și 9-13 sunt disponibile în modul întunecat. Pentru a vedea Gradul de întunecare actual, apăsați scurt butonul "SHADE/ON". Pentru a selecta un Grad de întunecare diferit, apăsați butonul "SHADE/ON" în mod repetat în timp ce ce LED-ul luminează intermitent. Mutăți lumina intermitentă a LED-ului la Gradul de întunecare dorit. Pentru a comuta între cele 2 grupuri (Grad de întunecare 5,8) și (Grad de întunecare 9-13) țineți butonul "SHADE/ON" apăsat timp de 2 secunde.

Gradul de întunecare poate fi selectat conform tabelului din fig. (E:1)

SENSIBILITATEA SENZORILOR

Programarea și sensibilitatea sistemului de detectare foto (care răspunde la lumina arcului electric) se poate regla pentru acomodarea la variatele metode de sudare și condițiile de lucru. Pentru identificarea poziției în care este reglat filtrul de sudură, apăsați butonul "SENS". Pentru a selecta altă poziție, apăsați butonul "SENS" în mod repetat până când LED-ul indică poziția dorită, precum este indicat pe scara de desupra ledurilor.

Pozitia ■■■■■ Blocat permanent în modul luminos (grad de întunecare 3). Este utilizat pentru polizare.

Pozitia 1 Cel mai redus nivel de sensibilitate. Utilizată dacă există interferență cu o lumină de arc electric provenită de la suduri din apropiere.

Pozitia 2 Poziția normală. Utilizată pentru majoritatea tipurilor de sudură în spații inchise și deschise.

Pozitia 3 Poziție pentru sudură cu tensiune joasă sau unde arcul electric devine stabil. (ex sudură TIG)

Pozitia 4 Este potrivită pentru sudură la tensiune foarte joasă, utilizarea echipamentelor de sudare TIG cu inverter.

Pozitia 5 Poziția cu cea mai ridicată sensibilitate foto. Se utilizează pentru sudare TIG unde unde o parte a arcului electric este în afara ariei de vizibilitate.

Pozitia ■■■■■ Blocat cu Gradul de întunecare selectat. Aceeași funcție ca și un filtru de sudură pasiv.

POZIȚIA BLOCAT ÎN MODUL LUMINOS

Acest produs poate fi folosit pentru slefuire sau alte activități care nu implică sudură.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Această poziție poate fi utilizată pentru polizare sau alte activități care nu presupun sudare. Când filtrul de sudură este blocat în modul luminos, (gradul de întunecare 3) LED-ul situat sub simbol va lumina la fiecare 8 secunde pentru a alerta utilizatorul. Filtrul de sudură trebuie deblocat înainte de activarea arcului electric, prin selectarea unui grad de sensibilitate pentru sudare. Când filtrul de

sudare se comută OFF (după 1 oră de inactivitate), acesta se va debloca automat și se va comuta în poziția de sensibilitate 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Pentru a activa modul de slefuire, apăsați butonul din dreapta al frontalui argintiu (a se vedea figura D: 2), până când LED-ul de lângă simbolul slefuire clipsește (a se vedea figura de mai sus). LEDul de lângă simbolul de slefuire va lumina intermitent la fiecare 5 secunde pentru a atentiona utilizatorul. Pentru a menține modulul de slefuire, apăsați și eliberați din nou butonul. Atunci cand filtrul de sudură se stinge, va intra automat în modulul de sudură.

FUNCTIA DE MEMORIE (SPEEDGLAS 9100XXi)



Acest filtru de sudură are o funcție de memorie care permite să se facă schimbările între diferite moduri de sudură. Când primul mod de sudură a fost setat, există posibilitatea de a programa și a două setare de sudură. Prin menținerea apăsată a butonul situat pe partea dreaptă a fetei frontale argintii pentru 203 secunde. LEDul va indica (prin luminare intermitentă) că utilizatorul se află în al doilea mod de sudură) se poate seta manual un al doilea program de sudură.

Pentru a schimba între cele două moduri de sudură, apăsați butonul situat pe partea din dreapta a fetei frontale argintii pentru 203 secunde. LEDul va indica (prin luminare intermitentă) schimbarea setarilor de sudură.

POZITIA 1-5


Dacă filtrul nu se întunecă după preferințele dumneavoastră în timpul sudării, creșteți nivelul de sensibilitatea conformat dorințelor. Dacă sensibilitatea este prea ridicată, filtrul poate rămâne în modul întunecat după ce sudura sa termină, datorită luminii din ambient. În acest caz reglați descrescătorul nivelul de sensibilitate până în poziția în care se comută luminos-întunecat și întunecat-luminos conform preferințelor dumneavoastră.



POZITIA LOCKED


DARK STATE

Când filtrul de sudură este blocat în modul întunecat și se comută OFF (după 1 oră de inactivitate), acesta se va debloca automat și se va comuta în poziția de sensibilitate 2. Gradul de întunecare utilizat în poziția întunecată blocată este selectat cu butonul SHADE/ON.

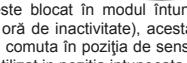

DELAY (INTĂRZIERE)

Funcția de întârziere se utilizează pentru a regla întârzierea la revenirea din modul întunecat în modul luminos a filtrului de sudură corespunzător metodei de sudare și a curentului. Consultați tabelul fig. (E:3). Scala este situate sub indicatori.

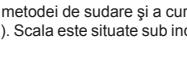

MODUL CONFORT PENTRU SUDURĂ DE PRINDERE.

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Acest reglaj poate ajuta pentru reducerea oboselii ochilor rezultată din adaptarea continuă a ochilor la diferite niveluri

de luminozitate în timpul sudării de prindere. Modul pentru sudura de prindere utilizează o poziție intermediară pentru modul luminos (grad de întunecare 5). Dacă nu există un arc electric timp de 2 secunde, fi ltrul de sudură se comută în modul luminos normal (grad de întunecare 3).

Funcțiile Sensibilitate (Sensitivity) și Întârziere (Delay) utilizează aceleasi LED-uri prezente pe afișaj.

IN UTILIZARE

Pentru a verifica ca functiile electronice si butoanele functioneaza, apasati butoanele si indicatorii vor lumina intermitent. Bateriile trebuie sa fie inlocuite cand indicatorul "low battery" lumineaza sau cand celelalte indicatori nu lumineaza la apasarea butoanelor. 

Filtrul sudorului este prevazut cu 3 senzori optici (fig A:1) care reacționează independent și comută filtrul în modul întunecat la activarea arcului electric.

Senzorii filtrului trebuie menținuti curați si neacoperiti în permanență pentru funcționarea optimă.

Temperatura de operare a produsului: -5°C pana la +55°C. Sursele cu lumina intermitenta pot declansa filtrul cand nu exista operatii de sudare in apropiere. Aceasta interferenta poate sa apară de la distante mari si/sau de la lumina reflectata. Zonele in care se sudeaza trebuie protejate de astfel de interferente.

INSTRUCTIUNI DE CURATARE

Curatati filtrul si protectia exteriora/ protectia interiora cu un material/ servetel fara scarpe.

⚠ Pentru a evita distrugerea produsului, nu utilizati solventi sau alcool pentru curatare sau dezinfecție. Nu scufundati in apa si nu pulverizati direct cu lichide

INTRETINERE

Înlocuirea protecției exterioare a fi ltrului de sudură

Indepărtați protecția frontală argintie. (consultati instructiunile mastii de sudura) si inlocuiti protectia exteriora (figura B:1)

Înlocuirea protectiei interioare

Filtrul de sudura trebuie demontat de pe masca si protectia interiora interșteptată conform ilustrației din figura C:1. Noua protectie interiora se inseră după ce filtrul de protectie a fost indepartat, conform figurii C:2.

Se pot monta lentilele (accesoriu) (figura C:3).

Înlocuirea bateriilor

Filtrul de sudură se scoate din masca de sudură pentru a avea acces la compartimentele bateriilor. Scoateți suporturile bateriilor (utilizați o șurubelnită mică, dacă este necesar). Introduceți bateriile noi în suportul acestora conform fi gurii G:1. Apăsați suportul bateriei până când se fi xeară în locașurile din fi ltrul de sudură. De menționat faptul că toate reglajele vor fi reveni la reglajele originale de fabricație.

⚠ Bateriile/componentele uzate trebuie aruncate conform legislației locale. Filtrul trebuie aruncat ca si deseur electronic.

DEPOZITARE SI TRANSPORT

Daca este depozitat in conditii prescrise de specificatiile tehnice, durata de viata la raft estimata este de cinci ani. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare si transport.

SPECIFICATII TEHNICE

GREUTATE:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

ARIA DE VIZIBILITATE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
Protectie UV/IR:	Conform gradului de întunecare numarul 13 (permanent)

Timpul de activare

luminos-întunecat 0.1 ms (+23°C)

Timpul de dezactivare

întunecat-luminos (delay) vezi tabelul Delay

Modul luminos:

grad de intunecare 3 grad de intunecare 5, 8,

9-13

In modul de protectie (baterii consumate):

grad de intunecare 5 2 x CR2032 (Lithium 3V)

Baterii:

conditii de operare: intre -50C si +55oC, RH ≤ 90%, conditii fara condens

Conditii de depozitare:

Filtrul de sudura fara baterii: intre -30OC si +70oC, RH ≤ 90%, conditii fara condens

Perioada extinsa de depozitare:

intre -20OC si +55oC, RH ≤ 90%, conditii fara condens

Baterii litiu-ion:

intre -30OC si +60oC, RH ≤ 75%, conditii fara condens

Perioada extinsa de depozitare:

intre +10OC si +25oC, RH ≤ 60%, conditii fara condens

Durata de utilizare estimata:

5 ani in functie de conditiile de utilizare

DURATA DE VIATA A BATERIEI:

Speedglas 9100V	2800 ore (panou solar)
Speedglas 9100X	2500 ore (panou solar)
Speedglas 9100XX	2000 ore
Speedglas 9100XXi	1800 ore

MATERIAL

Filtru: PA

Protectia filtrului: PC

Fata argintie PA

NAVODILA ZA UPORABO

Prosimo, preberite ta navodila skupaj z navodili za uporabo 3M™ Speedglas™ varilnega ščita in referenčnega letaka, kjer so informacije o odobrenih kombinacijah, rezervnih delih in dodatki.

VSEBINA

Vaš Speedglas 9100 sistem vsebuje varilni filter, zunanjou zaščitno ploščo, notranjo ploščo, navodila za uporabo in referenčne letake.

OPIS SISTEMA

Speedglas 9100 varilni filter je namenjen le uporabi s 3M Speedglas 9100 serijo varilnih ščitov.

Speedglas 9100 varilni filter pomaga ščiti oči uporabnika in ponuja permanentno zaščito (ekvivalent zatemnitve 13 ne glede na to, ali je filter v svetlem ali temnem stanju oz. če samozatemnitvena funkcija deluje) proti nevarnemu UV sevanju in IR sevanju, kar je posledica določenih varilnih procesov.

OPOZORILO

Pravilna izbira, trening, uporaba in vzdrževanje so bistveni, da lahko izdelek ščiti uporabnika. V primeru, da uporabnik ne sledi navodilom za uporabo tega izdelka in/ali ne nosi celotnega sistema skozi celotno obdobje izpostavljenosti, lahko pride do nepopravljivih posledic za uporabnikovo zdravje, resnih ali življenjsko nevarnih obolenj, poškodb ali stalne nezmožnosti. Za primernost in pravilno uporabo sledite lokalni zakonodaji in danim informacijam.

Posebno pozornost namenite opozorilom △, kjer je tako nakazano.

DOVOLJENJA

OVO je označena s CE in skladna s Pravilnikom o OVO, direktivami in harmoniziranimi evropskimi standardi, navedenimi v sliki F:1, ki vsebuje tudi informacije o priglašenem organu, ki je izdal tipski certifikat EU za OVO (modul B) in kjer je primerno, priglašeni organ, odgovoren za nadzor sistema kakovosti proizvodnje OVO (modul D). EU tipski certifikat in Deklaracija o skladnosti sta dosegljivi na www.3M.com/welding/certs

OMEJITVE UPORABE

⚠ Uporabljajte le z originalnimi 3M™ Speedglas™ rezervnimi deli in dodatki, ki so navedeni v referenčnem letaku in znotraj pogojev uporabe, ki so podani v tehnični specifikaciji.

⚠ Uporaba nadomestnih komponent ali modifikacij, ki niso specificirane v teh navodilih za uporabo, lahko resno škoduje zaščiti in lahko razveljavlja jamstvo ali povzroči, da izdelek ni več skladen z klasifikacijo zaščite in odobritvami. Uporabljajte samo z varilnimi ščiti, ki so navedeni v referenčnem letaku.

⚠ Zaščita oči, ki jo nosite čez standardna korekcija očala, lahko prenese udarce in tako ustvari nevarnost za uporabnika.

⚠ V primeru, da Speedglas 9100 varilni ščit kot odziv na varilni lok ne vključi temnega stanja, takoj prenehajte z varjenjem in preglejte varilni filter, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Nadaljnja uporaba filtra, ki se ne spremeni v temno stanje lahko povzroči začasno izgubo vida. Če težave ne morete identificirati in popraviti, varilnega filtra ne uporabljajte in poiščite pomoč nadzornika.

⚠ Uporaba tega izdelka za kakršnokoli drugo aplikacijo, kot je lasersko varjenje/rezanje ima lahko za posledico trajno poškodbo oči in izgubo vida.

OZNAKE

Varilni filter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Opomba! Zgoraj je samo primer (EN 379). Veljavna klasifikacija je označena na vsakem varilnem filtru.

svetlo stanje	3 / 5,8/9-13	3M	1	1	1	2	/ EN379 CE
zatemnjeno stanje(a)							
identifikacija proizvajalca							
optični razred							
difuzija svetlobnega razreda							
razred variacije svetlobe transmittance							
razred odvisnosti od kota (opcionalno označevanje)							
certifikacijska oznaka ali številka standarda							

Zunanjou zaščitna plošča: 3M 1 BT*

Notranja zaščitna plošča: 3M 1 S

3M= Proizvajalec

1= Optični razred

S= Povečana robustnost

BT= Odpornost na delce z visoko hitrostjo pri nizko energijskem udarcu (45 m/s.) pri skrajnih temperaturah (-5°C in +55°C)

K = za odpornost na površinske poškodbe z drobnimi delci.

Če simboli za označevanje udarca (F,B) niso enaki na obeh, na zunanjou zaščitni plošči in na varilnem ščitu, velja tista z nižjo označko za celotno zaščitno opremo.

*EN 166: če je zahtevana zaščita pred hitrimi delci pri skrajnih temperaturah, tedaj mora biti izbrana zaščita oči označena s črko T, ki takoj sledi črki za udarec, npr. FT, BT ali AT. Če črki za udarec ne sledi črka T, potem se zaščita za oči lahko uporablja samo za hitre delce pri sobni temperaturi.

Dodate označbe na izdelku se nanašajo na druge standarde.

= pred uporabo preberite navodila

Serijska številka = leto, teden proizvodnje

= Leto

= Mesec

= zavreči v skladu z navodili za električne in elektronske naprave.

PRIPRAVA ZA UPORABO

⚠ Pred vsako uporabo previdno preglejte celoten Speedglas 9100 varilni filter. Počen, jamicast ali opraskan filter ali zaščitna plošča zmanjša vidljivost in lahko resno ogrozi nivo zaščite. Vse poškodovane komponente morate takoj zamenjati. Pred uporabo odstranite zaščitno folijo z vizirja in se prepričajte, da je vaš varilni ščit opremljen zunanjou/notranjo zaščitno ploščo.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE**ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)**

Da aktivirate varilni filter, pritisnite gumb SHADE/ON. Varilni filter se samodejno izključi po 1 uru neaktivnosti.

AUTO VKLOP/IZKLOP (SPEEDGLAS 9100 XXI)

Speedglas 9100XX ima senzor gibanja za vklop in izklop.

ZATEMNITEV

V zatemnjemenu stanju je na voljo sedem različnih nastavitev zatemnitvenih števil, razdeljenih v dve skupini 5, 8 in 9-13. Da bi videli katero zatemnitveno število varilnega filtra je trenutno nastavljeno, kratko pritisnite tipko Shade/ ON. Za nastavitev drugega zatemnitvenega štivila, pritisnite tipko Shade/ON ponovno, medtem ko svetlobna dioda utripa. Premikajte utričajoči svetlobni diodi na želeno zatemnitveno število. Za premik med dvema skupinama (zatemnitve 5,8) in (zatemnitve 9-13), držite tipko SHADE/ON 2 sekundi.

Številko zatemnitve lahko izberete glede na tabelo (E:1)

OBČUTLJIVOST

Nastavitev učinkovitosti sistema foto detektorja, (ki reagira na svetlobo varilnega loka), se lahko nastavlja in prilagaja različnim varilnim metodam in pogojem delovnih mest. Da bi videli trenutno nastavljen položaj varilnega filtra, kratko pritisnite tipko SENS. Za izbiro druge nastavitev, ponovno pritisnite tipko SENS, medtem ko svetlobna dioda utripa in nadaljujte s pritiskanjem, dokler ne prikazuje želeno nastavitev.

Položaj Zaklenjeno v svetlem stanju (zatemnitve 3) – vedno. Uporaba pri brušenju.

Položaj 1 Najmanj občutljivja nastavitev. Uporabljena, če je prisotna moteča svetloba od drugih varilcev v bližini.

Položaj 2 Normalen položaj. Uporabljen pri večini tipov varjenja znotraj in zunaj.

Položaj 3 Položaj za varjenje z nizkim tokom ali s stalnim varilnim lokom (npr. TIG varjenje).

Položaj 4 Primereno za varjenje z zelo majhnim tokom, uporaba pri inverterskih TIG napravah.

Položaj 5 Najobčutljivejša nastavitev. Uporaba pri TIG varjenju, kjer je del loka zakrit pogledu.

Položaj Zaklenjen v izbranem temnem stanju. Ista funkcija, kot pasivni varilni filter.

POLOŽAJ ZAKLENJENO SVETLO STANJE

Ta nastavitev se lahko uporablja pri brušenju ali ostalih nevarilskih aktivnostih.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Ta nastavitev se lahko uporablja pri brušenju ali ostalih nevarilskih aktivnostih. Ko je varilni filter zaklenjen v svetlem stanju (zatemnitve 3), svetleča dioda utripa vsakih 8 sekund, da opozarja uporabnika. Varilni filter je potrebno odkleniti pred začetkom obločnega varjenja, z izbiro nastavitev občutljivosti za varjenje. Ko se varilni filter izključi (OFF) (po eni uri neaktivnosti), samodejno zapusti zaklenjeno stanje in gre v nastavitev občutljivosti 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Da aktiviramo način brušenja, pritisnite desni gumb na srebrnem sprednjem delu (glej sliko D:2), dokler LED lučka poleg znaka za brušenje utripa (glej zgornjo sliko). LED lučka poleg znaka za brušenje bo z utripanjem vsakih 5 sekund opozarjala uporabnika. Za prenehanje načina brušenja, ponovno pritisnite in spusnite gumb. Ko se varilni filter izklopi, bo avtomatsko prešel na način varjenja.

FUNKCIJA POMNILNIKA (SPEEDGLAS 9100XXI)



Ta varilni filter ima funkcijo pomnenja, ki omogoča uporabniku, da lahko preklaplja med dvema različnima nastavitevama varjenja.

Ko je bila nastavljena prva nastavitev varjenja, imate možnost nastaviti drugo nastavitev. Z držanjem desnega gumba na srebrnem sprednjem delu (glej sliko D:2) za 2-3 sekundi (LED lučka z ilustracije zgoraj, bo utripala in kazala, da ste v drugi nastaviti) lahko ročno nastavite drugi program.

Za menjavo med dvema različnima nastavitevama, pritisnite desni gumb na srebrni sprednji strani 2-3 sekundi. LED lučka bo utripala in pokazala spremembo v nastavitev varjenja.

POLOŽAJ 1-5

Če filter ne zatemni pri varjenju, tako kot je želeno, dvignite občutljivost, dokler varilni filter ne preklaplja zanesljivo. Če je izbrana previsoka zatemnitve, je možno, da zaradi okoliške svetlobe filter ostane zatemnjen tudi po končanem varjenju. V takem primeru, zmanjšajte občutljivost do nastavitev, kjer filter zatemni in se spet osvetli, kakor je želeno.

POLOŽAJ ZAKLENJENO TEMNO STANJE



Ko je varilni filter zaklenjen v temnem stanju in se varilni filter izključi (OFF) (po 1 uri neaktivnosti), se bo samodejno nastavil na občutljivost 2. Zatemnitveno število za uporabo v zaklenjenem temnem stanju izberete z gumbov SHADe/ON.

ZAKASNITEV

Zakasnivna funkcija se uporablja za nastavitev povratka iz temnega v svetlo stanje varilnega filtra, skladno z varilno metodo in tokom. Glejte tabelo (E:3). Lestvica za funkcijo zakasnitve je nameščena pod indikatorji.

UDOBNI NAČIN ZA TOČKASTO VARJENJE.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Ta nastavitev lahko pomaga zmanjšati utrujenost oči, ki je posledica stalnega prilaganja različnim nivojem svetlobe med točkasto varjenjem. Način točkasto varjenje uporablja vmesno svetlobno stanje (zatemnitve 5). Če se lok ne vžge znotraj 2 sekund, se bo varilni filter preklopil v normalno svetlobno stanje (zatemnitve 3).

Bodite pozorni na to, da funkciji občutljivost/Sensitivity in zakasnitev/Delay uporabljata isto svetlobno diodo na prikazovalniku.

MED UPORABO

Da bi preverili, če elektronika in gumbi delujejo, pritisnite na gume in indikatorji bodo utripli. Zamenjajte baterije, kadar utripa indikator nizkega stanja baterije "low battery" ali kadar lučki za zatemnitve in občutljivost ne utripla, kadar pritisnete tipke.

Varilni filter je opremljen s tremi optičnimi senzorji (glej sliko A:1), ki reagirajo neodvisno in povzročijo, da filter zatemni, ko se pojavi varilni lok. Senzorji na varilnem filtru morajo biti vedno čisti in nepokriti, da je njihovo delovanje optimalno.

Priporočena temperatura za delovanje izdelka je od -5°C do +55°C. Utričajoči luči (npr. varnostne luči) lahko sprožijo varilni filter tudi, kot v bližini ni varjenja. Ta interferenca se lahko pojavi z daljše razdalje in/ali od odseva luči.

Območja varjenja morajo zato biti zavarovana pred takimi interferencami.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Varilni filter in zaščitno ploščo očistite s krpo, ki ne pušča nitk.

⚠ Da preprečite poškodbe na izdelku, ne uporabljajte topil ali alkohola za čiščenje ali dezinfekcijo. Ne potopite v vodo in ne škoprite neposredno s tekočinami.

VZDRŽEVANJE

Zamenjava zunanje zaščitne plošče.

Odstranite srebrni sprednji pokrov (glejte navodila za uporabo varilnega ščita) in zamenjajte zunanjou zaščitno ploščo (glejte sliko B:1)

Zamenjava notranje zaščitne plošče

Za zamenjavo notranje zaščitne plošče je treba varilni ščit razstaviti, uporabljeno notranjo zaščitno ploščo odstranite tako, kot je prikazano na sliki C:1. Novo notranjo zaščitno ploščo vstavite potem, ko ste odstranili zaščitno folijo, kot je prikazano na sliki C:2.

Nameščanje povečevalne leče (pripomočki) (glejte sliko C:3).

Zamenjava baterij

Varilni filter je potrebno odstraniti iz varilnega ščita, da bi lahko dosegel področje z baterijami. Izvlecite nosilec baterij (lahko uporabite majhen izvijač, če je potrebno). Vstavite nove baterije v nosilec baterij, skladno s sliko D:1 Potisnite nosilec baterij v varilni filter, dokler ne zaskočijo v položaj. Pozor, vse nastavite se pri tem povrnejo v originalne tovarniške nastavite.

⚠ Prazne baterije in obrabljeni rezervni deli se morajo odvreči v skladu z lokalno zakonodajo. Varilni filter spada med elektronske odpadke.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

Kadar je skladiščeno tako, kakor je navedeno v tehničnih specifikacijah, je pričakovana doba skladiščenja izdelka pet let. Originalno pakiranje je primerno za transport in skladiščenje.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

MASA:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g

Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200g

VIDNO POLJE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107mm
UV/IR zaščita:	Glede na zatemnitve št. 13 (permanentno)

Čas spremembe s svetlega na temno stanje:

Čas odpiranja s temnega v svetlo stanje (odlog)

Svetlo stanje:

Temno stanje:

Stanje napake pri varnosti:

Tip baterije:

Delovni pogoji:

Pogoji skladiščenja:
Varilni filter brez baterij:

Daljše skladiščenje:

Litijeva baterija:

Daljše skladiščenje:

Pričakovana življenska doba: 5 let, odvisno od pogojev dela

ŽIVLJENJSKA DOBA BATERIJE:

Speedglas 9100V	2800 ur (solarpanel)
Speedglas 9100X	2500 ur (solarpanel)
Speedglas 9100XX	2000 ur
Speedglas 9100XXi	1800 ur

MATERIAL

Varilni filter:	PA
Zaščitna plošča:	PC
Srebrni sprednji del:	PA

Zváračský filter 3M™ Speedglas™ série 9100 – Inštrukcie



NÁVOD NA POUŽITIE

Prečítajte si tieto inštrukcie spolu s návodom na použitie 3M™ Speedglas™ Zváračského štítu a referenčným letákom, kde nájdete informácie o schválených kombináciach, náhradných dieloch a príslušenstve.

OBSAH BALENIA

Balenie zváračského filtra Speedglas séria 9100 by malo obsahovať zváračský filter, vonkajšie ochranné sklíčko, vnútorné ochranné sklíčko, návod na použitie a referenčný leták.

POPIS SYSTÉMU

Speedglas Zváračský filter séria 9100 používajte iba s 3M Speedglas Zváračským štítom séria 9100.

Speedglas Zváračský filter séria 9100 pomáha chrániť užívateľov zrak a poskytuje permanentnú ochranu voči škodlivému ultra-fialovému (UV) a infra-červenému žiareniu (IR), ktoré vznikajú počas oblúkového/plynového zvárania.

UPOZORNENIE

Správny výber, školjenie, použitie a náležitá údržba produktu sú nevyhnutné pre adekvátnu ochranu užívateľa. Nedodržanie všetkých pokynov o použití tohto výrobku a/alebo nesprávne nosenie kompletneho produktu počas celej doby, kedy je užívateľ vystavený nebezpečnému prostrediu, môže neprávne ovplyvníť zdravie užívateľa, zapríčiniť vážne alebo život ohrozujúce ochorenie, zranenie alebo trvalú práce neschopnosť.

Zvýšenú pozornosť venujete upozorneniam, pri ktorých je výstražný trojuholník ⚠.

SCHVÁLENIA

Tento produkt je označený značkou CE a v súlade s Európskymi nariadeniami pre osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), s EÚ predpismi a harmonizovanými EÚ štandardmi uvedenými v bode F-1, ktoré tiež obsahujú informácie o schválenom orgáne, ktorý vydal osvedčenie EÚ o typovej skúške pre OOPP (Modul B) a ak je to vhodné,

notifikovaný orgán zodpovedný za dohľad nad systémom kvality výroby OOPP (Modul D). Certifikát EÚ o typovej skúške a Vyhľásení o zhode sú k dispozícii na: www.3M.com/welding/certs.

OBMEDZENIA

- ⚠ Používajte iba s originálnymi 3M™ Speedglas™ Náhradnými dielmi a Príslušenstvom, ktoré sú uvedené v referenčnom letáku a sú v súlade s podmienkami použitia uvedenými v Technickej špecifikácii.
- ⚠ Použitie substitučných komponentov alebo ich modifikácií, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, môže väčšie oslabiť ochranu užívateľa a môže viest' k strate záruk alebo zapríčiniť, že produkt nebude splňať požiadavky ochranej triedy a schválenia. Používajte iba zváračské štíty uvedené v referenčnom letáku.

⚠ Chránice zraku, nosené na klasických dioptrických okuliaroch, môžu preniesť náraz a ohrozit užívateľa.

⚠ Ak Speedglas zváračský štít série 9100 nereaguje na obľúkové zváranie a nezameňuje sa, okamžite prestanite zvárať a skontrolujte zváračský filter podľa popisu v tomto návode na použitie. Ďalej používanie nefunkčného zváračského filtra môže spôsobiť dočasnú stratu zraku. Ak problém nie je možné identifikovať a odstrániť, zváračský filter nepoužívajte a kontaktujte svojho nadriadeného, distribútoru alebo spoločnosť 3M.

⚠ Používanie tohto produktu na aplikácie, pre ktoré nie je produkt určený, ako napríklad laserové zváranie/rezanie, môže zapríčiniť permanentné porušenie alebo stratu zraku.

OZNAČENIA

Zvárací filter: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Poznámka! Uvedené informácie slúžia len ako príklad (EN 379). Platná klasifikácia je vyznačená na zváračskom filtro.

Svetlé zatemnenie	3 / 5,8/9-13	3M	1	/	1	/	2	/	EN379 CE
Tmavé zatemnenie(a)									
Označenie výrobca									
Optická trieda									
Trieda rozptylu svetla									
Variácia v prenose luminescenčného svetla									
Trieda v závislosti od uhla (voliteľné značenie)									
Certifikačná značka alebo číslo normy									

Vonkajší ochranný štit: 3M 1 BT*

Vnútorný krycí štit: 3M 1 S

3M = Výrobca

1 = Optická trieda

S = Zvýšená robustnosť

BT= Odolnosť voči vysokorýchlosťným časticiam pri strednom vplyve energie (120 m/s.) pri extrémnych teplotách (-5°C a + 55°C)

K = indikuje odpor pri povrchovom poškodení jemnými časticami.

Ak symboly nárazového označenia (F,B) nie sú spoločné pre obidve vonkajšie ochranné štity a kostru helmy, určujúcim je nižší ochranný level pre celkovú ochranu zariadenia.

*EN 166: ak je potrebná ochrana pred vysokorýchlosťnými časticami pri extrémnych teplotách, vybraná ochrana očí by mala byť označená písmenom T bezprostredne po písmene nárazu t.j. FT, BT alebo AT. Ak po písmene nárazu nenasleduje písmeno T, ochranná pomôcka pre oči proti vysokorýchlosťným časticiam sa môže používať iba pri izbovej teplote.

Dodatačné značenia na produkte sa vzťahujú na ďalšie normy.

  = Pred použitím si prečítajte návod.

Sériové číslo = Rok, týždeň výroby

 = Rok

 = Mesiac

 = Zlikvidujte ako elektrický a elektronický odpad.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

⚠ Pred každým použitím, dôkladne skontrolujte celý Speedglas zváračský filter série 9100. Prasknutie alebo poškodenie sklo filtra alebo ochranné sklo znižuje viditeľnosť a väčšie narušujú ochranu. Všetky poškodené komponenty okamžite vymenite za nové. Pred použitím odstraňte všetky ochranné fólie z priezoru a uistite sa, že váš zváračský filter je vybavený vnútorným/vonkajším ochranným skľom.

NASTAVENIA

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Pre zapnutie zváračského filtra, stlačte tlačidlo SHADE/ON. Zváračský filter sa automaticky vypne po 1 hodine nepoužívania.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi má pohybom kontrolovanú on/off funkciu.

STUPEŇ ZATEMNEŇIA

Tmavé zatemnenie ponúka sedem možností nastavenia, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín: (zatemnenie 5,8) a (zatemnenie 9-13). Ak si želáte zistiť momentálne nastavenie zatemnenia, stlačte tlačidlo SHADE/ON. Pre výber odlišného nastavenia opakované stláčajte tlačidlo SHADE/ON, pokiaľ bliká indikátor na displeji. Posúňte blikajúci indikátor do požadovaného stupňa zatemnenia. Ak chcete prepínať medzi dvomi skupinami zatemnenia, zatlačte na 2 sekundy tlačidlo SHADE/ON.

Stupeň zatemnenia by mal byť zvolený na základe tabuľky čísla (E:1).

CITLIVOSŤ FOTODETEKTORA

Citlivosť fotodetektívneho systému je možné nastaviť tak, aby vyhovovala rôznym metódam zvárania a rôznym pracovným podmienkam. Ak si želáte zistiť momentálne nastavenie citlivosti, stlačte tlačidlo SENS. Pre výber odlišného nastavenia opakované stláčajte tlačidlo SENS, až kým indikátor neukáže požadované nastavenie, ktoré je vyznačené nad indikátorom.

Poloha  Uzamknutý svetlý stupeň (stupeň zatemnenia 3) po celý čas. Používa sa pri brúsení.

Poloha 1 Najnižšia citlivosť. Používa sa v prípade rušenia svetlom z iného zvárania v blízkom okolí.

Poloha 2 Normálna citlivosť. Používa sa pri väčšine zváraní v interiéroch a exteriéroch.

Poloha 3 Vhodná na zváranie pri nízkom prúde alebo pri stabilnom zváracom obľuku (napr. TIG zváranie).

Poloha 4 Vhodná na zváranie pri veľmi nízkom prúde, pri použíti zváracích agregátov TIG invertného typu.

Poloha 5 Extrémna citlivosť. Používa sa pri zváracích agregátoch TIG, kde je časť zváracieho obľuka zakryta.

Poľoha █ Uzamknutý tmavý stupeň. Zvárací filter pracuje ako konvenčné tmavé svetlo

POLOHA UZAMKNUTÝ SVETLÝ STUPEŇ

Toto nastavenie môže byť použité pri brúsení alebo inej nezváračskej práci.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Toto nastavenie môže byť použité pri brúsení alebo inej nezváračskej práci. Ak je zváračský filter uzamknutý na svetlom stupni (stupeň zatemnenia 3), LED indikátor na to upozorní užívateľa bližnútím každých 8 sekúnd pod daným symbolom. Zváračský filter musí byť odomknutý pred tým, ako začnete zvárať, a to vybráním nastavenia citlivosti pre zváranie. Keď sa zváračský filter vypne (po 1 hodine nečinnosti), automaticky sa vypne uzamknuté nastavenie a prejde na nastavenie citlivosti 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Ak chcete aktivovať režim brúsenia, podržte pravú stranu tlačidla na striebornej prednej strane (obrázok D:2) až kým LED indikátor za symbolom brúsenia zabiliká (viď obrázok vyššie). LED indikátor za symbolom brúsenia zabiliká na upozornenie každých 5 sekúnd. Na ponechanie brúsiaceho režimu, znova slácte a podržte tlačidlo. Keď sa zváračský filter vypne, automaticky prejde do zváračského režimu.

PAMÄŤOVÁ FUNKCIA (SPEEDGLAS 9100XXi)



Tento zváračský filter má pamäťovú funkciu, ktorá používateľovi umožňuje prepínať medzi dvoma nastaveniami zvárania.

Po vykonaní prvého nastavenia, máte možnosť naprogramovať druhé nastavenie. Podržaním pravej strany tlačidla na striebornej prednej strane (obrázok D:2) na 2-3 sekundy (Označená LED, viď obrázok vyššie, oznamí (zabiliká), že sa nachádzate v druhom nastavení zvárania) môžete manuálne nastaviť druhý program.

Na prepínanie medzi dvoma rozdielnymi nastaveniami, podržte na 2-3 sekundy pravú stranu tlačidla na striebornej prednej časti. Pri zmene nastavení indikátor LED oznamí (zabiliká).

POLOHA 1-5

Ak počas zvárania filter dostatočne nestlavne, zvyšuje citlosť, až kým filter spoľahlivo nezatemňuje. Ak je citlosť nastavená na príliš vysoký stupeň, filter môže zostať v tmavom stave aj po skončení zvárania, a to kvôli okolitému svetu. V tomto prípade, znížte citlosť na úroveň, kedy sa zvárací filter zatemňuje a rozjasňuje podľa potreby.

POLOHA UZAMKNUTÝ TMAVÝ STUPEŇ

Keď je zváračský filter uzamknutý v tmavom zatemnení a vypne sa (po 1 hodine nečinnosti), citlosť sa automaticky prepne na úroveň 2. Stupeň zatemnenia, ktorý sa používa v uzamknutom stave, možno nastaviť pomocou tlačidla SHADE/ON.

ONESKORENIE



Funkcia oneskorenia sa používa na oneskorenie zosvetlenia zváračského filtra v závislosti od metódy zvárania a aktuálnej situácie. Pozri tabuľku č. (E:3). Stupnica funkcie oneskorenia je umiestnená pod indikátormi.

POHODLNÝ REŽÍM PRE BODOVÉ ZVÁRANIE.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Toto nastavenie pomáha znižovať únavu očí, ktorá je spôsobená neustálym prispôsobovaním sa rýchlo sa meniacim svetelným podmienkam pri bodovom zváraní. Nastavenie pre bodové zváranie využíva strednú úroveň zatemnenia (stupeň zatemnenia 5). Ak zvárací oblúk nevznikne do 2 sekúnd, zváračský filter sa prepne do svetlého stavu (stupeň zatemnenia 3).

Upozorňujeme, že citlosť a funkcia oneskorenia používajú rovnaké indikátory na displeji.

PRI POUŽITÍ

Ak chcete skontrolovať funkčnosť elektroniky a tlačidiel, stlačte tlačidlá - indikátor by sa mal rozblíkať. Batériu je potrebné vymeniť, ak bliká indikátor slabej batérie alebo ak indikátor po stlačení tlačidla neblikajú. █

Zváračský filter je vybavený tromi optickými senzormi (pozri obr. A:1), ktoré reagujú samostatne a zabezpečujú zatemnenie filtera pri oblúkovom zváraní. Senzory zváračského filtera nezakrývajte a udržujte ich čisté, aby ste zabezpečili ich optimálne fungovanie.

Odporúčaná prevádzková teplota pre tento produkt je -5°C až +55°C. Blikajúce svetelné zdroje (napr. bezpečnostné svetlá) môžu aktivovať zváračský filter, aj keď aktuálne neprebieha zváranie. Zdroj rušenia môže pochádzať z veľkej vzdialenosťi alebo z odrazu svetla. Zváračská oblasť by mala byť chránená voči takému rušeniu.

ČISTENIE

Zváračský filter a ochranné sklička čistite pomocou handričky alebo utierky, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.

⚠ Pre vynutie sa poškodeniu produktu nepoužívajte pre čistenie rozpútadlá, alkohol alebo dezinfekcia. Neponárajte do vody alebo nesprejte priamo tekutinami.

ÚDRŽBA

Výmena vonkajšieho ochranného sklička.

Odmontujte predný kryt striebornej farby (pozri návod na použitie zváračského štítu) a vymenite vonkajšie ochranné skličko (pozri obrázok B:1).

Výmena vnútorného ochranného sklička

Pred výmenou ochranného sklička je nutné demontovať zváračský filter. Výmena vnútorného ochranného sklička je znázornená na obr. C:1. Nové ochranné skličko vložte po odstránení ochranej fólie, ako je znázornené na obr. C:2.

Pre montáž zváčšovacích šošoviek (príslušenstvo) pozri obrázok C:3.

Výmena batérie

Demontujte zváračský filter, vyberte držiaky batérie (v prípade potreby použite malý skrutkovač) a vymenite batérie v držiakoch za nové (pozri obrázok D:1). Zasuňte držiaky batérie do zváračského filtera tak, aby zapadli na miesto. Upozorňujeme, že všetky nastavenia sa vynulujú a nastavia sa pôvodné výrobne nastavenia.

⚠ Použite batérie/ opotrebované komponenty produktu zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. Zváračský filter je potrebné zlikvidovať ako elektronický odpad.

SKLADOVANIE A PREPARA

V prípade skladovania podľa technických špecifikácií, je trvanlivosť produktu päť rokov. Originálne balenie je vhodné na prepravu a skladovanie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

HMETNOSŤ:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

ZORNÉ POLE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR ochrana	Stupeň zatemnenia 13 (permanentná ochrana)
Čas potrebný na zatemnenie:	0.1 ms (+23°C)
Čas potrebný na zosvetlenie (oneskorenie)	Pozri tabuľku
Svetlé zatemnenie:	Oneskorenia
Tmavé zatemnenie:	Stupeň zatemnenia 3
Zatemnenie v prípade zlyhania (napr. vybité bat.)	Stupeň zatemnenia 5
Typ batérie:	2 x CR2032 (Lítiová 3V)

Prevádzkové podmienky: - 5 °C do +55 °C, RH ≤ 90%. nekondenzujúce podmienky

Skladovacie podmienky:
Zvárací filter bez betérií: - 30 °C do +70 °C,
RH ≤ 90%. nekondenzujúce podmienky

Predĺžená doba skladovania: - 20 °C do +55 °C,
RH ≤ 90%. nekondenzujúce podmienky

Lítiové batérie: - 30 °C do +60 °C,
RH ≤ 75%. nekondenzujúce podmienky

Predĺžená doba skladovania: +10 °C do +25 °C,
RH ≤ 60%. nekondenzujúce podmienky

Očakávaná životnosť: 5 rokov závisiaca od podmienok používania

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE:

Speedglas 9100V	2800 hodín (solárny panel)
Speedglas 9100X	2500 hodín (solárny panel)
Speedglas 9100XX	2000 hodín
Speedglas 9100XXi	1800 hodín

MATERIÁL

Zváračský filter:	PA
Ochranné skličko:	PC
Strieborná predná časť:	PA

Upute za upotrebu 3M™ Speedglas™ 9100 filtra za zavarivanje



UPUTE ZA UPOTREBU

Molimo pročitate ove upute za upotrebu u kombinaciji sa uputama za upotrebu 3M™ Speedglas™ maske za zavarivanje i referentnim letkom gdje ćete pronaći informacije o odobrenim kombinacijama, rezervnim dijelovima i dodatnoj opremi.

RASPAKIRAVANJE

Vaše pakiranje Speedglas 9100 filtra za zavarivanje treba sadržavati filter za zavarivanje, vanjsku zaštitnu ploču, upute za upotrebu i referentni letak.

OPIS SUSTAVA

Speedglas 9100 namijenjeni su za korištenje u kombinaciji sa 3M Speedglas 9100 serijom maski za zavarivanje.

Speedglas 9100 filter za zavarivanje pomaže u zaštiti korisnikovih očiju i pruža stalnu zaštitu (sjena 13 ekvivalentna je bez obzira je li filter u svijetlu ili tamnom stanju i je li funkcija automatskog zamraćenja funkcionalna) protiv štetnih ultra violentnih zračenja (UV) i infra crvenih zračenja (IR) koji proizlaze iz određenih električnih/plinskih procesa zavarivanja

UPOZORENJE

Pravilan izbor, trening i održavanje neophodni su za pravilan zaštitu korisnika. Nepridržavanje uputa za uporabu i/ili nepravilno nošenje proizvoda tijekom perioda izloženosti može ozbiljno našteti korisniku zdravlju i uzrokovati po život ozbiljne bolesti i ozljede ili trajnu invalidnost.

Za udobnu i pravilnu upotrebu poštujte lokalne propise koji se odnose na sve dostupne informacije.

Dodatnu pozornost treba posvetiti upozorenjima koja su posebno označena.

ODOBRENJA

OZO ima označku CE i u skladu je s Europskom direktivom o

OZO-u, direktivama i usklađením Europskim standardima kako je navedeno na sl. F:1, koja sadrži i informacije o prijavljenom tijelu koje je izdalo potvrdu o EU ispitivanju tipa za OZO (Modul B) te kada je moguće, prijavljeno tijelo je odgovorno za nadzor sustava kvalitete u proizvodnji OZI-a (Modul D). Certifikati i Izjave o sukladnosti za EU ispitivanje tipa dostupni su na www.3M.com/welding/certs

OGRAĐENJA UPOTREBE

△ Koristite samo u kombinaciji originalnim 3M™ Speedglas™ rezervnim dijelovima i listom odobrene dodatne opreme nabrojane u referentnom letku i pod uvjetima korištenja koja su objašnjena u Tehničkim specifikacijama.

△ Upotreba zamjenskih komponenti ili modifikacija koja nije odobrena u uputama za upotrebu može ozbiljno ugroziti zaštitu i poništiti garanciju ili uzrokovati da proizvod bude neusuglašen za klasifikacijom zaštite i odobrenja. Koristite samo u kombinaciji sa štitom za zavarivanje nabrojanima u referentnom letku.

△ Štitnici za oči nošeni preko standardnih oftalmoloških pomagala mogu prenijeti udar uzrokujući opasnost za korisnika.

△ Ako se Speedglas 9100 filter za zavarivanje neće prebaciti u tamno stanje kao odgovor na električni luk, prekinite zavarivanje odmah i provjerite filter, kao što je opisano u uputama za upotrebu. Korištenje maske koji se neće prebaciti u tamno stanje može uzrokovati trenutno gubljenje vida. Ako je problem teško identificirati i rješiti ne upotrebjavajte filter, kontaktirajte supervizora, distributera ili 3M za pomoć

△ Upotreba proizvoda u situacijama koje nisu u skladu s namjenom, kao zavarivanje/rezanje lasera može rezultirati trajnom ozljedom oka i gubljenjem vida

OZNAKE OPREME

Filteri za zavarivanje: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

Upozorenje! Sljedeći popis služi kao primjer /EN 379. Valjana klasifikacija označena je na filteru za zavarivanje.

Svjetla nijansa	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Tamna nijansa (nijanse)			
Oznaka proizvođač			
Optička klasa			
Difuzija svjetle nijanse			
Klase u varijaciji u transmisiji svjetla			
Klase ovisnosti kuta			
Broj standarda			

Vanjska zaštitna ploča: 3M 1BT

Unutarnja ploča: 3M 1 S

3M = Proizvođač

1= Klasa optike

S= povećana robustnost

BT= Otpornost na brzoputujuće čestice pri udaru srednje snage (120 m/s) pri ekstremnim temperaturama (-5°C i + 55°C)

K = otpornost na oštećenja na površini od finih čestica

Ako simboli za tragove udaraca (F.B.) nisu jednaki na vanjskoj zaštitnoj ploči i kaloti kacige, koristiti će se niža razina zaštite za čitavu zaštitnu opremu

*EN 166: ako je potrebna zaštita od brzoputujućih čestica pri ekstremnim temperaturama, tada odabrana zaštita očiju mora biti označena slovom T odmah nakon oznake za udarac, npr FT, BT ili AT. Ako iza oznake za udarac ne sledi slovo T, tada se zaštita za oči može koristiti samo protiv brzoputujućih čestica pri sobnoj temperaturi.

Dotadnata obilježja na proizvodu se odnose na druge standarde.

 **i** = Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu.

Serijski broj = Godina, tjedan proizvodnje

 = Godina

 = Mjesec

 = Bacit će se kao električni i elektronički otpad.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

 Detaljno pregledajte cijeli Speedglas 9100 filter za zavarivanje prije svake upotrebe. Napuknuto, izdubljeno ili ogrebeno staklo filtra ugrožava vid i može ozbiljno umanjiti zaštitu. Sve oštećene dijelove treba odmah zamijeniti. Uklonite bilo kakav zaštitni film sa vizira prije upotrebe i budite sigurni da je Vaš filter za varenje opremljen sa vanjskom/unutarnjom zaštitnom/prekrivajućom pločom.

UPUTE ZA RUKOVANJE

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Za aktivaciju filtra za zavarivanje pritisnite gumb SHADE/ON. Filter se automatski isključuje nakon jednog sata mirovanja.

AUTOMATSKI ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi ima funkciju paljenja i gašenja kontrolom pokreta.

NIJANSE

Postoji sedam različitih podešenja nijansi, podijeljenih u dvije skupine (nijansa 5, 8) i (nijansa 9-13) dostupnih u tamnom stanju. Kako bi vidjeli trenutnu postavku nijanske,

pritisnite gumb SHADE/ON. Kako bi izabrali drugi broj nijanse, pritisnite SHADE/ON gumb više puta dok indikatori na ekranu treperi. Pomaknite svjetleći indikator do željenog broja nijanse. Za pomak između dvije skupine nijansi držite SHADE/ON gumb 2 sekunde.

Broj zaslona može se izabrati prema tablici (E:1).

OSJETLJIVOST

Postavka za osjetljivost sustava detekciju zavarenog spoja električnog luka mogu se podesiti kako bi odgovarale različitim metodama zavarivanja i uvjetima rada. Kako bi vidjeli trenutnu postavku osjetljivosti, pritisnite SENS gumb. Kako bi odabrali drugu postavku, pritisnite SENS gumb više puta dok indikator ne pokaže željenu postavku, kako je označeno na skali iznad indikatora.

Stanje ■ Zaključan u svjetloj postavci (nijansa 3) u svakoj dobi. Koristi se za brušenje

Stanje 1 Postavka za najmanju osjetljivost. Upotrebljava se ako postoje smetnje od drugih električnih spojeva u blizini.

Stanje 2 Normalno stanje. Koristi se za većinu tipova zavarivanja u zatvorenom ili otvorenom prostoru.

Stanje 3 Položaj za zavarivanje strujom niskog napona ili sa stabilnim lukovima za zavarivanje (npr. TIG zavarivanje).

Stanje 4 Primjereno za zavarivanje strujom niskog napona, koristi se za inverteške TIG aparete za zavarivanje.

Stanje 5 Naojsjetljivija postavka. Koristi se za TIG zavarivanje gdje je dio spoja ne vidi.

Stanje ■ Postavka zaključana u tamnom stanju. Ista funkcija kao i pasivni filter za zavarivanje

POLOŽAJ ZAKLJUČANOG SVIJETLOG STANJA



Ova postavka se može koristiti za brušenje ili neku drugu aktivnost koja nije zavarivanje.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Ove postavke se mogu upotrijebiti za bušenje ili ostale aktivnosti koje nisu povezane sa zavarivanjem. Kada je filter za zavarivanje zatvoren u svjetlosti stanju (nijansa 3) LED simbol će svijetiti svakih 8 sekundi kako bi alarmirala korisnika. Filter za zavarivanje mora biti otvoren prije nego se počne sa zavarivanjem, odabirom stupnja osjetljivosti za zavarivanje. Kada se filter za zavarivanje ugasí (nakon jednog sata mirovanja) automatski će ostati u zatvorenom stanju i postaviti se na osjetljivost 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Kako bi aktivirali funkciju brušenja, pritisnite dugme s desne strane srebrne površine (vidi sliku D:2) dok LED svjetlo sa strane ne počne titrati (vidi sliku iznad). LED svjetlače kraj simbola brušenja će treperiti svakih 5 sekundi kako bi upozorilo korisnika. Kako bi ostavili način "brušenje", pritisnite i otpustite gumb ponovno. Kada je filter za zavarivanje isključen, automatski će prijeći u način "zavarivanje".

FUNKCIJA MEMORIRANJA (SPEEDGLAS 9100XXI)



Filter za zavarivanje ima funkciju memoriranja koja omogućuje korisniku prebacivanje između dviju postavki zavarivanja.

Kada je prva postavka zapamćena, imate mogućnost programirati i drugu postavku. Držeći desni gumb srebrne površine (vidi sliku D:2) prema dolje 2-3 sekunde (označeno LED svjetlo, na gornjoj ilustraciji, će indicirati (treperiti da ste u drugoj postavci) možete ručno programirati drugu postavku.

Za izmjenu između 2 različite postavke, pritisnite gumb na desnoj strani srebrne prednje površine 2-3 sekunde. LED svjetlo će indicirati (treperuti) promijenu postavki zavarivanja.

STANJE 1-5

Ako se filter ne zatamni tijekom varenja, pojačajte osjetljivost dok se filter za zavarivanje ne promjeni do željene točke. Ako je osjetljivost podešena na previsoko, filter može ostati u tamnom stanju nakon što je varenje završeno unatoč okolinskom osvjetljenju. U ovom slučaju, podešite osjetljivost prema dolje do postavke u kojoj je nijansa svijetlosti i tame na željenoj poziciji.

POLOŽAJ ZAKLJUČANOG TAMNOG STANJA

Kada je filter za zavarivanje zaključan u tamnom stanju i isključen (nakon jednog sata mirovanja), automatski će se resetirati na postavku osjetljivosti 2. Broj nijanse koja se koristi u zaključanom tamnom stanju, odabrana je sa SHADE/ON gumbom.

ODGODA

Funkcija kašnjenja bi se trebala koristiti da bi se namjestilo kašnjenje odgode od tamnog do svjetlog filtra za zavarivanje prema trenutnoj metodi varenja. Vidjeti tablicu (E:3). Skala za ponovno otvaranje funkcije odgode je smještena ispod indikatora.

UGODAN NAČIN RADA ZA ZAVARIVANJE ČAVA

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Ova postavka može reducirati umor očiju koji nastaje zbog konstantnog prilagođavanja oka na različite vrste osvjetljenja tijekom varenja. Način rada za zarenje čavala koristi srednje stanje osvjetljenja (zaslon 5). Ako luk nije pogoden unutar 2 sekunde filter za varenje će biti vraćen na normalno stanje osvjetljenja (zaslon 3).

Zapamtite da funkcija Osjetljivosti i Odgode koriste iste indikatore na ekranu.

U UPOTREBI

Kako bi provjerili da elektronika i gumbi rade, pritisnite gumb i indikatori će treperiti.

Baterije bi trebale biti zamijenjene kada treperi svjetlo koje označava nisku bateriju ili indikatori ne svijetle kada se gumbi pritisnu.

Filter za varenje je opremljen sa tri optička senzora (vidi sliku A:1) koji reagiraju samostalno uzrokujući zatamnjenje filtra kada je luk pogoden. Senzori na filteru za varenje

moraju uvijek biti čisti i otkriveni kako bi pravilno radili. Preporučena temperatura za rad proizvoda je od -5°C do +55°C.

Izvor treperećeg svjetla (npr. Sigurnosna svjetla) mogu pokrenuti filter za varenje kada nema varenja. Ova interferencija može se primjetiti sa veće udaljenosti i/ili kroz reflektirajuće svjetlo. Područja varenja trebala bi biti zaklonjena od takve interferencije.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

Čišćenje filtra za varenje i zaštitne/prekrivajuće ploče sa gazom ili krpicom.

⚠ Kako biste izbjegli oštećenje proizvoda, nemojte koristiti otapalo ili alkohol za čišćenje ili dezinfekciju. Nemojte uranjati u vodu ili izravno prskati tekućinama.

ODRŽAVANJE

Zamjena vanjske zaštitne ploče

Uklonite prednji srebrni prekrivač (vidite upute za upotrebu štita za varenje) i zamjenite vanjsku zaštitnu ploču (vidite sliku B:1).

Zamjena unutarnje prekrivajuće ploče

Filtar za varenje treba biti nenamješten kako bi se zamjenila unutarnja prekrivajuća ploča, korištena unutarnja prekrivajuća ploča uklanja se kao što je prikazano na slici C:1. Nova ploča bi trebala biti umetnuta nakon što je zaštitni film uklonjen kao što je prikazano na slici C:2.

Namještanje leća za povećavanje (oprema) (vidi sliku C:3).

Zamjena baterija

Uklonite filter za varenje, izvadite držače baterija (koristite mali odvijač ako je potrebno) i zamjenite baterije u držaču (vidi sliku D:1). Umetnute držače baterije u filter za varenje dok ne klikne na pravo mjesto. Zapamtite da će se sve postavke vratiti na postavke proizvođača.

⚠ Iskoristene baterije/iznošene proizvode uklonite u skladu s lokalnim propisima. Filter za varenje trebao biti uklonjen kao električni otpad.

POHRANA I TRANSPORT

Ako se pohranjuju kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, očekivani rok trajanja proizvoda je pet godina. Originalna ambalaža prikladna je za transport i skladištenje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEŽINA:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

PODRUČJE GLEDANJA:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR zaštita:	Prema broju nijanse 13 (stalno)
Vremenski prijelaz između svjetla i tame	0.1 ms (+23°C)
Vrijeme od tame prema svjetlu (odgoda)	pogledati tablicu odgode
Svjetlo stanje:	nijansa br. 3
Tamno stanje:	nijansa br. 5, 8, 9-13
Stanje pada zaštite:	nijansa br. 5
Tip baterije:	2 x CR2032 (Lithium 3V)

Operativni uvjeti:	-5°C do +55°C, RH <90%, uvjeti bez kondenzacije	Procijenjeni životni vijek:	5 godina ovisno u radnim uvjetima
Uvjeti skladištenja			
Filter za zavarivanje bez baterija:	-30°C do +70°C, RH <90%, uvjeti bez kondenzacije	Speedglas 9100V	2800 sati (solarpanel)
Produceni period skladištenja:	-20°C do +55°C, RH <90%, bez kondenzacije	Speedglas 9100X	2500 sati (solarpanel)
Litijska baterija:	-30°C do +60°C, RH <75%, uvjeti bez kondenzacije	Speedglas 9100XX	2000 sati
Produceni period pohranjivanja	+10°C do +25°C, RH <60%, uvjeti bez kondenzacije	Speedglas 9100XXi	1800 sati

Upustvo za 3M™ Speedglas™ 9100 Welding filter (filter za zavarivanje)



UPUSTVO ZA UPOTREBU

Molimo pročitajte ovo upustvo zajedno sa upustom za upotrebu 3M™ Speedglas™ Welding Shield (kaciga za zavarivanje) i referentnim listom gde ćete naći informacije o odobrenim kombinacijama, rezervnim delovima i priboru.

RASPAKIVANJE

Vaše pakovanje Speedglas 9100 welding filter (filter za zavarivanje) sadrži filter za zavarivanje, spoljašnju zaštitnu ploču, unutrašnju, pokrivnu ploču, upustvo za upotrebu i referentni list.

OPIS SISTEMA

Speedglas 9100 welding filter(filter za zavarivanje) je dizajniran da se koristi zajedno sa serijom 3M Speedglas 9100 welding shield (kaciga za zavarivanje). Speedglas 9100 welding filter (filter za zavarivanje) pomaže u zaštiti očiju korisnika i daje permanentnu zaštitu od štetnog ultraljubičastog zračenja(UV) i infra-crvenog zračenja (IR), koje je rezultat određenog lučno/gasnog procesa zavarivanja (ekvivalent sene 13 bez obzira da li je filter u svetlom ili tamnom stanju ili da li je funkcija samozatamnjena uključena).

UPOZORENJE

Odgovarajući izbor, obuka, upotreba i održavanje su suština da bi proizvod zaštitio korisnika. Ako ne sledite sva uputstva za upotrebu ovih zaštitnih proizvoda i / ili ne nosite kako je propisano kompletan proizvod tokom svog vremena izloženosti može doći do uticaja na zdravje korisnika, dovesti do ozbiljnih bolesti ili trajne onesposobljenosti. Za pravilnu upotrebu sledite lokalnu regulativu vezanu za sve dostupne informacije.

Posebna pažnja treba obratiti na upozoravajuće izjave △ gde su naznačene.

ODOBRENJA

Lična, zaštitna oprema (LZO) je obeležena CE oznakom i u skladu je sa evropskom regulativom za LZO, direktivama i evropskim standardima kao što je navedeno na slici F-1, koja takođe sadrži informacije o notifikacionom telu koje je izdalo EU sertifikat ispitivanju za LZO (modul B) i kada je primenjivo, o notifikacionom telu odgovornom za nadzor sistema kvaliteta proizvodnje LZO (modul D). EU sertifikati za ispitivanje tipa i Deklaracija o usaglašenosti dostupni su na www.3M.com/welding/certs

OGRAĐENJA PRI UPOTREBI

△ Koristiti samo sa originalnim 3M™ Speedglas™ brand rezervnim delovima i priborom navedenim u referentnom listu i pri uslovima upotrebe datim u tehničkoj specifikaciji.

△ Upotreba substituisanih ili modifikovanih komponenti, koje nisu navedene u ovim uputstvima za upotrebu može ozbiljno narušiti zaštitu i poništiti garanciju ili neusaglašenost sa klasifikacijom zaštite i odobrenjima. Koristiti samo sa kacigom za zavarivanje navedenom u referentnom listu.

△ Nošenje preko naočara sa dioptrijom može dovesti do opasnosti za korisnika.

△ Ako Speedglas 9100 welding shield (kaciga za zavarivanje) ne reaguje na pojavu luka i ne pojavi se tamna sena, odmah prekinite zavarivanje i proverite filter za zavarivanje kao što je opisano u ovim instrukcijama. Upotreba filtera za zavarivanje, koji ne uključuje tamnu senu (zatamnjene) može dovesti do privremenog gubitka vida. Ako problem ne može biti identifikovan ili otklonjen, ne koristite filter za zavarivanje, kontaktirajte svog supervizora, distributera ili 3M za pomoć.

△ Upotreba ovog proizvoda u bilo kojoj drugoj primeni, takvoj kao laserska zavarivanje / sečenje može dovesti do trajne ozlede oka i gubitka vida.

OZNAČAVANJE OPREME

Filter za zavarivanje: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

Primedba! Sledi primer (EN 379). Validna klasifikacija nalazi se na filteru za zavarivanje.

3 / 5,8/9-13 3M 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Svetla sena _____
Tamna/e sena/e _____
Identifikacija proizvođača _____
Optička klasa _____
Klasa difuzije svetla _____
Klasa varijacije svetlosne transmisije _____
Klasa zavisnosti ugla _____
Oznaka standarda _____

Spoljašnje staklo-ploča: 3M 1 BT*

Unutrašnje staklo-ploča: 3M 1 S

3M= Proizvođač

1= Optička klasa

S= Povećana robušnost

BT= Otpornost na brze čestice pri udaru srednje energije (120 m/s) na ekstremnim temperaturama (-5°C i +55°C)

K = za otpornost površine na oštećenje od finih čestica.
Ukoliko simboli obeležavanja uticaja (F.B) nisu zajednički i za spolašnje staklo-ploču i za školjku kacige, niži nivo zaštite treba biti dodeljen kompletnoj zaštitnoj opremi

*EN 166: ako je zaštićena od brzih čestica na ekstremnim temperaturama više neophodna nego izabrani štitnik za oči, treba ga obeležiti slovom T odmah nakon slova uticaja tj. FT, BT ili AT. Ako slovo uticaja nije praćeno slovom T, onda štitnik za oči treba koristiti protiv brzih čestica samo na sobnoj temperaturi.

Dodatako označavanje na proizvodu vezano je za druge standarde.

= Čitajte uputstva pre upotrebe.

Serijski broj = Godina, nedelja proizvodnje

= Godina

= Mesec

= Odlagati kao električni i elektronski otpad.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

Pažljivo proverite kompletan Speedglas 9100 welding filter (filter za zavarivanje) pre svake upotrebe. Napukla, oštećena ili ogrebanja stakla filtera ili zaštitne ploče smanjuju vidljivost i mogu ozbiljno ugroziti zaštitu. Sve oštećene komponente treba da budu odmah zamenjene. Ukloniti zaštitnu foliju sa vizira pre upotrebe i obezbedite da je vaš filter za zavarivanje opremljen sa spoljašnjom/unutrašnjom zaštitnom/pokrivenom pločom.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU

ON/OFF (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Da aktivirate filter za zavarivanje, pritisnite tipku SHADE/ON. Filter za zavarivanje se automatski isključuje nakon 1 sat, ako nije u funkciji.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi ima mogućnost kontrolisanog uključenja i isključenja.

SHADE/ SENA

Sedam različitih postavljenja sena (Shade Number settings), podjeljenih u 2 grupe (sena/shade 5, 8) i (sena 9-13) su dostupne u tamnom stanju. Da bi ste videli postavljenu senu (Shade Number setting), pritisnite dugme SHADE/ON. Da izaberete drugu senu (Shade Number), pritisnite dugme SHADE/ON dok displej ne pokaže željenu senu. Pomeranje između dve grupe sena vrši se pritiskanjem dugmeta SHADE/ON 2 sekunde.

Broj sene može biti izabran prema tabeli (E:1)

SENSITIVITY / OSETLJIVOST

Postavljanje sensitivity / osetljivosti sistema za detekciju luka pri zavarivanju može se izabratи po tipu zavarivanja ili uslovima radnog mesta. Da bi ste videli postavljenu sensitivity / osetljivost pritisnite SENs dugme. Da izaberete drugu sensitivity /osetljivost pritisnite SENs dugme dok indicator ne pokaže željenu sensitivity / osetljivost, koja se očitava na skali iznad indikatora.

Pozicija ■ Zaključano svetlo stanje (shade/sena 3) sve vreme upotrebe, npr. za brušenje

Pozicija 1 Poslednje postavljenje sensitivity / osetljivosti. Koristiti kada postoji interferencija od luka drugog zavarivača u susedstvu.

Pozicija 2 Normalna pozicija.Koristiti za najviše tipova zavarivanja u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Pozicija 3 Pozicija za zavarivanje sa slabom strujom ili sa stabilnim zavarivačkim lukom. (npr. TIG zavarivanje)

Pozicija 4 Odgovarajuća za zavarivanje sa veoma slabom strujom pri upotrebi inverterskog tipa TIG mašina za zavarivanje.

Pozicija 5 Najosetljivije postavljenje. Koristiti za TIG zavarivanje gde je deo luka izvan vidokruga.

Pozicija ■ Zaključano u izabranom tamnom stanju.Ista funkcija kao pasivni filter za zavarivanje.

POZICIJA ZAKLJUČANO

SVETLO STANJE

Ovo podešavanje može se koristiti za glodanje ili druge nezavarivačke aktivnosti.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Ovo postavljanje može se koristiti za brušenje ili druge nezavarivačke aktivnosti. Kada je filter za zavarivanje zaključan u svetlosti stanju (sena 3) LED ispod simbola će bljeskati svakih 8 sekundi da upozori korisnika. Filter za zavarivanje mora biti otključan pre nego što se započne lučno zavarivanje biranjem postavke osetljivosti za zavarivanje.Kada se filter za zavarivanje isključi (posle 1 sat nekončanja), automatski se otključava i prelazi u postavku osetljivosti 2.

SPEEDGLAS 9100XXi



Da bi aktivirali mod za brušenje, pritisnite desno bočno dugme na svom polju (pogledajte sliku D:2) sve dok LED svetlo pored simbola za brušenje sija (pogledajte sliku gore). LED pored simbola za glodanje će svetleti svakih 5 sekundi da upozori korisnika.Da napustite režim za glodanje ponovo pritisnite i otpustite dugme. Kada se filter za zavarivanje isključi automatski ide na režim za zavarivanje.

MEMORIJSKA FUNKCIJA (SPEEDGLAS 9100XXi)



Ovaj filter za zavarivanje ima memorijsku funkciju da omogući korisniku prebacivanja između dva različita podešavanja varia. Kada je podešeno za prvi var ,vi imate mogućnost da programirate drugo podešavanje.Držanjem desne strane dugmeta na srebrnom frontu (pogledajte sliku D:2) 2-3

sekunde (Označeni LED, na slici gore će zasvetleti da ste vi u drugom podešavanju varia) vi možete ručno podešiti drugi program.

Za prebacivanje između dva različita podešavanja ,držite desnu stranu dugmeta srebrnog fronta 2-3 sekunde.LED će ukazati (zasvetiti) na promenu podešavanja varia.

POZICIJA 1-5

Ako se filter ne zatamni za vreme zavarivanja, kako želite, povećajte postavku osetljivosti dok ne dodje do zadovoljavajućeg zatamnenja. Ako je osetljivost postavljena previšeno, filter može ostati u tamnom stanju posle zavarivanja zbog osvetljenosti okoline u kojoj se radi. U ovom slučaju konfigurirajte osetljivost na niže dok i zatamnenje i osvetljenje ne budu odgovarajući.

POZICIJA ZAKLJUČANO TAMNO STANJE



Kada je filter za zavarivanje zaključan u tamnom stanju i kada se isključi (posle 1 sata nekorišćenja), automatski se otključava i prelazi na postavku osetljivosti 2.

ODLAGANJE



Funkcija odlaganja se koristi da se podesи prelazak iz tamnog u svetlo stanje filtera za zavarivanje prema metodi zavarivanja i strujи. Pogledati tabelu (E.3). Skala za funkciju odlaganja nalazi se ispod indikatora.

KOMFORNI REŽIM ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE.



(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Ova postavka može pomoći smanjenju zamora oka, koje nastaje zbog stalnog prilagođavanja različitim nivoima svetlosti tokom tačkastog zavarivanja. Režim tačkastog zavarivanja koristi srednje svetlo stanje (sena 5). Ako se luk ne pojavi u 2 sekundi filter za zavarivanje će se prebaciti u normalno, svetlo stanje (sena 3).

Primedba Funkcije Sensitivity/ osjetljivost i Delay/ odlaganje koriste isti indikator na displeju.

U UPOTREBI

Da prverite elektroniku i dugmad da li rade, pritisnite dugme i indikator će zasvetiti. Baterija treba da se zameni kada je indikator baterije na niskom nivou ili ako ne zasveti kada se pritisne dugme .

Filter za zavarivanje je opremljen sa tri optička senzora (pogledati sliku A:1) nezavisne reakcije prouzrokovane pojavom luka kada je filter u tamnom stanju. Senzori na filteru za zavarivanje moraju biti čisti i otkriveni sve vreme za optimalnu funkciju.

Preporučeni raspon temperature za proizvod je -5°C do +55°C.

Izvori blještavog svetla (npr. Svetlost bezbednosnog stroboskopa) mogu aktivirati filter za zavarivanje kada nema zavarivanja. Oblasti za zavarivanje treba da budu zaklonjene od takve interferencije.

INSTRUKCIJE ZA ČIŠĆENJE

Čistite filter za zavarivanje i zaštitnu / pokrivnu ploču sa maramicama ili krpama, koje ne ostavljaju vlakna.

⚠️ Da biste izbegli oštećenje proizvoda ne koristite rastvarače ili alkohol za čišćenje i dezinfekciju. Ne potapajte u vodu i ne prskajte direktno sa tečnošću.

ODRŽAVANJE

Zamena spoljašnje, zaštitne ploče.

Pomeriti srebreni, prednji pokrivač (pogledati upustvo za upotrebu za kacigu za zavarivanje) i zamenite spoljašnju, zaštitnu ploču (pogledati sliku B:1).

Zamena unutrašnje, pokrivne ploče

Filter za zavarivanje mora biti demontiran da se zameni unutrašnja, pokrivna ploča, korišćena unutrašnja, pokrivna ploča se pomeri kao što je prikazano na slici C:1. Nova unutrašnja, pokrivna ploča se namesti nakon ukljanjanja zaštitnog filma, kao što je prikazano na slici C:2.

Sočiva za uveličavanje (pribor) nameštanje (pogledati sliku C:3).

Zamena baterija

Demontirati filter za zavarivanje, izvaditi držače baterija (koristiti mali šrafciger, ako je potrebno) i zameniti baterije u držaču baterija (pogledati sliku D:1). Ubaciti svaki držač baterije u filter za zavarivanje. Obratiti pažnju da

sve postavke budu ponovo postavljene na originalnu, proizvođačku postavku.

⚠️ Korišćene/ istrošene baterije treba da budu odložene u skladu sa lokalnom regulativom. Filter za zavarivanje treba da bude odložen kao elektronski otpad.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Kada se skladišti kao što je navedeno u tehničkim specifikacijama, očekivani vek trajanja proizvoda je pet godina. Originalno pakovanje pogodno je za transport i skladištenje.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TEŽINA:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

VIDNO POLJE:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR zaštită:	prema seni 13 (permanentno)
Prelaz iz svetlog u tamno:	0.1 ms (+23°C)
Vreme otvaranja tamno u svetlo (delay/odlaganje)	pogledati tabelu Delay/odlaganje
Svetlo stanje:	sena 3
Tamno stanje:	sena 5, 8, 9-13
Stanje delimične bezbednosti:	sena 5
Tip baterije:	2 x CR2032 (Litium 3V)
Uslovi rada:	-5°C do +55°C RH ≤ 90%, uslovi bez kondenzacije

Uslovi skladištenja:

Filter za zavarivanje bez baterija:	-30 do +70°C RH ≤ 90%, uslovi bez kondenzacije
-------------------------------------	--

Producen period

skladištenja:	-20°C do +55°C RH ≤ 90%, bez kondenzacije
---------------	---

Litijumske baterije:

	-30 do +60°C RH ≤ 75%, uslovi bez kondenzacije
--	--

Producen period

skladištenja:	+10°C do +25°C, RH ≤ 60%, uslovi bez kondenzacije
---------------	---

Očekivanje rok trajanja:

	5 godina u zavisnosti od uslova korišćenja
--	--

ROK TRAJANJA BATERIJE:

Speedglas 9100V	2800 sati (solarni panel)
Speedglas 9100X	2500 sati (solarni panel)
Speedglas 9100XX	2000 sati
Speedglas 9100XXi	1800 sati

MATERIAL

Filter za zavarivanje:	PA
Zaštitne ploče:	PC
Srebreni front	PA

3M™ Speedglas™ 9100 пісіруші жарық сүзгішін қолдану бойынша нұсқау.



ПАЙДАЛАНУШЫГА НҰСҚАУ

Бекітілген комбинациялар, қосалкы бөлшектер және қажетті бұйымдар туралы ақпаратты табуға болатын Ақпараттық қосымша бетті және 3M™ Speedglas™-ті қолдану бойынша Нұскаулармен бірге берілген Нұскауларды мүкітілген оқынанызың жеңіл.

ОРАУЫНАН ШЫҒАРУ

Сіздің 3M™ Speedglas™ 9100 пісіруші жарық сүзгішіндік жынында пісіруші жарық сүзгіші, сыртқы қорғауыш күйтабак, пайдаланушыларға арналған нұсқау және ақпараттық қосымша бет болуы қажет.

ЖҮЙЕ СИПАТТАМАСЫ

3M™ Speedglas™ 9100 пісіруші жарық сүзгіші 3M Speedglas 9100 топтамасынан пісіру тақтасымен бірге қолдануға гана өндөлген. Speedglas™ 9100 пісіруші жарық сүзгіші пайдаланушының көзін қорғауда кемектеседі және қауіпті ультра күлгін сүзгелдерден (UV) және газ/электролік пісірудің нәтижесінде пайдалануға болатын инфрақызыл (IR) саулеуден тұратын қорғаныстың кантамасын етеді (сүзгішті жарықта немесе қараныда болғанына байланыссыз жөне егер де, қаранылаштышы қызмет автоматты түрде жұмыс істесе де, қаранылау немірінің эквиваленті 13-ке тең).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тиісті іріктеу, оқыту, қолдану және техникалық қызмет көрсету - пайдаланушының тиісті қорғанысын қантамасын ету үшін маңызды болып табылады. Берілген қорғаныс құралдарын қолдану және/немесе есептің барлық кезеңінде жинақталған қорғаныс құралын дұрыс емес қолдану бойынша барлық нұскауларды сақтамау - пайдаланушының деңсаулығына теріс есірін тигізу, ауыр немесе қауіпті ауруларға шалдықтырыу, зақымдауы наемес тұратын жұмысқа кабілетіздіккіс алып келу мүмкін.

Дұрыс қолдану үшін жергілікті ережелерді сақтау қажет, берілген ақпаратты мүкітілген оқынаны.

△ белгісі қолданылатын жерлерде оған ерекше назар аударыңыз.

БЕКІТУ

ЖҚҚ СЕ белгісі болып табылады және Еуропалық ЖҚҚ Ережелеріне, директиваларға және I-қосымшада көрсетілгендей үйлестірілген еуропалық стандарттарға сәйкес келеді F:1-де, сондай-ақ, РР-ге арналған ЕО-ның Емтихандық сертификатын берген Макулданған орган тұралы ақпарат бар (В модулі) және қолданылатын жағдайда, ЖҚҚ-ның дайындаудын сапалы жүйесін (D модулі) қадағалауға жауапты орган. ЕО үлгісі бойынша сертификаттар мен сәйкестік тұралы декларацияны www.3m.com/welding/certs сайтынан алуға болады

КОЛДАНУ ШЕКТЕУЛЕРІ

△ Ақпараттық қосымша бетте көрсетілген және техникалық сипаттамаларда орнатылған пайдалану шарттарына сәйкес, 3M™ Speedglas™ маркасының түп нұсқасы бар қосалкы бөлшектерін және қажетті бұйымдарын ғана қолданыңыз.

△ Пайдалану бойынша берілген нұсқада көрсетілгенеген сапасы темен жасанды енімнің бөлшектерін және модификацияның қолдану қорғанысты маңызды дөрежеде төмendetу және кепілдемеден айрыуы немесе бўйымниң жіктеүіне және қорғаныс дережесінің байқаудан етүгін сәйкес келмей мүмкін. Ақпараттық қосымша бетте көрсетілген пісіруши

тақтамен ғана қолданыңыз.

△ Түзетуші көзілдіріктің үстінен күлген қорғаныс көзілдіріктірі пайдаланушыға қауіпті тәндіре отырып, соққыны еткізу мүмкін.

△ Егер де, Speedglas 9100 пісіруши тақта ұшқынның басендеуін жауап ретінде қараны жағдайға ауыспаса, онда пісіру жұмыстарын шашақ токтатыңыз және берілген нұсқауда сипатталғандай, пісіруші жарық сүзгішін тексеріңіз. Қараныға ауысқанға әсер етпейтін пісіруші жарық сүзгіші қолдануды жаһастыру - көрү кабілеттін үакытын нашарлаудың себебі болуы мүмкін. Егер де, ақаулықты анықтау және жою мүмкін болмаса, онда пісіруші сүзгіші қолданбаңыз, көнеш алу үшін сіздің супервайзеріңізben, дистрибутеріңізben немесе 3M-мен хабарласыңыз

△ Бұл бұйымды арнауда бойынша, яғни лазерлік пісіру/куй үшін қолданбау көздің закымдануына немесе соқырлыққа алып келу мүмкін.

ЖАБДЫҚТЫ БЕЛГІЛЕУ

Пісіру сүзгісі: 3/5,8/9-13 3М 1/1/2/379

Назар аударыңыз! Төменде мысал көлтірілген (EN 379). Пісіруші жарық сүзгіші накты бір жіктеумен белгіленеді.

Жарық жағдайдағы номір	3 / 5,8/9-13 3М 1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Қараны жағдайдағы номір(пер.)	
Өндірушінің идентификаторы	
Оптикалық клас	
Жарықтың шашырау класы	
Біртектілік класы	
Көмірде тауеділік класы (міндетті емес белгілеу)	
Сертификациялық белгі немесе стандарт номірі	

Сыртқы қорғау тақтасы: 3М 1 ВТ*

Ішкі қақпақшасы: 3М 1 S

3М= Өндіруші

1= Оптикалық клас

S= Тұрақтылықты арттыру

ВТ= Ерекше температурада (-5 °C және +55 °C) орташа қуатта жогары жылдамдықтағы бөлшектерге тәзімділік (120 м/c)

K = Таңбасы ұсақ бөлшектерден болатын сыртқы закымға қарсы кедегірін білдіреді.

Егер есеп ету белгілерінің таңбалары (F, В) сыртқы қорғаныс плитасы мен дұлғыға қабықшасы үшін жалпы болмаса, темен қорғаныс деңгейі толық қорғаныс жаһдығына тағайындалады.

*EN 166: егер жогары жылдамдықтағы бөлшектерден температуралың шамадан тыс қорғалуы қажет болса, тандалған көзді қорғаыш T әсерінен, яғни FT, ВТ немесе AT кейін дереу T әрпімен белгіленеу керек. Егер әсер ету хаты T әрпімен журмессе, онда көзді қорғаушы бөліктеге ғана қолданылуы керек.

Өтіндеңді қосымша белгілер басқа стандарттарға негізделеді.



= Қолданар алдында нұсқауларды оқып шығыныз

Сериялық немірі = Құрастырылған күн, жылы/айы



= Жылы



= Айы



= Электр және электрондық қоқыс ретінде пайдалаға асырылуы тиис

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

△ Әрбір қолданудын алдында Speedglas 9100 жинақталған пісіруші жарық сүзгішін мүмкін тексерініз. Жарық сүзгішінің ейнегіндегі немесе орғаныс қүйтабастырындағы жарық, керту – көзге көрінушілікті темендетеді немесе орғаныс дәнгейн манызы да дөреке темендетуді мүмкін. Барлық зақымданған бөшкестерді шашшан ауыстыру қажет. Қолданудың алдында коруга қабылашын алып тастау қажет және сіздің пісіру сүзгініз ішкі/сиртқы коруга ейнектерімен жабдықталған.

ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Пісіруші жарық сүзгішін қосу үшін SHADE/ON батырмасын басыңыз. Пісіруші жарық сүзгіші жұмыс біткеннен кейін 1 сағаттан кейін автоматты түрде өшіріледі.

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi енімінің қозғалыс басқаруды қосу және өшіру функциясы бар.

ҚАРАҢҒЫЛАТУ

Қараны жағдай үшін қол жетімді қаранғылатудың әр түрлі жеті нөмірлері - (5, 8 нұмірлері) және (9-13 нөмірлері) болып екі топка бөлінген. Қаранғылатудың ағымдағы нөміріn SHADE/ON батырмасын қыска мерзімге басып блігеле болады. Қаранғылатудың басқа нөмірін таңдау үшін индикаторлар жаңын-ешін тұрган кезде SHADE/ON батырмасын басыңыз. Жаңын-ешін тұрган индикаторды қаранғылатудың қалаулы нөміріне ауыстырыңыз. Қаранғылатудың екі топтарының арасында бір-біріне өтүшін 2 секунд ағымдағы SHADE/ON батырмасын басып үстап тұрыңыз.

(E:1) суреттің кестесіне сәйкес, қаранғылату нөмірін таңдауға болады.

СЕЗІМТАЛДЫЛЫҚ

Фотодектор жүйесінің бағдарламасы мен сезімталдылыны (пісіруші дөғаның жарыбына асер ететін) пісіру үрдісіне және жұмыс орнындағы шарттарға сәйкес орнатылуы мүмкін. Бул сезімталдылықты SENS батырмасын қыска мерзімге баса отырып, блігеле болады. Басқа сезімталдылықты индикатордың астындағы шәкінде көрсетілген талап етілген индикатор орнатуды көрсеткенше SENS батырмасын баса отырып таңдауға болады.

1 режим Жарық тұрақты шектеу (3 қаранғылату). Ажарлау үшін қолданылады

2 режим Ең теменгі сезімталдылықты орнату. Жаңын жердегі дода кедергілерді жасаған кезде қолданылады

3 режим Жарық тұрақты шектеу (3 қаранғылату). Ажарлау үшін қолданылады

3 режим

Теменгі амперлік пісіруге немесе тұрақты пісіру дөғасы көзінде пісіруге (мысалы, TIG пісіру) арналған режим.

4 режим

Инверттіk TIG пісіруде қолданылатын ете тәменгі амперлік пісіруге арналған режим.

5 режим

Жарықта сезімталдылықтың ақырында дөрекесі. Дода қадағалау үшін белшектеп қол жетімді болмағанда, TIG пісіруі кезінде қолданылады.

■ режим

Тандапланған қаранғылату жағдайындағы шектеу. Дәстүрлі (пассивтік) пісіруші жарық сүзгішінің қызметі.

ЖАРЫҚ КЕЗДЕГІ ШЕКТЕУ

РЕЖИМИ

Бул параметрді уату немесе басқа пісіруге қатысы жок әрекеттер үшін қолдануға болады.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Бул режим ажарлау немесе пісірумен байланысты емес басқа жұмыс үшін орнатылуы мүмкін. Әрбір 8 секунд сайын индикатор өшіп-жынып тұрады және пайдаланушыға пісіруші жарық сүзгіші жарық кезінде шектелгендей (қаранғылату дөрекесі 3) туралы есіне салып тұрады. Пісіру жұмыстарын жүргізуіндік алдында пісіруе арналған сезімталдылықты орнатуды тандай отырып, пісіруші жарық сүзгіші шектеуден шығаралыу қажет. Пісіруші жарық сүзгішін өшіру (1 сағат тұрганнан кейін) автоматты түрде шектелген жағдайдан шығарады және 2-тең сезімталдық режимін орнатады.

SPEEDGLAS 9100XXI



Үгіту режимін қосу үшін алдынғы күміс түсті бөліктің он жақ түймесін (D:2 суреттің көрініз) басыңыз, үгіту таңбасының жаңындағы жарық диоды жылпылықтайты (жогары суреттегі). Уату таңбасының жаңындағы жарық диоды пайдаланушыға ескерту жасал, 5 секунд сайын жылпылықтайты. Уату режимінен шығу үшін түймени кітапты басып, жібере салыңыз. Пісіру сүзгіші ОШКЕНДЕ, ол пісіру режиміне автоматты түрде етеді.

ЖАД ФУНКЦИЯСЫ (SPEEDGLAS 9100XXi)



Осы пісіру сүзгішінің жад функциясы бар; ол пайдаланушыға екі түрлі пісіру параметрін ауыстырып қосуға мүмкіндік береді. Бірінші пісіру параметрі орнатылғанда екінші параметрді де бағдарламалу мүмкіндігіндей болады. Күміс түсті бет жаңынан (D:2-суреттің көрініз) он жақ түймесін 2-3 секундтай басып тұру арқында (жогарыдағы суреттегі көрсетілген белгісі бар жарық диоды екінші пісіру параметрінің орнатылып жатқанын көрсетеді (жылпылықтайты)) екінши бағдарламаны қолмен орнатуға болады. Екі түрлі параметрді ауыстырып қосу үшін күміс түсті бет жаңынан (D:2-суреттің көрініз) он жақ түймесін 2-3 секундтай басып тұрыңыз. Жарық диоды пісіру параметрлерінің езгеріүін көрсетеді (жылпылықтайты).

1-5 РЕЖИМДЕРІ

Егер де, жарық сүзгіші пісіру кезінде қараймаса, онда, ереке бойынша, сезімталдылықты пісіруші жарық сүзгіші тұрақты болғанша жоғарылатыныз. Өтө жоғары дәрежедегі сезімталдылықты орнату - қоршаган жарықтың әсерінен пісіруді аяктағаннан кейін қараны кезде жарық сүзгішін қалдымыры мүмкін. Бул жағдайда, пісіру сүзгіші қаралуы және ереке бойынша, жарықтануы үшін сезімталдылықтың деңгейін төмendetіз.

ҚАРАНҒЫ КЕЗДЕ ШЕКТЕУ ТӘРТІБІ

Қаранғы кезде жарық сүзгішін блоки clue режимін орнатқан жағдайды пісіруші жарық сүзгішін өшіру (1 сағат тұрғаннан кейін) автоматты түрде блокиленген жағдайдан шығарады және 2-ге төң сезімталдық режимін орнатады. Жарық сүзгішін шектеу режимі кездің қолданылатын қаралылату немірі SHADE/ON батырмасының көмегімен таңдалынады.

КЕШЕУЛЕТУ

Кешеулету функциясы пісірудің түріне және тоқтың күшіне қатысты пісіруші жарық сүзгішін қаранғы кезден жарық кезеңінде қайтаруды кешеулеу шунан орнатылуы қажет. (E:3) сурет кестесін қараныз. Кешеулету функциясын шектеуден шығаруға арналған шәкіл индикаторлардың астыны жабында орнатылған.

АЛА ЖУРУЛЕРМЕН ПІСІРУ ҮШІН ЫҢГАЙЛАУ РЕЖИМІ

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Бул орнату ала жүрүлемен пісіру үрдісінде жарықтың әр түрлі деңгейіне көздердің шексіз бейімделуінің нәтижесіндегі көздің шаршаганын көріп алды. Ала жүрүлемен пісіру үшін режим аралық жарық жағдайды қолданады (5 қаранғыдату). Егер де, пісіру дөгасы 2 секунда үшінде жағылмаса, онда пісіруші жарық сүзгіші қалыпты жарық жағдайға айнасады (3 қаранғыдату).

Сезімталдылық және Кешерлетьтү кызметтері дисплейдегі индикаторларды қолданады.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ

Электроникалар мен батырмалардың жұмысын тексеру үшін батырманы басыңыз, индикаторлар ешіп-жангада. Батареяның отырылу туралы индикатор ешіп-жанғанда немесе батырмаларды басқан кезде индикаторлар ешіп-жанғанда кезде батареяларды ауыстыру қажет.

Пісіруші жарық сүзгіші - пісіруші дөғе тұтандын кезде бір-біріне тәуелсіз әсер ететін үш оптикалық сенсорлармен жабдықталған (A:1 суретті қараныз). Оптималдық қызмет ету үшін пісіруші жарық сүзгіші орнатылған сенсорларды тазалауда сактау көрек және оларды жабуга болмайды.

Өнім үшін ұсынылатын жұмыс температурасының шегі -5°C-тен +55°C-ке дейін. Импульстік белгілердің көздері (мысалы, қауіпсіздіктің жарық белгісі) пісіру жұмыстары жүргізілмеген көздің өзінде пісіруші жарық сүзгішін коса алды. Мұндай кедергілер үлкен ара қашықтықтан және/немесе түсken жарықтың әсерінен болуы мүмкін. Пісіру жұмыстары жүргізудің қатысушылары мұндан өзара әсерден қорғалуы қажет.

ЖАБДЫҚТЫ ТАЗАЛАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Пісіру сүзгіші және корғау әйнекелерді тазалау үшін жұмсақ салфетка немесе шуберекті қолдану қажет.

△ Өнімге закым келтірмей үшін тазалау немесе дезинфекциялау үшін еріткіштерді немесе спиртті пайдаланбаңыз. Суды суға батырмалы немесе тікелей сыйықтықпен шашырамаңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫМЕТ КӨРСЕТУ

Сыртқы қорғаныс күйтабағын ауыстыру.

Алдыңғы жақтагы күміс белгіті алып тастаңыз (пісіру тақтасына арналған пайдаланушылар үшін нұсқауды қараныз) және сыртқы қорғаныс күйтабақшаны ауыстырыңыз (B:1 суретті қараныз).

Ішкі әйнекті ауыстыру.

Ішкі әйнекті ауыстыру үшін пісіру сүзгішін шешіп алу қажет. C1 суретті көрсетілгендей есکі ішкі әйнекті шешініз. Жаңа ішкі әйнекті орнату алдында, корғау қабықшаны алып таста қажет, C2 суретті көрініз.

Ұлғайтыш линзаларды (қажетті бұйымдардың) орнатыңыз (C:3 суретті қараныз).

Батареяны ауыстыру

Пісіруші жарық сүзгішін өшіріңіз, батареяның ұстагыштарын алып тастаңыз (егер де қажет болса, кішкентай бурагышты қолданыңыз және пісіруші жарық сүзгішін жаңа батареяны салыңыз (D:1 суретті қараныз). Пісіруші жарық сүзгішіне батареяның ұстагыштарын өзінің орнына келгендеге жабыңыз. Барлық келтірүлер өзінің зауыт параметрлеріне келетінін байқаңыз.

△ Батареяны/қаранғыландырылған бөлшектерді қолдану жершілікті ережеке сәйкес пайдага асърылуы қажет. Пісіруші жарық сүзгіші электронды жабдық ретінде пайдага асърылуы керек.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Техникалық ерекшелікте көрсетілгендей сақтаған кезде, өмінін күтілетін сақтау мерзімі - бес жыл. Түпнұсқалық орау тасымалдау мен сақтауға жарайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

САЛМАҒЫ:

Speedglas 9100V	160 г
Speedglas 9100X	180 г
Speedglas 9100XX	200 г
Speedglas 9100XXi	200 г

ҚАРАСТАРЫУ АУҚЫМЫ:

Speedglas 9100V	45 x 93 мм
Speedglas 9100X	54 x 107 мм
Speedglas 9100XX	73 x 107 мм
Speedglas 9100XXi	73 x 107 мм
UV/IR сөлеу шыгарудан	13 қаранғылатау нөміріне
корғанысы:	сәйкес (тұрқты)

Жарықтан қаранғы кезеңде ауысу уақыты:

0.1 ms (+23°C)
Жарықтан қаранғы кезеңде қайта келу уақыты (кешеулетуа)

Жарық кезі:
Қаранғы кезі:

Басқа элементтердің жұмыс қабілеттілігінің бұзылуына алып келмейтін бас тартудың жағдайы:

Батареяның түрі:
Пайдалану шарттары:
№ 5 қаранғылатау
2 x CR2032 (литийлік 3 В)
-5°C тен +55°C,
RH ≤ 90%,
конденсациясыз шарттар

Сақтау шарттары:	-30°C тен +70°C, RH ≤ 90%, конденсациясыз шарттар	БАТАРЕЯНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ:	Speedglas 9100V 2800 сағат (күн элементтері бар панель) Speedglas 9100X 2500 сағат (күн элементтері бар панель)
Ұзақ сақтау мерзімі:	-20°C тен +55°C, RH ≤ 90%, конденсациясыз	Speedglas 9100XX 2000 сағат Speedglas 9100XXI 1800 сағат	
Литий батареялары:	-30°C тен +60°C, RH ≤ 75%, конденсациясыз шарттар	МАТЕРИАЛ	
Ұзақ сақтау мерзімі:	+10°C тен +25°C, RH ≤ 60%, конденсациясыз шарттар	Пісіруші жарық сүзгіші: PA Қорғаныс күйтабақтар: PC Күміс түсті бет жағы PA	
Күтілетін қызмет мерзімі:	5 жыл пайдалану шарттарына байланысты		

Инструкции за употреба на заваръчен филтър 3M™ Speedglas™ 9100

(BG)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете тези инструкции заедно с инструкциите за употреба на заваръчен шлем 3M™ Speedglas™ и референтната брошюра, където можете да намерите информация за одобрени комбинации, резервните части и аксесоари.

РАЗОПАКОВАНЕ

Пакетът на Вашия заваръчен филтър Speedglas 9100 трябва да съдържа заваръчен филтър, външна и вътрешна защитна пластина, инструкции за употреба и референтна брошюра.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Заваръчният филтър Speedglas 9100 е проектиран за използване само с шлем от серията 3M Speedglas 9100. Заваръчният филтър Speedglas 9100 помага за предпазване очите на заварявация и осигурява постоянна защита (еквивалентна на степен 13 независимо дали филтърът е в затъмнено или светло състояние) и дали функцията за автоматично потъмняване е активна) от предните ултравиолетови и инфрачервени лъчения при произлизането от специфичните процеси на заваряване.

ВНИМАНИЕ

Правилният подбор, обучение, използване и поддръжка са изключително важни за предпазването на потребителя. Неставането на всички инструкции при употреба на тези предпазни продукти и неправилната употреба на целия продукт, през всички периоди на експозиция, може да окаже сериозно влияние върху здравето на използвания, да доведе до тежки и животозастрашаващи заболявания, наранявания или постоянна нетрудоспособност. За подходяща и правилна употреба, следвайте местното законодателство относно се до цялата предоставена информация.

Особено внимание обръщайте на предупрежденията индикирани с △

ОДОБРЕНИЯ

Личното предпазно средство е с маркировка CE и е в съответствие с европейския регламент за ЛПС, директивите и хармонизираните европейски стандарти, посочени на фиг. F-1, която съдържа и информация за нотифициращия орган, издал сертификата на ЕС за изследване на типа за личното предпазно средство

(Модул B), и ако е необходимо, нотифициращия орган, отговорен за наблюдението на системата за качество на производството на ЛПС (Модул D). Сертификатите на ЕС за изследване на типа и Декларацията за съответствие могат да бъдат намерени на адрес www.3M.com/welding/certs

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

△ Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари 3M™ Speedglas™ изброени в референтната брошюра и според условията за употреба посочени в Техническите спецификации.

△ Подлинната на компоненти или модификации не посочени в тези инструкции за употреба може сериозно да понижи нивото на защита и да направи невалидни гараниционните претенции или да доведе до несъответствие със сертификацията и одобренията. Използвайте само със заваръчни шлемове изброени в референтната брошюра.

△ Продукти за защита на очите, носена върху стандартни офталмогични очила създават опасност за носещия, защото може да предадат механични въздействия.


△ Ако заваръчният шлем Speedglas 9100 не премине в затъмнено състояние при наличие на заваръчна дъга, спрете незабавно заваряването и проверете заваръчният филтър, както е описано в тези инструкции. Продължителното използване на филтър, който не преминава в затъмнено състояние, може да причини времена загуба на зрение. Ако не можете да идентифицирате и отстраните проблемът, не използвайте заваръчният филтър. Свържете се с Вашия отговорник, дистрибутор или представител на 3M.

△ Използването на този продукт, извън предназначението му, като лазерно заваряване/рязане може да доведе до постоянно увреждане на очите или загуба на зрение.

ОЗНАЧЕНИЯ

Филтър за защита при заваряване:
3/5,8/9-13 ЗМ 1/1/2/379

Забележка! Следната маркировка е примерна(EN 379).
Валидната класификация е маркирана на заваръчния филтър

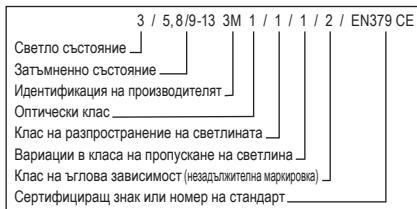

Външна предпазна пластина: ЗМ 1 ВТ*

Вътрешна покриваща пластина: ЗМ 1 S

ЗМ= Производител

1= Оптичен клас

S= Повищена здравина

ВТ = Устойчивост на високоскоростни частици при средно енергийно въздействие (120 m/s) при екстремни температури (-5°C и $+55^\circ\text{C}$)

K = символ за устойчивост на увреждане на повърхността от фини частици

Ако символите за означаване на удар (F,B) върху външната предпазна пластина и корпуса на шлема не са еднакви, че цялото предпазно средство трябва да се зададе по-ниското ниво на защита.

*EN 166: Ако се изиска защита срещу движещи се с висока скорост частици при крайни температури, избряните предпазни очила трябва да са означени с буквата T непосредствено след буквата за удар, т.e. FT, BT или AT. Ако буквата T не следва буквата за означаване на удар, предпазните очила трябва да се използват само за движещи се с висока скорост частици при стайна температура.

Допълнителна маркировка върху продукта, отнасяща се до други стандарти

= Прочетете инструкциите преди употреба

Сериен номер = Година, седмица на производство

= Година

= Месец

= Да се третира като електрически или електронен отпадък

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Внимателно проверете целия заваръчен филтър Speedglas 9100 преди всяка употреба. Надраскан, продушен или напукан еcran или защитна пластина, може да намалят видимостта и сериозно да намали нивото на защита. Всички увредени компоненти трябва да бъдат подменени незабавно. Отстранете предпазното фолио от визьора преди употреба и се уверете, че заваръчният шлем е снабден с външна/вътрешна защитна пластина.

ФУНКЦИИ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

За да включите заваръчния филтър, натиснете бутона SHADE/ON. Филтърът автоматично се изключва ако не се използва в продължение на един час.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI притежава функция за включване/изключване, контролирана от движение

СТЕПЕНИ НА ЗАТЪМНЕНИЕ

Настройките на седемте степени на затъмнение са разделени в две групи като - 5, 8 и 9-13 са възможностите в затъмненото състояние. За да видите настоящата настройка на степен на затъмнение, натиснете за кратко бутона SHADE/ON. За да изберете друга степен на затъмнение, натискайте многократно бутона SHADE/ON докато светодиодните лампи на екрана светнат. Настройте мигащия светодиод на желаната степен на затъмнение. Ако искате да смените между двете групи степени на затъмнение (степен на затъмнение 5,8) и (степен на затъмнение 9-13) задържте за две секунди бутона SHADE/ON.

Степента на затъмнение може да се избере според таблицата фиг. (E:1)

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

Програмирането и чувствителността на фото детекторната система (когто реагира на светлината от заваръчната дъга) могат да бъдат настройвани така, че да отговарят на множество методи на заваряване и работни условия. Ако искате да видите настоящите настройки на чувствителността, натиснете бутона SENS. За да изберете друга настройка, натиснете за кратко бутона SENS, докато светодиодът покаже желаната настройка.

Позиция ■ Заключен през цялото време в светлата степен (степен на затъмнение 3)
Използва се при шлифоване

Позиция 1 Най-малко чувствителна настройка.
Използва се ако наблизо има заваръчна дъга от друг заварчик.

Позиция 2 Нормална позиция. Използва се при повечето заваръчни операции на открито и закрито.

Позиция 3 Позиция за заваряване при ниски амперажи или стабилна заваръчна дъга.
(вкл. TIG заваряване)

Позиция 4 Подходяща за заваряване с много ниски амперажи, при използване на инверторни TIG заваръчни машини.

Позиция 5 Най-чувствителната настройка. Използва се при TIG заваряване, където част от заваръчната дъга може да е скрита.

Позиция ■ Заключена в избрана тъмна степен.
Изпълнява същите функции като пасивен заваръчен филтър.

ПОЗИЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕНА В СВЕТЛАТА СТЕПЕН

Тази настройка може да бъде използвана при шлифоване или при други операции извън заваряването.



PEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Когато заваръчният филтер е заключен в светло състояние (степен на затъмнение 3), светодиодът под символа ще дава сигнал на потребителя на всеки 8 секунди чрез мигане. Заваръчният филтер трябва да бъде отключен преди появата на заваръчната дъга, като за целта се избере настройка за светлочувствителност при заваряване. Когато заваръчният филтер се изключи (след като не е бил използван в продължение на един час), той автоматично ще излезе извън заключената степен и ще се настрои на степен на чувствителност 2.

SPEEDGLAS 9100XXI



За да активирате режима за шлифоване, натиснете десния страничен бутон на сребриятия преден панел (вж. фиг. D:2), докато индикаторът до символът за шлифование започне да мига (виж по-горната фигура).

Диодът до символа за шлифование ще просветва предупредително всеки 5 секунди. За да излезете от режима за шлифование, натиснете и освободите бутона отново. Когато заваръчният филтер се включи, автоматично ще премине в режим заваряване.

ФУНКЦИЯ ПАМЕТ (SPEEDGLAS 9100XXI)



Този заваръчен филтер има функция за запаметяване, която позволява на използвачия, да превключва между два различни режима на заваряване. След като сте направили първите настройки на режим за заваряване, Вие имате възможност да програмирате втори режим. Чрез задържане на дясната част на бутона със сребристата предна част (Виж. Фиг. D:2) за 2-3 секунди (Светодиодът на илюстрацията по-горе ще индикира мигайки, че Вие сте във втория режим настройки) Вие можете да настроите втората програма.

За да превключите между двата различни режима, задържкте дясната част на бутона за 2-3 секунди. Светодиодът ще индикира мигайки, промяната във режима настройки.

ПОЗИЦИИ 1-5

Ако при заваряване заваръчният филтер не потъмнява според желаните настройки, повишете чувствителността, докато заваръчният филтер започне да превключва надежно. Ако чувствителността бъде настроена на твърде висока степен, филтерът може да остане в тъмната фаза дори и след приключване на заваряването, поради заобикалящата светлина. В този случай, намалете чувствителността до степен, в която филтерът едновременно осветява и потъмнява според Вашите изисквания.

ПОЗИЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕНА В ТЪМНО СЪСТОЯНИЕ

Когато заваръчният филтер е заключен в тъмно състояние и филтерът е изключен (след 1 час неактивност), той автоматично ще се настрои към светлочувствителни степен 2.

ЗАБАВЯНЕ

Забавящата функция трябва да бъде използвана за настройка на времето за преминаване от тъмно към светло състояние на заваръчния филтер, съобразно заваръчния метод и ампераж. Вж. табличата фиг. (E:3). Скалата на забавянето се изобразява под индикаторите.

КОМФОРТЕН МЕТОД ПРИ ПРИКРЕПЯЩИ ЗАВАРКИ.

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Тази настройка помага за намаляване умората на очите, която се появява в резултат на постоянните опити на човешкото око да се настрои към различните степени на светлина по време на прикрепвания заварки. Този режим използва средната степен на затъмнение (степен 5). Ако дъгата не се запали в продължение на 2 секунди, заваръчният филтер ще се включи на нормалната степен (степен на затъмнение 3).

Забележка: Трябва да се отбележи, че забавящата и функцията за избор на чувствителност използват едни и същи светодиодни индикатори на екрана.

ИЗПОЛЗВАНЕ

За да проверите дали работи електрониката и бутоните, натиснете бутоните и всички индикатори ще започнат да премигват. Батерийте трябва да се подменят, когато индикатора за изхабена батерия премигва или когато при натискане на бутона индикаторите не мигат.

Заваръчният шлем притежава три foto сензора (вж. Фигура A:1), които функционират независимо и предизвикват потъмняване на филтера при наличие на заваръчна дъга. Сензорите на филтера трябва да се поддържат чисти и да не се покриват.

Препоръчителният температурен диапазон за употреба е от -5°C до +55°C. Источниците на мигаща светлина (в т.ч. защитните стробоскопни светлинни) могат да предизвикат пресвояване на заваръчния филтер при липса на процес на заваряване. Тези смущения могат да бъдат предизвикани дори от голямо разстояние и/или да бъдат породени от рефлектираща светлина. Заваръчните пространства трябва да бъдат защитени от подобни смущения.

ПОЧИСТВАНЕ

Почистете заваръчният филтер и предпазната пластина с кърпа, която непуска власинки.

▲ За да се избегне повреждането на продукта, не използвайте разтворители или алкохол за почистване или дезинфекциране. Не го потапяйте във вода и не го пръскайте директно с течности.

ПОДДРЪЖКА

Подмяна на външната защитна пластина.

Отстраниете предният сребрист капак (вж. инструкциите за заваръчния шлем). Отстраниете използванията външната защитна пластина и поставете нова на заваръчния филтер. (вж. фигура B:1)

Подмяна на вътрешна предпазна пластина

За да смените вътрешната предпазната пластина трябва да свалите заваръчният филтер.. Свалете я, както е показано на Фиг. C:1. Поставете новата вътрешна предпазна пластина, след като отстраните предпазното фолио, както е показано на Фиг. C:2.

За монтиране на увеличаващите лещи(аксесоар) - вж. фигура C:3.

Подмяна на батерите

Заваръчният филтер трябва да бъде отстранен от заваръчния шлем, за да се достигне до отделенията

за батерите. Извадете държачите на батерите (при необходимост използвайте малка отвертка). Поставете новите батерии в държачите както е показано на фигура D:1. Пълзнете батерийните държачи в заваръчния филтър докато се чуе щракване. Имайте предвид, че ще се включват фабричните настройки.

⚠ Използвайте батерии и изхабени части, трябва да се изхвърлят според местно законодателство. Заваръчния филтър трябва да се третира, като електронен отпадък.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

При съхранение в съответствие с техническата спецификация очакваният срок на годност на продукта е пет години. Оригиналната опаковка е подходяща за транспортиране и съхранение.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕГЛО:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

ЗРИТЕЛНО ПОЛЕ:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR защита:	Според степен на затъмнение номер 13(постоянно)

Време за превключване от светло към тъмно:	0.1 ms (+23°C)
Време за превключване от тъмно към светло(забавяне) таблица	
Светло състояние:	затъмнение номер 3
Тъмно състояние:	затъмнение номер 5, 8, 9-13
Изключено състояние:	затъмнение номер 5

3M™ Speedglas™ 9100 Kaynak Filtresi Kullanım Talimatları



KULLANIM TALIMATLARI

Lütfen bu talimatları, onaylanmış kullanım kombinasyonları, yedek parçalar ve aksesuarlar hakkında bilgiler sunan 3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı Kullanım Talimatları ve Referans Kitapçığı ile birlikte okuyunuz.

AMBALAJDAN ÇIKARTMA

Speedglas 9100 kaynak filtresi ambalajında, kaynak filtresi, dış koruma plakası, iç kapak plakası, kullanım talimatları ve referans kitapçığı yer almıştır.

SİSTEM TANIMI

Speedglas 9100 kaynak filtresi sadece 3M Speedglas 9100 serisi kaynak başlıklar ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Speedglas 9100 kaynak filtresi kullanıcının gözlerinin korunmasına yardımcı olmakta ve belirli elektrik (ark) kaynağı/gaz kaynağı işlemleri sırasında ortaya çıkan zararlı ultraviolet ışın (UV) ve infra-red ışınımı (IR) karşı daimi koruma sağlamaktadır (filtre ister açık renk isterse koyu renk konumunda olsun veya otomatik kararma fonksiyonu devrede olsun ya da olsmasın, renklendirme faktörü 13 eşdeğerinde koruma sağlamaktadır).

Батерия тип: 2 x CR2032 (Литиева 3V)
Условия на експлоатация: от -5°C до +55°C, относителна влажност (RH) ≤ 90%, без кондензиране

Условия на съхранение:
Филтър за защита при заваряване без батерии: от -30°C до +70°C, относителна влажност (RH) ≤ 90%, без кондензиране

"Продължителен период на съхранение:
Литиеви батерии: от -20°C до +55°C, относителна влажност (RH) ≤ 90%, без кондензиране"
Продължителен период на съхранение:
от +10°C до +25°C, относителна влажност (RH) ≤ 60%, без кондензиране

Очакван експлоатационен живот:
5 години в зависимост от условията на употреба

ТРАЙНОСТ НА БАТЕРИИЯТА:

Speedglas 9100V	2800 часа
Speedglas 9100X	2500 часа
Speedglas 9100XX	2000 часа
Speedglas 9100XXi	1800 часа

МАТЕРИАЛИ

Заваръчен филтър:	PA
Зашитна пластина:	PC
Сребриста предна част	PA

UYARI

Bu ürünün kullanımının korunmasına yardımcı olabilmesi için doğru ürün seçimi, eğitimi, kullanımı ve bakımı hayatı bir önen taşımaktadır. Bu koruma ürünlerinin kullanımına ilişkin tüm talimatların yerine getirilmemesi ve/veya kullanıcının tehlikeye maruz kaldığı süre boyunca ürünü doğru ve eksiksiz bir şekilde takmaması kullanıcının sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, ciddi ve hayatı tehlike doğurabilecek hastalıklara, yaralanmalara veya daimi maluliyete neden olabilecektir. Uygun ürünün tespiti ve doğru bir şekilde kullanılması için yerel yönetmeliklere uyulması ve sunulan tüm bilgilerin faydalandırılması gerekmektedir.

Uyarı mesajlarına ⚠ özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir.

ONAYLAR

Bu ürünler, Avrupa Kişiel Koruma Ekipmanları Regülasyonu gerekliliklerine, direktiflere ve harmonize Avrupa standartlarına resmi F:1 de listelentiği şekilde uymaktadır ve CE işaretini taşımaktadırlar. Kişiel koruyucu donanım için (Modul B) onaylı kuruluş tarafından oluşturulan EU-tip inceleme sertifikası bilgisi de burada mevcuttur ve yüzyünlükte bulunma esnasında kişiel koruyucu donanımın

(Modul D) üretimdeki kalite sisteminin gözetiminden onaylı kuruluş sorumludur. EU tip-inceleme sertifikası ve uygunluk deklarasyonu www.3M.com/welding/certs adresinde mevcuttur.

KULLANIM SINIRLAMALARI

- ⚠ Lütfen sadece referans kitapçığında belirtilen 3M™ Speedglas™ markalı orijinal Yedek Parçaları ve Aksesuarları kullanınız ve Teknik Özellikler bölümünde belirtilen kullanım koşullarına uyunuz.
- ⚠ Kullanım talimatlarında belirtilmemeyen ikame parçaların kullanılması veya tadiatların yapılması sunulan korumayı ciddi şekilde zayıflatılabilecek ve garanti kapsamında yapılabilecek taleplerin geçersiz kılınmasına neden olabilecek ya da ürünün koruma standartlarına ve onaylarına uygunluğunu ortadan kaldırabilecektir. Sadece referans kitapçığında belirtilen kaynak başlıklar ile birlikte kullanınız.

⚠ Standart numaralı gözlüklerin üzerine takılan göz koruyucuları darbeleri tam olarak önlerebilmele ve kullanıcı için tehlike yaratılmamalıdır.


⚠ Speedglas 9100 kaynak başlığının kivilcimsa maruz kaldığında kendiliğinden koyu renk konumuna geçmemesi halinde derhal kaynak işlemini durdurunuz ve kaynak filtresini bu talimatlarda açıkladığı şekilde kontrol ediniz. Kendiliğinden koyu renk konumuna geçmeyen bir kaynak filtresini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde geçici görüş kaybına maruz kalabilirsiniz. Sorunu tespit edip gidermedenizdir taktirde, kaynak filtresini kullanmanız ve amirinizi, ürünün distribütöründen ya da 3M'den yardım talebinde bulununuz.

⚠ Bu ürünün lazer kaynağı/lazeri kesme işlemi gibi, kullanım amacı dışındaki uygulamalarda kullanılıncıñ gözlerinde kalıcı hasara ve görüş kaybına neden olabilecektir.

EKİPMAN ÜZERİNDEKİ İŞARETLER

Kaynak filtresi: 3/5,8/9-13 3M 1/1/2/379

Not! Aşağıdaki işaretler sadece önek olarak sunulmaktadır (EN 379). Geçerli sınıflandırma filtre üzerinde belirtilmiştir:

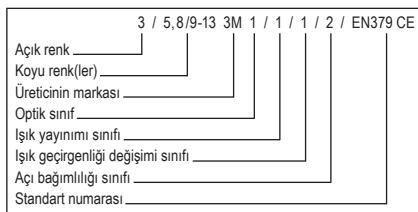

Dış koruma plakası: 3M 1 BT*

İç koruma plakası: 3M 1 S

3M= İmalatçı

1= Optik sınıf

S= Yüksek sağlamlık

BT= Aşırı sıcaklıklarda (-5 °C ve +55 °C) orta enerji darbesinde yüksek hızlı partiküllerle (120 m/s) karşı direnç

K= İnce partiküllerden kaynaklı yüzey hasarına dayanım için

Darbe işaretinin (F, B) sembollerini hem dış koruma plakası hem de başlık gövdesi için ortak değilse tüm koruma donanımına düşük koruma seviyesi atanacaktır.

*EN 166: Aşırı sıcaklıkta yüksek hızlı partiküllerle karşı koruma gereklisi hâlinde seçilen göz koruyucusunun,

FT, BT veya AT gibi etki harfinin hemen ardından T harfiyle işaretlenmesi gerekmektedir. Etki harfinden sonra T harfi mevcut değilse göz koruyucusu sadece oda sıcaklığındaki yüksek hızlı partiküllerle karşı kullanılacaktır

Ürün üzerindeki ek işaretler diğer standartlara gönderme yapar.

⚠ = Kullanmadan önce talimatları okuyunuz.

Seri numarası = Yıl, üretim haftası

= Yıl

= Ay

= Elektrik ve elektronik atık olarak imha edilecektir

KULLANIM HAZIRLAMA

⚠ Speedglas 9100 kaynak filtresini her kullanım öncesinde dikkatli bir şekilde tamamen kontrol ediniz. Çatlak, çukurlaşmış veya çizilmiş filtre camları veya koruma plakaları görüş kabiliyetini azaltmakta ve sunulan korumayı ciddi şekilde zayıflatılabilmektedir. Hasar görmüş tüm parçalar derhal değiştirilmelidir. Kullanım öncesi visor Üzerindeki koruma filmini çıkartın ve kaynak filtresinin bir diş/çık koruma/kapak plaka ile teçhizatlı olduğundan emin olun.

KULLANIM TALİMATLARI

AÇMA/KAPATMA (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Kaynak filtresini çalıştırma için SHADE/ON (RENKLENDİRME AÇIK) düğmesine basınız. Kaynak filtresi 1 saat boyunca kullanılmadığı taktirde kendiliğinden KAPANACAKTIR (OFF konumu).

AUTO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXi)

Speedglas 9100XXi hareket kontrollü açma ve kapama fonksiyonuna sahiptir.

RENKLENDİRME

Koyu renk konumunda, (5, 8 numaralı renkler) ve (9-13 numaralı renkler) şeklinde iki grubu ayrılmış iedi farklı Renklendirme Kademesi yer almaktadır. Seçilmiş olan Renklendirme Kademesini görebilmek için SHADE/ON düğmesine bir an için basıp bırakınız. Farklı bir Renklendirme Kademesini seçmek için ekrandaki uyarı lambaları yanıp sönmekte iken SHADE/ON düğmesine arka arkaya basınız. Yanıp sönmekte olan uyarı lambasını istediğiniz Renklendirme Kademesine getiriniz. İki farklı renklendirme grubu arasında geçiş yapmak için SHADE/ON düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutunuz.

Renklendirme Kademesi yukarıdaki tabloda belirtildiği şekilde seçilebilmektedir. Şekil (E:1)

HASSASIYET

Kaynak kivilcimi algılama sistemi çeşitli kaynak yöntemlerine ve işyeri koşullarına göre ayarlanabilmektedir. Seçilmiş olan hassasiyet ayarını görebilmek için SENS (HASSASIYET) düğmesine bir an için basıp bırakınız. Farklı bir Hassasiyet Kademesini seçmek için, seçenek istediğiniz kademe rakamının altındaki uyarı lambası yanana kadar SENS düğmesine arka arkaya basınız.

■ Konumu Daimi olarak açık renk konumunda (3 numaralı renk kademesi) kilitlenmiş durumdadır. Taşlama işleri içi kullanılmalıdır.

1 Konumu En düşük hassasiyet seviyesi. Çalıştığınız yerin yakınında kaynak yapan diğer kişilerin cihazlarının neden olduğu kivilcimlerin size kadar ulaşığı durumlarda kullanılmalıdır.

- 2 Konumu** Normal konum. Gerek açık gerekse kapalı alanlarda gerçekleştirilen kaynak türlerinin çoğu bu konum kullanılmaktadır.
- 3 Konumu** Düşük akımla veya sabit arka yapılan kaynak işlemlerinde bu konum kullanılmaktadır. (örneğin TIG kaynağı)
- 4 Konumu** Çok düşük akımla yapılan ve inverter TIG kaynak makinelereinin kullanıldığı kaynak işlemleri için uygundur.
- 5 Konumu** En yüksek hassasiyet seviyesi. Arkin kismen perdelenmesi ve gözden uzak kaldığı TIG kaynağı işlemlerinde kullanılmaktadır.
- Konumu** Seçilen koyu renk konumunda kilitlenmektedir. Pasif kaynak filtresi görevi göremektedir.

AÇIK RENK KADEMESİNDE KILITLİ KONUM

Bu ayar, taşlama veya kaynak dışı diğer uygulamalarda kullanılabilir.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Bu konum taşlama işlemlerinde veya kaynak işlemi dışındaki diğer faaliyetlerde kullanılabilir. Kaynak filtresi açık renk kademesinde kilitlendiğinde (3 numaralı renk kademesi) sembolün altındaki LED 8 saniyede bir yanıp sönerken kullanıcısı uyaracaktır. Ark kaynağın başlanmadan önce yapılacak kaynak işlemine uygun bir hassasiyet kademesi seçerken kaynak filtresinin kilitli konumdan çıkartılması gerekmektedir. Kaynak filtresi KAPANDIĞINDA (OFF konumu) (1 saat boyunca kullanılmadığı taktirde) kendiliğinden kilitli konumdan çıkacak ve 2 numaralı hassasiyet kademesine geçecektir.

SPEEDGLAS 9100XXi



Taşlama modunu aktive etmek için, taşlama simbolü LED sürekli yanıp söneceğin kadar (bak: yukarıdaki resim) gümüş kısım üzerindeki sağ kısmında yer alan butona basın. (Bak: fig:D:2). Taşlama simbolünün yanında LED, kullanıcının uyarımı için 5 saniyede bir yanıp sönecektir. Taşlama modundan çıkmak için, butona tekrar basıp çıkarın. Kaynak filtresi KAPALI konuma geldiğinde, otomatik olarak kaynak moduna geçecektir.

HAFIZA İŞLEVİ (SPEEDGLAS 9100XXi)



Bu kaynak filtresi, kullanıcının iki farklı kaynak ayarı arasında geçiş yapmasını sağlayan bir hafıza işlevine sahiptir.

İlk kaynak ayarı yapıldıktan sonra, ikinci bir ayar programlayabilirsiniz. Gümüş ön panelin sağ tarafındaki buton (şekil D:2) 2-3 saniye basılı tutarak (yukarıda resmi bulunan işaretli LED (yanıp sönerek) size ikinci kaynak ayarında olduğunuzu gösterecektir), ikinci programı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bir ayardan ötekine geçmek için, gümüş ön panelin sağdağı butonunu 2-3 saniye basılı tutun. LED (yanıp sönerek) kaynak ayarları arasında geçiş yapıldığını gösterecektir.

1-5 KONUMU

Kaynak işlemi sırasında filrenin renginin arzu edildiği şekilde koyalılamaması durumunda, kaynak filtresi istikrarlı bir şekilde renk değiştirene kadar hassasiyet düzeyini artırır. Hassasiyet düzeyinin gereğinden fazla artırılması halinde filtre kaynak işlemi tamamlandıktan sonra ortam ışığı nedeniyle koyu renk konumunda kalabilecektir. Bu durumda hassasiyet ayarının kaynak filtresinin renginin arzu edildiği şekilde açılıp koyulaştığı bir kademeye getirilmesi gerekmektedir.

KOYU RENK

KADEMESİNDE

KILITLİ KONUM



Kaynak filtresi koyu renk kademesinde kilitli durumda iken KAPANDIĞINDA (OFF konumu) (1 saat boyunca kullanılmadığı taktirde) kendiliğinden 2 numaralı hassasiyet kademesine geçecektir. Koyu renk konumunda kilitli durumda iken kullanılacak renklendirme kademesi SHADE/ ON düğmesi yardımına seçilmektedir.

GECİKTİRME



Geciktirme fonksiyonu kullanılan kaynak yöntemine ve akıma bağlı olarak kaynak filtresinin koyu renk kademesinden açık renk kademesine gecikmeli olarak geçmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. (E:3) sayılı şekildeki tabloya başvurunuz. Geciktirme fonksiyonu göstergesi uyarı lambalarının altında yer almaktadır.



PUNTO KAYNAĞI KONFORLU ÇALIŞMA KONUMU.

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Bu konum punto kaynağı sırasında sürekli olarak değişen ışık şiddetine uyum sağlamaya çalışan gözlerin yorgunluğunu azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Punto kaynağı konumda orta düzeye ışık şiddeti kademesi (renklendirme faktörü 5) kullanılmaktadır. 2 saniye içerisinde bir kıvılcım çakmadığı taktirde kaynak filtresi yeniden normal düzeye ışık şiddeti kademesine dönecektir (renklendirme faktörü 3).

Hassasiyet ve Geciktirme fonksiyonları ekran üzerinde aynı uyarı lambalarından faydalananmaktadır.

KULLANIM SIRASINDA

Elektronik sistemlerin ve düğmelerin düzgün bir şekilde çalıştığını kontrol etmek amacıyla dğmelerle bastığınızda uyarı lambaları yanıp sönmeye başlayacaktır. Pilin zayıfladığını gösteren uyarı lambası yanıp sönmeye başladığında veya dğmelerle basıldıgında uyarı lambaları yanıp sönmemiği taktirde pilin değiştirilmesi gerekmektedir

Kaynak filtresi birbirlerinden bağımsız olarak tepki vermek suretiyle kaynak kıvılcımı çıktıığı sırada filrenin renginin koyalılamamasını sağlayan üç adet optik sensör ile donatılmıştır (bkz. şekil A:1). Kaynak filtresinin optimal bir şekilde çalışması için bu sensörlerin daima temiz tutulmaları ve üzerlerinin kapatılmasına gerekmektedir.

Ürünün tavsiye edilen çalışma sıcaklığı -5°C ile +55°C aralığındadır. Yanıp sönen ışık kaynakları (örneğin yanıp sönen ışık lambaları) herhangi bir kaynak işlemi yapılmadığı zamanlarda da kaynak filtresini tetikleyebilecektir. Bu etkileşim uzak mesafelerden gerçekleşebileceğgi gibi ışık yansımalarından da kaynaklanabilecektir. Kaynak işleminin yapıldığı alanlar bu tür ışık kaynaklarından korunmalıdır.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Kaynak filtresi ve koruma/kapak plakalarını hav bırakmayan mendil ya da bezel temizleyin.

△ Ürün zarar vermekten kaçınmak için temizleme ve dezinfeksiyon için çözücü veya alkol kullanmayın. Suya batırmayın veya üzerine doğrudan sıvı püskürtmeyin.

BAKIM

Dış koruma plakasının değiştirilmesi.

Gümüş renkli ön kapağı çıkartıp (kaynak başlığı kullanım talimatına başvurunuz) dış koruma plakasını değiştiriniz (bkz Şekil B:1)

İç kapak plakasının değişimi

İç kapak plakasını değiştirmek için kaynak filtresi demonte edilmelidir. Kullanılmış iç kapak plaka şekil C:1'de gösterildiği gibi çıkarılır. Koruma filmi şekil C:2'de gösterildiği gibi çıkartılduktan sonra yeni iç kapak plakası yerleştirilmelidir. Büyütecin (aksesuar) takılması (bkz. Şekil C:3).

Pillerin değiştirilmesi

Kaynak filtresini sökünen, pil yuvalarını çıkartınız (gerektiği taktirde küçük bir tornavida kullanınız) ve pil yuvalarındaki pilleri değiştiriniz (bkz. Şekil D:1). Pil yuvalarını yerlerine oturuncaya kadar kaynak滤resinin içerişine itiniz. Pilleri değiştirildiğinizde tüm ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir.

⚠️ Kullanılmış piller/kullanılmış parçalar yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Kaynak filtresi elektronik atık olarak bertaraf edilmelidir.

DEPOLAMA VE TAŞIMA

Teknik şartnamede belirtilen şekilde saklandığı durumda beklenen raf ömrü beş yıldır. Orijinal paket, taşıma ve depolama için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

GÖRÜŞ ALANI:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm

UV/IR koruması:

Açık renkten koyu renge geçiş süresi:

Koyu renkten açık renge geçiş süresi (geciktirme)

Açık renk kademesi:

Koyu renk kademesi:

Ariza emniyeti konumu:

Pil türü:

İşletim koşulları:

Depolama koşulları:

Bataryasız kaynak filtresi:

Uzun depolama süresi:

Lityum piller:

Uzun depolama süresi:

Beklenen hizmet ömrü:

PIL ÖMRÜ:

Speedglas 9100V 2800 saat (güneş paneli)

Speedglas 9100X 2500 saat (güneş paneli)

Speedglas 9100XX 2000 saat

Speedglas 9100XXi 1800 saat

MATERIAL

Kaynak Filtresi: PA

Koruma plakası: PC

Gümüş Ön Panel PA

Οδηγίες για τα Φίλτρα Αυτόματης Σκίασης 3M™ Speedglas™ 9100



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες σε συνδυασμό με το φυλλάδιο οδηγιών της Ασπίδας Συγκόλλησης 3M™ Speedglas™, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τους εγκεριμένους συνδυασμούς, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα.

ΑΝΟΙΓΜΑ

Η συσκευασία για τα Φίλτρα Αυτόματης Σκίασης 3M™ Speedglas™ 9100 περιέχει το φίλτρο συγκόλλησης, το εξωτερικό τζάμι προστασίας, το εσωτερικό τζάμι προστασίας, τις οδηγίες χρήσεως και το φυλλάδιο αναφοράς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα Φίλτρα Αυτόματης Σκίασης 3M™ Speedglas™ 9100 είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούνται μόνο μαζί με την Σειρά 3M Speedglas 9100 Ασπίδες Συγκόλλησης.

Τα Φίλτρα Αυτόματης Σκίασης 3M™ Speedglas™ 9100 προσφέρουν μόνιμη προστασία (ισοδύναμη με σκίαση 13 ανεξάρτητα από το φίλτρο βρίσκεται σε κατάσταση φωτεινότητας ή σκιάσης ή αν λειτουργεί η αυτόματη σκιάση) ενάντια στις βλαβερές υπεριώδη ακτινοβολίες (UV) και τις υπέρυθρη ακτινοβολίες (IR) ως αποτέλεσμα ορισμένων διαδικασιών συγκόλλησης τόξων/aερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

H κατάλληλη επιλογή, η εκπαίδευση, η χρήση και η συντήρηση του προϊόντος είναι απαραίτητα για να προστατεύει τον χρήστη. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν σωστά όλες οι οδηγίες για τη χρήση αυτών των προϊόντων προστασίας ή και η αποτυχία της σωστής χρήσης του προϊόντος κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων έκθεσης, μπορούν να έχουν επιπτώσει στην υγεία του χρήστη, με απειλή της ζωής του από τραυματισμό ή και τη μόνιμη ανικανότητα. Για την καταλληλότητα και την κατάλληλη χρήση ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όπου παρέχονται πληροφορίες προειδοποίησης. △

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τα ΜΑΠ φέρουν σήμανση CE και είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ΜΑΠ, τις οδηγίες και τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα όπως αναφέρονται στο σχήμα F: 1, τα οποία περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον Κοινοποιημένο Οργανισμό που εξέδωσε το Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου ΕΕ για τα ΜΑΠ (ενότητα B) και, κατά περίπτωση, τον Κοινοποιημένο Οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την επιπλήρωση του

συστήματος ποιότητας της κατασκευής των ΜΑΠ (ενότητα Δ). Τα Πιστοποιητικά Εξέτασης τύπου ΕΕ και η Διλωση Συμμόρφωσης διατίθενται στη διεύθυνση www.3M.com/welding/certs

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

⚠ Xρησιμοποιήστε το προϊόν αυτό μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ της 3M™ Speedglas™ που αναγράφονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο και με τους όρους χρήσης που υπάρχουν στις τεχνικές προδιαγραφές.

⚠ H χρήση των υποκατάστατων τμημάτων ή οι τροποποιήσεις που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεις, μπορεί να μειώσουν την προστασία και να ακυρώσουν την εγγύηση ή να μην συμβαδίζει η ασπίδα με τους όρους προστασίας και τις εγκρίσεις. Χρήση μόνο με ασπίδες συγκόλλησης που αναφέρονται στο τεχνικό φυλλάδιο.

⚠ Oι χρήστες που φορούν διορθωτικά γυαλιά πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περιπτώση σοβαρού κινδύνου ή παραμόρφωσης της ασπίδας, μπορεί να προκαλέσει επαφή της ασπίδας με τα γυαλιά προκαλώντας κινδύνο στο χρήστη.

⚠ Εάν η ασπίδα συγκόλλησης Speedglas 9100 αποτύχει να μεταποδήσει στη μεγάλη σκίαση σε απάντηση σε ένα τόξο, σταματήστε αμέσως τη συγκόλληση και επιθεωρήστε το φίλτρο συγκόλλησης όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Η συνεχής χρήση ενός φίλτρου συγκόλλησης που αποτυγχάνει να μεταποδήσει στη μεγάλη σκίαση μπορεί να προκαλέσει την προσωρινή απώλεια οράματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να διορθωθεί, μην χρησιμοποιήστε το φίλτρο συγκόλλησης και ελάτε σε επαφή με τον υπεύθυνο ασφαλείας, το διανομέα σας ή τη 3M.

⚠ H χρήση αυτού του προϊόντος σε εφαρμογές εκτός από την προριζόνευν χρήση τους, όπως η συγκόλληση/κοπή με λέιζερ, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο τραυματισμό ματών και την απώλεια όρασης.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Φίλτρο Συγκόλλησης: 3/5,8/9-13 3M 1/1/1/2/379

Σημείωση! Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα (ΕΝ 379). Η έγκυρη ταξινόμηση είναι χαρακτηρισμένη στο φίλτρο συγκόλλησης:

3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
Ελαφριά Σκίαση		
Μεγάλη Σκίαση		
Κατασκευαστής		
Οπτική κατηγορία		
Διάχυση της ελαφριάς κατηγορίας		
Παραλλαγής της Φωτεινής κατηγορίας μετάδοσης		
Κατηγορία εξάρτησης γωνίας		
Αριθμός Πρότυπου		

Εξωτερική Προστατευτική Πλάκα: 3M 1 BT*

Εσωτερική Προστατευτική Πλάκα: 3M 1 S

3M= Κατασκευαστής

1= Οπτική Κλάση

S= Αυξημένη Ανθεκτικότητα

BT= Αντοχή σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε πρόσκρουση μεσαίας ισχύος (120 m/s.) σε ακραίες θερμοκρασίες (- 5°C και +55°C)

K = σύμβολο για αντίσταση σε ζημιές στην επιφάνεια από τα λεπτά σωματίδια.

Εάν τα σύμβολα της σήμανσης πρόσκρουσης (F, B) δεν είναι κοινά τόσο για την εξωτερική προστατευτική πλάκα όσο και για το κέλυφος του κράνους, το χαμηλότερο επίπεδο

προστασίας πρέπει να αντιστοιχεί στον πλήρη εξοπλισμό προστασίας

* EN 166: Εάν απαιτείται προστασία έναντι σωματίδων υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες, τότε ο επιλεγμένος προστατευτικός φακός θα πρέπει να σημειώνεται με το γράμμα Τ αμέσως μετά το γράμμα πρόσκρουσης, δηλαδή FT, BT ή AT. Εάν το γράμμα πρόσκρουσης δεν ακολουθείται από το γράμμα Τ τότε το προστατευτικό ματών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε θερμοκρασία δωματίου.

Πρόσθετες ενδείξεις επί του προϊόντος αναφέρονται σε άλλα πρότυπα.

⚠ =Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση

Serial No = Έτος, εβδομάδα κατασκευής

= Έτος

= Μήνας

= Πρέπει να απορρίπτοντα ως απόβλητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

⚠ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τα Φίλτρα Αυτόματη Σκίασης Speedglas 9100 πριν από κάθε χρήση. Ραγισμένα, πατημένα ή γρατσουνισμένα τζάμια προστασίας, μειώνουν την ορατότητα και μπορούν να μειώσουν σοβαρά την προστασία. Όλα τα χαλασμένα μέρη πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. Αφαίρεστε το προστατευτικό φίλμ από την προσωπίδα πριν τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο συγκόλλησης είναι εροδιασμένο με εξωτερικό / εσωτερικό προστατευτικό φίλτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ON/OFF (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο συγκόλλησης, πιέστε το κουμπί SHADE/ON. Το φίλτρο συγκόλλησης κλείνει αυτόματα μετά από 1 ώρα χωρίς να χρησιμοποιείται.

AYTOMATO ON/OFF (SPEEDGLAS 9100XXI)

H Speedglas 9100Xi διαθέτει λειτουργία κίνησης εντός και εκτός

ΣΚΙΑΣΗ

Επιπλέον διαφορετικά νούμερα διαβάθμισης σκίασης, που χωρίζονται σε δύο ομάδες, (σκίαση 5, 8) και (σκίαση 9-13) είναι διαθέσιμα στη σκοτεινή κατάσταση. Για να δείτε το νούμερο της παρούσας σκίασης, πιέστε προς την πλευρά το κουμπί SHADE/ON. Για να επιλέξετε κάποια άλλο νούμερο σκίασης, πιέστε το κουμπί SHADE/ON συνεχόμενα και οι δείκτες θα φωτιστούν. Μετακινήστε τον φωτεινό δείκτη προς τον επιθυμητό αριθμό σκίασης. Για εναλλαγή του δείκτη από τη μία ομάδα σκίασης στην άλλη, κρατήστε το κουμπί πατημένο SHADE/ON για 2 δευτερόλεπτα.

Το νούμερο σκίασης μπορεί να επιλεχτεί σύμφωνα με τον πίνακα. (Ε: 1)

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ο προγραμματισμός και η ευαισθησία του συστήματος ανίκνευσης τόξων συγκόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί για να προσαρμόσει ποικίλους μεθόδους συγκόλλησης στο εργασιακό χώρο. Για να δείτε την τωρινή ένδειξη ευαισθησίας, πατήστε για λίγο το κουμπί SENS. Για να επιλέξετε μια άλλη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί SENS επανειλημένα έως ότου παρουσιάσει ο δείκτης την επιθυμητή ρύθμιση, όπως υποδεικνύεται στην κλίμακα επάνω από τους δείκτες.

- Θέση** Κλειδωμένο στη σκίαση 3 όλες τις ώρες. Χρησιμοποιείται για λείασην.
- Θέση 1** Η λιγότερο ευαίσθητη ρύθμιση. Χρησιμοποιείται εάν υπάρχει παρέμβαση από τα τόξα άλλων οξυγονοκολλητών στην περιοχή.
- Θέση 2** Κανονική θέση. Χρησιμοποιείται για τους περισσότερους τύπους συγκολλήσεων εσωτερικά και εξωτερικά.
- Θέση 3** Θέση για χαμηλή συγκόλληση ή για σταθερά τόξα συγκόλλησης. (π.χ. Συγκόλληση TIG)
- Θέση 4** Κατάλληλος για πολύ χαμηλή συγκόλληση, χρήση ανάστροφου τύπου TIG συγκολλητικών μηχανών.
- Θέση 5** Η πιο ευαίσθητη ρύθμιση. Χρησιμοποιούμενος για συγκόλληση TIG όπου μέρος του τόξου εμποδίζεται.
- Θέση** Κλειδωμένο στην επιλεγμένη σκοτεινή κατάσταση. Ιδια λειτουργία με ένα παθητικό φίλτρο συγκόλλησης.

ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λείασην ή άλλες δραστηριότητες που δεν αφορούν την συγκόλληση.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λείασην ή άλλες δραστηριότητες που δεν αφορούν την συγκόλληση. Όταν το φίλτρο συγκόλλησης είναι κλειδωμένο στην ελαφριά σκίαση (σκιά 3) το LED κάτω από το σύμβολο θα αναβοσιθνεί κάθε 8 δευτερόλεπτα για να προειδοποιεί τον χρήστη. Το φίλτρο συγκόλλησης πρέπει να ξεκλειδωθεί πριν αν εκτελεσθεί η συγκόλληση τόξων, διαλέγοντας μια ελαφριά ρύθμιση συγκόλλησης. Όταν το φίλτρο συγκόλλησης κλείσει (χωρίς να χρησιμοποιείται για 1 ώρα), θα φύνει από την κλειδωμένη κατάσταση και θα πάει στην κατάσταση 2.

SPEEDGLAS 9100XXI



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία λείασης, πατήστε το δεξί κουμπί της μπροστινής πλευράς (βλέπε σχήμα D.2) ώρας όπου το LED δίπλα από το σύμβολο λείασης αναβοσιθνεί (βλέπε παραπάνω σχήμα).

Το LED κάτω από το σύμβολο λείασης θα αναβοσιθνεί κάθε 5 δευτερόλεπτα για να προειδοποιεί τον χρήστη. Κια να βνέτε από τη λειτουργία λείασης, πατήστε και αφήστε το κουμπί ξανά. Όταν το φίλτρο συγκόλλησης κλείσει, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία συγκόλλησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ (SPEEDGLAS 9100XXI)



Αυτό το φίλτρο συγκόλλησης έχει μια λειτουργία μνήμης που επιτρέπει στο χρήστη την εναλλαγή μεταξύ δύο διαφορετικών ρυθμίσεων συγκόλλησης.

Όταν η πρώτη ρύθμιση συγκόλλησης έχει γίνει, έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε και μια δεύτερη ρύθμιση. Κρατώντας πατμένο το πλήκτρο στη δεξιά πλευρά του

ασημένιου μπροστινού καλύμματος (βλ. εικ. D: 2) για 2-3 δευτερόλεπτα (Η σήμανση LED, στην παραπάνω εικόνα, θα δείξει (αναβοσιθνεί) που είναι στη δεύτερη ρύθμιση συγκόλλησης), μπορείτε με το χέρι να ορίσετε το δεύτερο πρόγραμμα.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο διαφορετικών ρυθμίσεων, κρατήστε πατμένο το πλήκτρο στη δεξιά πλευρά του ασημένιου μπροστινού καλύμματος για 2-3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED θα υποδείξει (αναβοσιθνεί) την αλλαγή των ρυθμίσεων συγκόλλησης.

ΘΕΣΗ 1-5

Εάν το φίλτρο δεν σκουραίνει κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης όπως επιθυμείτε, αυξήστε την ευαίσθησία του φίλτρου έως ότου μεταστραφεί. Εάν τεθεί η ευαίσθησία πάρα πολύ ψηλή, το φίλτρο μπορεί να παραμείνει στη σκοτεινή κατάσταση αφότου ολοκληρωθεί η συγκόλληση εξαιτίας του φυσικού φωτός. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ευαίσθησία προς τα κάτω σε μια ρύθμιση όπου το φίλτρο συγκόλλησης σκουραίνει και φωτίζει κατά το επιθυμητό.

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όταν το φίλτρο συγκόλλησης κλειδωμένο στη σκοτεινή κατάσταση ή το φίλτρο συγκόλλησης γυρίσει στο OFF (μετά από 1 ώρα αδράνειας) θα γυρίσει αυτόματα στην ευαίσθητη ρύθμιση 2. Η θέση ρύθμισης που θα χρησιμοποιηθεί στην σκοτεινή κατάσταση, επιλέγεται από το κουμπί SHADE/ON.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (DELAY)

Η λειτουργία καθυστέρησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να θέσει την καθυστέρηση αποκατάστασης από το κουτάδι στο φως του φύλτρου συγκόλλησης σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης. Δείτε την εικόνα (Ε: 3). Η κλήματα για την λειτουργία καθυστέρησης είναι τοποθετημένην κάτω από τους δείκτες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ

(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βοηθήσει να μειώσει την κούραση των ματιών που προκαλείται όταν το μάτι προσαρμόζεται συνεχώς σε διαφορετικά επίπεδα φωτός κατά τη διάρκεια συγκόλλησης καρφιών. Στην συγκόλληση καρφιών χρησιμοποιείται η ενδιάμεση ελαφριά κατάσταση (σκιά 5). Εάν το τόξο δέν χυτηπθεί μέσα σε 2 δευτερόλεπτα το φίλτρο συγκόλλησης θα επιστρέψει στην κανονική ελαφριά κατάσταση (σκιάση 3).

Σημείωση: Σημειώστε ότι η λειτουργία ευαίσθησίας και καθυστέρησης χρησιμοποιεί τους ίδιους δείκτες LED.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να ελέγχετε ότι τα ηλεκτρονικά και τα κουμπιά λειτουργούν, πιέστε τα κουμπιά και οι δείκτες θα αναβοσιθνούν. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν όταν ανάβει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ή όταν οι δείκτες δεν ανάβουν όταν τα κουμπιά είναι πατημένα.

Το φίλτρο συγκόλλησης είναι εξοπλισμένο με τρεις ανεξάρτητους οπτικούς αισθητήρες (δείτε Εικ. A:1) που αναγκάζουν το φίλτρο να σκουρύνει όταν χυτηπείται ένα τόξο συγκόλλησης. Οι αισθητήρες στο φίλτρο συγκόλλησης πρέπει να κρατηθούν καθαροί και ορατοί πάντα για τη θέλιση λειτουργίας.

Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη λειτουργία του προϊόντος είναι -5°C έως +55°C. Άλλες πηγές φωτός που αναβοσιθνούν (π.χ. φώτα ασφαλείας) μπορούν να ενεργοποιήσουν το φίλτρο συγκόλλησης όταν δεν υπάρχει καμία συγκόλληση. Αυτή η παρέμβαση μπορεί να επιτευχθεί και από μεγάλες αποστάσεις ή/και από απεικονισμένο φως.

Οι περιοχές συγκόλλησης πρέπει να προστατευθούν από τέτοιες παρεμβάσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθαρίστε το φίλτρο συγκόλλησης και τα προστατευτικά τζαμάκια με πανάκι μικροινών.

⚠ Για την αποφυγή βλάβης του προιόντος μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό. Να μην βυθίζεται σε νερό ή ψεκάζεται απευθείας με υγρά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αντικατάσταση του εξωτερικού τζαμιού προστασίας.

Αφαιρέστε την ασημένια μπροστινή κάλυψη (δείτε τις οδηγίες χρήσεως της ασπίδας συγκόλλησης) και αντικαταστήστε το εξωτερικό τζαμάκι προστασίας (δείτε Εικ. B:1)

Αντικατάσταση του εσωτερικού προστατευτικού τζαμιού.

Το φίλτρο συγκόλλησης θα πρέπει να είναι μη συναρμολογημένο για να αντικατασταθεί το εσωτερικό προστατευτικό τζαμάκι, και το εσωτερικό προστατευτικό τζαμάκι να αφαιρεθεί όπως δείχνει η εικ. C:1. Το νέο εσωτερικό προστατευτικό τζαμάκι πρέπει να τοποθετηθεί αφού έχει αφαιρεθεί και το προστατευτικό φίλμ, όπως δείχνει η εικ. C:2.

Συναρμολόγηση μεγεθυντικών φακών (εξάρτημα) (δείτε Εικ. Γ: 3).

Αντικατάσταση μπαταριών.

Αποσυνδέστε το φίλτρο συγκόλλησης, βγάλτε τις θήκες μπαταριών (έαν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατασβίδιο) και αντικαταστήστε τις μπαταρίες στις θήκες μπαταριών (δείτε Εικ. Δ:1). Εισάγετε τις θήκες μπαταριών στο φίλτρο συγκόλλησης και πιέζοντας τοποθετείτε τις στην κατάλληλη θέση. Εχετε υπόψη ότι όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

⚠ Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες/ανταλλακτικά θα πρέπει να καταστραφούν/πεταχτούν σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο. Το φίλτρο αυτόματης οκίσης θα πρέπει να καταστραφεί ως ηλεκτρονικό απόβλητο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Όταν αποθήκευνται όπως αναφέρεται, η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των κρανών είναι 5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής. Η αρχική συσκευασία είναι κατάλληλη για τη μεταφορά του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΡΟΣ:

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXi	200 g

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
Speedglas 9100XXi	73 x 107 mm
UV/IR προστασία:	Σύμφωνα τη βαθμίδα σκίασης 13 (μόνιμα)

Χρόνος Εναλλαγής από φωτεινό σε σκοτεινό:

0.1 ms (+23°C)

Χρονική Διάρκεια από σκοτεινό σε φωτεινό (καθυστέρηση):

Δείτε το Πίνακα

Φωτεινή κατάσταση:

Σκίαση No 3

Σκοτεινή κατάσταση:

Σκίαση No 5, 8, 9-13

Επιπλέοδο αποτυχίας/ασφάλειας: Σκίαση 5

Τύπος Μπαταριών: 2 x CR2032 (Λιθίου 3V)

Συνθήκες λειπουργίας:

-5 ° C έως + 55 ° C,

RH ≤ 90%, συνθήκες χωρίς συμπτύκνωση

Συνθήκες αποθήκευσης:

-30 ° C έως + 70 ° C, RH ≤ 90%, συνθήκες χωρίς συμπτύκνωση

Παρατεταμένη περίοδος αποθήκευσης:

-20 ° C έως + 55 ° C, RH ≤ 90%, χωρίς συμπτύκνωση

Μπαταρίες λιθίου:

-30 ° C έως + 60 ° C, RH ≤ 75%, συνθήκες χωρίς συμπτύκνωση

Παρατεταμένη περίοδος αποθήκευσης:

+ 10 ° C έως + 25 ° C, RH ≤ 60%, συνθήκες χωρίς συμπτύκνωση

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής:

5 έτη ανάλογα με τους όρους χρήσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Speedglas 9100V	2800 ώρες (επαναφορτιζόμενες)
Speedglas 9100X	2500 ώρες (επαναφορτιζόμενες)
Speedglas 9100XX	2000 ώρες
Speedglas 9100XXi	1800 ώρες

ΥΛΙΚΟ

Φίλτρο Συγκόλλησης:: PA

Τζαμάκι Προστασίας:: PC

Ασημένιο Μπροστινό Κάλυμμα PA

רמת הרגשות עד אשר המנגנון פועל בצורה מהימנה. אם נבחורה הaggerת הרשות גבורה דיד, ייק שמנגן הריתוך יואר בעקבות רח' לאחר סיום הריתוך בשל האור בסביבה. במקורה כהה, יכול הגדרת גישות נומוכה יותר מאשר המנגנון מלההה עם מבחר כדרש.



מצב נעליה במצב כהה

אשף מגנן הריתוך נעל בעקבות רח' והוא נבנה (לאור שעיה של חומר שמיושן) הוא יעבור אוטומטית מצב נעל על מצב כהה לפחות 2 דקות לאחר עז' שמיושן כהה בברור עז' שמיושן במכנום ה-ON - SHADE.



השהייה

יש לשמשת המשמעות היחסית השהייה על מנת להגדיר את מהירות מעבר המנגנון במצב כהה להברור בהתאם לשיטת הריתוך והפעלה המבוצעת.

מצב נוחות לריתוך "פ'יקם". (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)



אפשרות זו מתקיימת רק במקרה של ריתוך אוטומטי ייחודי. מנגנון הריתוך יוביל לשלילה היחסית שמיושן הנוצרת כאשר מנגנון הריתוך נעל וריתוך פ'יקם. במידה וקשת הריתוך אינה נפעפת תוך 2 שניות מנגנון הריתוך יעבור באופן אוטומטי במצב אוור רגיל (רמת הכחיה (3) שערת/ שם בלוי פוקיזיט הריגשות והשהייה מוגנת עז' ואלה נורית אינדיקציה בתצוגה.

בדיקות תקופתיות בשימוש

יש לשמר על חשיבי מגנן הריתוך נקיים ולגלוים כל הזמן כדי לאפשר פעולה קסומה. לדיקת תפקוד הסולולה, המנגנון והלחיצים, לחץ על הלחיצים השוניים והגירה והברבה.



המנגנון מזכיר בשלושה חישבים (אהר איר: A): המגיבים מידית לקשת טפלנית. וובה לשמור על החישבים קיים ולעולם לתפקיד מושב.

וחוץ טפלטורת התחפעלה המומלץ למנגנון הריתוך הוא 5°-55°. גם לא ריתוך.



הרווחות נקיין

נקה את מגנן הריתוך ואת המכסה ולוחיות המגן עם דוד נטול סיבים או טישו.

⚠️ על ליקוי או חיטוי. אין להשנות במיס או להתדי נזולים באופון ישיר על מנת למנוע פגעה במכשיר יש להמנע שימוש בסולולנים או אלכוהול.

תחזוקה

החולפת לוחיות המגן החיצונית.

הסר את הרכסוי החיצוני הכסוף. הוציא את לוחיות המגן החיצונית המשמשת והכחת לוחית המגן החיצונית הדחשה על סוכת הריתוך B:1.

החלפה של לוחית המגן החיצונית כסיום תפעול הריתוך. מגנן הריתוך חייב להיות מוחן למססיה מלמן את הוחלט את מכחה המגן, יש להוציא את הרכסוי השין (אהר איר: C:1). יש להסיר את פילם ההגנה מרוכסנה ולנקוטם. (אהר איר: C:2).



התקנת צוכית מגדרות - ראה איר:3.



יש להסיר את מגנן הריתוך על מנת לשוחף את הסולולות. החזא את בית חסילה (שuttle) ותבנש בברגרן קון של הזרק. הרכבת ברכיבות הדוחות במחזין הסולולות וכוכס את בית חסילה להונן הריתוך עד

מצב - נעליה בהר (רמת הכחיה (3). מתאים לשוחזה.).
מצב - 1 הגדרת הרגשות הנמוכה ביותר. לשימוש במקרים בהם רוכס אחרים בסביבה.

מצב - 2 מצב טרומי. לשימוש במרחבי סוג הריתוך, במקרים של סגירות ופתחות>.

מצב - 3 מתאים לריתוך במתוח נמוך וקשת ריתוך יציבה (TIG).

מצב - 4 מתאים לריתוך במתוח נמוך מאד ושימוש ברכבת איזוטר.

מצב - 5 מצב גבולה

TIG מוגאנם לריתוך במתוח נמוך פאוד וירטואליים סטטוסים.

מצב - נעליה מנגנון בחתות קבועה (כמו נגנון פסיבי).

מצב נעליה במצב בהר

הגדדרות ניתנות לשימוש במצב השזה או מצבים נוספים.

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX



הגדדרה זו מתקיימת לשזה או לפועלות אחרות שאין פועלויות ריתוך. כאשר מגנן הריתוך נעל על מנת הבת (מתה הכחיה (3) הנורית מתחת סולון תובגב מייד 2 שניות על מנת להתדריע בכך המשמש כי הוא נעל במצב זה. זה טוב להרדר את מנגנון הריתוך לפני ביצוע פעולות ריתוך, עז' בחירת רמת רגשות אחרת המוגדרת לריתוך. כאשר מגנן הריתוך נבנה (לאור שעיה של חומר שמיושן)

SPEEDGLAS 9100XXi



כדי להפעיל את השזה, יש ללחוץ על הכפתור בצד ימין בחלק הסקופ הקדמי (ראה תמונה D:2) עד שהמנורה ליד סמן השזה מהבהבת (ראה תמונה L:1).

הנורה ליד סמל מצב השזה תהברב כל חמיש שניות על מנת להתריע.

כדי ליצאת מצב השזה לחץ וסחרר את הכפתור הסקופ בשנית.

שפיפלטר הריתוך נבנה, הוא אוטומטי יותר מאשר במצב ריתון.

פונציית זיכרון (SPEEDGLAS 9100XXi)



පוליטר לריתוך זה שינה פונקציות זיכרון המאפשרת לשימוש לעבר בני שיט הדודות הריתוך הקיים.

ששגדארת הריתוך הרח'ונה מתבצעה, יש לאפשרות ליציר סט המדגרות נספף. על ידי להזיא ארכיה על הרכטור הרומי הולספ' (אהר איר: 2D) לשליך 3-2 שניות. הזרה הסופנטנת בגין האילטספריזה.

על מנת לעבוד בין הדודות, לחץ לחיצה ארכיה על הרכטור הרומי בחלק הקדמי הסקופ, 3-2 שניות. הזרה תהברב ובכך יראה את השינוי בסט הרגשות הריתוך.

אצבים 1-5

במידה ובמהלך הריתוך המנגנון אין מכחה לרומה החוצה, הגבר את



הווראות שימוש במסכת הריתוך 3M™ Speedglas™ 9100FX

= S חזק מוגר
= BT מוגרות תחלקיים במוגרות גבואה באנרגיה גבוהה (120 מטר/sek)
= IC. 5°-55° (C°) (שינה). בנסיבות טבעיות.
K מסמל חסינות לנזקי משוחחים על ידי חלקרים קיטנים.
חותם S מתייחס לדוחה של 3M לחסינות הולכת ובובת.
סימונים מסוימים במעודן מתייחסים לסתדרים אחרים. (המים)
סנדרארים מסוימים שסימון מושווה בעמודה ליד.)
אלא (F, B) אלא (זיהויים) מונע מההגנה החיצוני ובעיטה הקסדה, אך רמת ההגנה
אינם דוחים הן בחולות ההגנה הנגד הדוחה המלא.
המוגר תוקצה צדדי ההגנה מלא.
אם דוחת הגנה נגד חלקרים במוגרות גבואה
לפי EN:166 בטמפרטורה, מן הרגע שגופים צריים
להכיל את האות "T"
מיד לאחר האות המסיימת את מיריות הפגיעה, לדוגמא
AT, TB, TF או TB, AT.
אם האות "T"
אייה מושווה בדומה לאלו מיריות האות, המגן מועד להגנה.

סימונים מסוימים על המוגר המסיימים לתפקידים אחרים:
⚠ = אנא קרא את ההוראות לפני שימוש
מסוף סידורי = שנה, שבוע הייצור
= שנה
= חודש
⚠ = יש להشمיד את המוגר כמו פסולת אלקטרוניות

הכונות לשימוש
⚠ בדוק היבש ובאופן קבוע את מסכת הריתוך ולוחית מגן שאין
סטודקים, פגומים או חלקיים. מבז זה מוגר תחילה את מיריות
הארייה, ופוגעים בהגנה באופן מהו. שי להיליפס מזיד בחולקים
חדשניים. מל מתה היגיינין מוגר לפגני השימוש וזה אן
מסכים לפחות מוגר.
הסר כל מוגר האגנה או פילם מומתקף לפני השימוש וזה אן
מנגנון הריתוך מוגן עם לחות חיצונית וכפויים.

כיבוי/הדלקה
(SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XXi)
הפעלת מנגנון הריתוך לחץ על כפתורו של SHADE/ON. מנגנון
הריתוך נכבבה. אוטומטית לאחר שענה של חור פעלון.
למנוגן יתאפשר בזאת המסכה אגון ואוטומטי.

בחירת רמת החצלה
ק"מ 5.8 - 7 רמות חצלה המורדרות לשתי קבוצות: 1 - 9-13. כדי
לראות את רמת החצלה המוגדרת למנגנון הריתוך ברגע מסויים, יש
לחוץ על חצלה קקרה על "Shade/On" להציגו "Shade/On" הצללה. כדי בחרור רמת
הצללה אחרת, לחץ שוב אישר הנורית מהברכת, ולאחר מכן השאיר
את הפעטור "Shade/On" כפתו לחוץ כדי להבהיר את הנורית
ההברכתה לרמת החצלה החטامية. מנגנון עלול ברוחן בין רמות
ההצלה לש להזען ברכישותם למשך שניות. בצל הימי הריתוך
של התהונן על קשת הריתוך ורץ בחירות רמת החצלה המומלצת.
ראה אורה E:1.

קביעת רמת רגישות
הגדרות ששולטים רגישות האור (המגיבה לאו מקשת הריתוך) יכולות
להתאים לשליטות רגישות ונגישות בפעולת שננים. כדי לראות את
רמת הרגישות לחץ על חצלה על כפתור "SENS". ברגע הנורית
מוגברת, והמשך לחוץ עד אשר הגריטה מסמנת על ההגדרה
הרצינית.

יש להראות הווראות אלו בשילוב עם הוראות למשתמש המצויפות
לאירועים שם אשר למצאות מוגר סוף שלוגבים לע אשרות של
מורים, חלקן, חילוף וואכזרום.

תכילות הארץ
קופסת התסוכאה מכילה: מנגנון ריתוך 9100,لوحית מגן חיצונית,
לחוחית מגן פנימית, ספר משתמש ודף הווראות זה.

תיאור המרכיב
מנגנון 9100 מועד להגנה בשימוש עם מסכות 3M Speedglas 9100 בלבד.
בלבד. המנגנון מספק הגנה לריתוך נCOND אולטרו סגול (UV)
וקירית אינפרא אדום (IR) ומתחלי ריתוך גם במצב כבוי (cohota 13).

اذירה
שימוש במכשיר זה לשימושים אחרים בין חומר / ריתוך ליריד עול
ללא תלוקת מוגר או שיוורן. אין להשתמש רק בחולקים חלופיים מוקרים.
השימוש רכיבים שאינם מקוריים ייל פלאם ברמת המיגן
ולטסל את תקף ההארות והאשרות.
הגהה כגד לוחקים דדרשת היכ שמיוני ▲.

אישורי
צד הבנק האיש, מסמן לפי תקן
CE ותואם לרגולציה והסטנדרטים האירופאים המקבילים כפי שמופיעים
באירוע F:1, אשר מכיל גם מידע על הגוף שאישר את בדיקות המוצר והתאמתו
אש"ר הדיקות שענויות והארת נסונות ניתן למצוא באתר
www.3M.com/welding/certs

הגבלות
⚠ ש להשתמש רק בחלקם המקורי של מושגים בתנאי הרשמי ש.ם.

⚠ בדוק היבש ואופן קבוע את מוגר הריתוך ולוחית מגן שאים
סודוקים, פגומים או שרוטים. מבז זה עלול להפחת את יכולת
ונזקי בגדרה באופן מהו. שי להיליפס מיד הראיה
בחלקם חדשין.

⚠ על מנת להימנע מנזקים למוגר אין להשתמש בחומרם מספים
לניקוי המוגר.

⚠ אין לבלול את המסכה בנזדים או לרטס נזדים שירות על
המסכה.

⚠ על עובי משקפיים אופטיות להיזכר מודעם כי במרקחה של
מכה חזקה, כפעה בצוות הסוכה עוזזה עלול להוביל למגע
עם השקפיים שלפני הacobש ויסכן את החובש.



לוחית הגנה חיצונית: 3M 1 BT
לוחית פנימית: 3M 1 S :
ץן = 3M
רונה אופטית = 1

אשר תשמע נקישה. שים לב כי לאחר החלפת סוללות כל ההגדרות
יאוותלו להדרות היצור המקורי.

⚠
זריזות - יצא את הסוללות המשמשות ונונה אותם בהתאם
לתקנות המקומיות.

אחסנה והובלה

במידה והמדובר מאחסון לפי הוראות היצרן, ח'י המדף הצפויים הינם
5 שנים.

ארחו הרקורייד מתאימה לשימוש ואחסון.

מיצ'ע טכני

משקל

160g	Speedglas 9100V
180g	Speedglas 9100X
200g	Speedglas 9100XX
200g	Speedglas 9100XXi

גודל חלון

45 x 93 mm	Speedglas 9100V
54 x 107 mm	Speedglas 9100X
73 x 107 mm	Speedglas 9100XX

According to shade number 13 (permanent) UV/IR הגנת קרינה:

0.1 ms (+23°C) זמן תגובה:

see Recovery Delay table זמן חזרה למסך בהר:

shade no 3 מסך בהר:

shade no 5, 8, 9-13 מסך כהה:

shade no 5 מגנן כבוי:

2 x CR2032 (Lithium 3V) סוג הסוללה:

תנאי עבודה:

-5°C to +55°C, 90%RH לוחות ≥ 2 תנאים לא עיבוי:

תנאי אחסון:

-30°C to +70°C, 90%RH פיטר רינטראל לא סוללות:

-30°C to +70°C, 90%RH תנאים לא עיבוי:

זמן אחסון מוגרב :

-20°C to +55°C, 90%RH לוחות ≥ 2, non-condensing תנאים לא עיבוי:

זמן אחסון מוגרב :

-30°C to +60°C, 75%RH לוחות ≥ 2, תנאים לא עיבוי:

זמן אחסון מוגרב :

+10°C to +25°C, 60%RH לוחות ≥ 2, תנאים לא עיבוי:

זמן שימוש משוער - 5 שנים, תלוי בתנאי האחסנה והשימוש

אורן ח'י סוללות:

Speedglas 9100V	2800 hours (solarpanel)
Speedglas 9100X	2500 hours (solarpanel)
Speedglas 9100XX	2000 hours
1800 hours	Speedglas 9100XXi

חומרם:

PA מגנן הרימר
PC לוחית המגן
PA לוחית כסופה

使用说明

在阅读此使用说明时, 请参照3M™ Speedglas™ 焊接面罩及经认可配合一起使用的组件、备件和附件的参考资料。

包装清单

Speedglas 9100焊接滤光镜包装中包含焊接滤光镜、外保护片、内保护片、使用说明书和参考资料。.

系统描述

Speedglas 9100焊接滤光镜需与3M Speedglas 9100系列焊接面罩同时使用。

3M Speedglas 9100焊接滤光镜可对佩戴者眼部提供有效的保护, 同时, 永久防护 (无论滤光镜处于亮态或暗态或自动变光功能是否开启, 防护水平相当于遮光号13) 电弧焊接或气焊过程中产生的有害的紫外线和红外线的伤害。

警告

为更好的保护佩戴者, 产品的正确选择、培训、使用和维护十分必要。如在使用整套产品时未严格遵循说明书的要求, 或在整个暴露过程中未正确佩戴本产品, 可能会损害佩戴者健康, 导致严重的或致命的疾病、伤害或永久性残疾。请遵照当地的法规, 参照提供的所有信息, 恰当的正确使用该产品。

请特别关注以  标明的警告。

认证信息

本产品有CE标识, 符合欧洲PPE法规、指南和表E: 1中 列举的欧洲标准要求, 其中包含签发PPE (模块B) EU型式认证机构的信息, 在适用时认证机构负责PPE制造的质量体系 (模块D) 监督。EU型式检验验证证书和符合性声明可以在www.3m.com/welding/certs查阅。

使用限制

 产品仅在技术规范限定的条件下, 与参考单页中列出的3M™ Speedglas™ 品牌的备件和配件配合使用。

 使用未在说明书中指定的替代部件或更改部件, 可能严重影响防护水平, 同时可使质保无效或导致产品不符合防护等级和认证。仅限与参考资料中列出的焊接面罩使用。

 在标准的矫正视力眼镜上加戴眼部保护装置的做法, 可能会将冲击力传递到矫正视力眼镜上, 从而对佩戴者构成风险。

 当Speedglas 9100焊接面罩面对焊接电弧不能变为暗态时, 应立即停止焊接操作。按照使用说明检查焊接滤光镜。继续使用不能变为暗态的焊接滤光镜可能导致暂时性失明。如果无法查明问题并加以解决, 请不要使用该焊接滤光镜, 并寻求您的主管、经销商或3M的帮助。

 如果该产品的使用超出设计应用范围之外, 例如激光焊接/切割, 可能导致永久性眼损伤和失明。

装备标识

焊接滤光镜: 3/5.8/9-13 3M 1/1/2/379

注意! 下表为EN 379的例子。有效等级标识在焊接滤光镜上。

亮态遮光号	3 / 5,8/9-13	3M	1 / 1 / 1 / 2 / EN379 CE
暗态遮光号			
制造商			
光学性能			
散光特性			
透光特性			
视角效应等级			
认证号或标准号			

外保护片: 3M 1 FT*

内保护片: 3M 1 S

3M = 制造商

1 = 光学等级

S = 抗冲击要求

BT = 防护极端温度下 (-5°C和+55°C) 中等能量 (120米/秒) 的高速粒子冲击

K: 满足细颗粒物对表面的损伤测试要求

如果外保护片和帽壳未标明抗冲击防护的符号 (F, B), 则整个焊接面罩满足较低的防护等级。

* EN166: 如果要求防护在极端温度下的高速粒子冲击, 那么所选择的眼护具的防冲击性能符号后应当标注T, 例如 FT, BT或AT。如果防冲击性能符号后未跟随有T, 则防护具 仅可以用于室温下的抗高速粒子冲击防护。

其他标注请参照相关标准

  = 使用前阅读说明书

序列号 = 生产年, 周

 = 年

 = 月

 = 按电子废弃物进行处置

序列号 (生产日期)

例如 36 27 01 0001

年 2016 周 27 产品代码 01

生产序号 0001

序列号 (生产日期)

例如 36 27 01 0001

年 2016 周 27 产品代码 01 生产序号 0001

使用前准备

 每次使用前, 请仔细检查Speedglas 9100焊接滤光镜以确保产品完整。产品破裂、凹陷或划痕或保护片破损或出现影响视线的损伤会严重损害保护效果。任何损坏的部件都必须立即更换。使用前, 移除面镜上的保护膜, 并且确认焊接滤光镜已装配内外保护片。

操作指南**开/关 (SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX)**

按“SHADE/ON”键, 即可打开焊接滤光片。焊接镜片在最后一次弧光照射后1小时会自动关机。

自动开关机 (SPEEDGLAS 9100XXI)

Speedglas 9100XXI具备自动开关机功能

遮光号

7个遮光号供选择, 暗态遮光号分为两组, 5, 8和9-13。要显示当前遮光号, 只要按一下“SHADE/ON”键, 对应遮光号的LED灯会闪烁。如果要重新选择其它遮光号, 在LED指示灯闪烁的时候, 继续按“SHADE/ON”键, 直到要选择的遮光号的指示灯亮。按住“SHADE/ON”键2秒钟, 可以在(遮光号5, 8) 和(遮光号9-13) 两个遮光号组间转换。

可参照表图 (E:1) 选择遮光号

敏感度

可以根据不同的焊接操作方式和工位, 设置探测焊接电弧光的光敏探头的敏感度。按“SENS”键可以显示当前的敏感度设置, 如果要选择其它敏感度, 则连续按“SENS”键, 直到要选择的敏感度的指示灯亮。

 固定亮态遮光号 (遮光号3), 用于打磨操作。

 敏感度最弱的设置, 用于存在邻近焊工电弧干扰的场所。

 正常设置, 用于室内和室外的大多数焊接操作

- 敏感度 3** 用于低电流或电弧非常稳定的焊接操作(例如：低电流TIG焊接)
- 敏感度 4** 用于极小电流焊接或逆变TIG焊接操作
- 敏感度 5** 敏感度最强的设置，用于存在隐藏弧光的TIG焊接操作。
- 敏感度 ■■■** 固定选择设定暗态遮光号，与固定遮光号焊接滤光片功能一致。

固定亮态遮光号设置： 
该设置可用于打磨操作或其他非焊接操作

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

该设置可用于打磨或者其它无焊接作业的作业。当焊接滤光片固定亮态遮光号时(遮光号为3)，该状态下LED灯将每秒闪烁一次用于警示使用者当前设置。在焊接操作之前，焊接滤光片必须解除该设置，并选择适合的灵敏度用于焊接作业。当处于该设置状态下的焊接滤光片关机(1小时后自动关机)，其会自动解除固定亮态遮光号设置，并且更新设置为灵敏度2。

SPEEDGLAS 9100XXI



如需激活打磨模式，按动银色反射前罩右侧的按钮（参照图2）直到打磨状态符号指示灯闪烁（参照上图）

打磨模式符号边上的LED指示灯每隔5秒闪烁一次提醒使用者当前状态为打磨状态。退出打磨模式，可再次按动按钮。当焊接滤光机关机时，将会自动返回到焊接防护模式。

记忆功能 (SPEEDGLAS 9100XXI)



焊接滤光镜具有记忆功能，使用者可以在两个不同的设定状态之间切换。

当第一个状态设定后，即可进入第二个状态的设定。按住右边的按钮(参照图 D: 2)2到3秒 (LED会闪烁提示已进入第二个状态设定)，进入第二状态设定。按住银色反射罩右侧按钮2-3秒即在两个状态之间切换。LED指示灯会闪烁显示状态的改变。

固定暗态遮光号设置：

当焊接滤光片处于固定暗态遮光号设置时，焊接滤光片关机(1小时后自动关机)，其会自动解除固定暗态遮光号设置，并且更新设置为灵敏度2。使用SHADE/ON键选择固定暗态遮光号时的遮光号。

设置延迟时间：

根据焊接方式和焊接电流的情况，可以使用延迟时间设置功能以设置在焊接操作结束时焊接滤光片由暗态变为亮态的时间。当前延迟时间的跨度范围参见图 (E:3)。

舒适点焊模式：

SPEEDGLAS 9100V/9100X/9100XX

舒适点焊模式设置可以减轻点焊操作时眼睛不断地适应不同亮度光线而造成的眼部疲劳。点焊模式采用适中的亮态遮光号(遮光号为5)。如果2秒钟内无电弧光产生，焊接滤光片将转换成正常亮态遮光号(遮光号为3)。

注意： 敏感度和延迟时间功能由同一组LED指示灯显示。

使用中

按压按键时，LED指示灯会闪烁则可确认电路和按键正常工作。如果低电量指示灯亮或选择遮光号和灵敏度/延迟时间按键LED指示灯不亮，则需要更换电池。

焊接滤光镜装配了三个独立工作的光敏探头，在焊接电弧出现时，致使滤光镜变暗。为保证探头的最佳性能，请保持探头清洁和不被遮挡。

推荐产品使用的温度范围是-5° C to +55° C。

闪烁的光源(如安全警示灯)可以在无焊接电弧时引发焊接滤光镜变暗。这种干扰可以发生在距离很近和/或由反射光源引发。焊接区域应隔离这些干扰。

清洁指南

使用不掉毛的织物清洁焊接滤光片和保护片。

△ 为避免焊接面罩的损坏，不得使用溶剂或酒精清洁或消毒。焊接面罩不得浸入水中或直接喷淋清洗。

维护

更换外保护片

移除银色反光前罩(见焊接面罩使用说明书)，更换外保护片(见图B:1)

更换内保护片

更换内保护片时须卸下焊接滤光镜，使用过的内保护片应按照图C:1移除，然后按照图 C:2安装新内保护片，安装前请撕掉内保护片的保护膜。

放大镜(附件)安装(见图 C:3)。

更换电池

将滤光镜从焊帽上取下，将电池匣拉出(必要时请使用螺丝刀)，取出旧电池(见图D:1)将新电池插入电池匣，并将电池匣推回原来的位置。注意，此时滤光镜的设置将被重置为出厂设置。

△ 废弃的电池和产品部件应该按照当地的法律法规处置。自动焊接滤光镜应该作为电子废弃物处理。

储存和运输

按照技术规范中的规定储存时，本产品的存储期限为5年。原始包装适用于运输和存储。

技术参数

重量

Speedglas 9100V	160 g
Speedglas 9100X	180 g
Speedglas 9100XX	200 g
Speedglas 9100XXI	200 g

视野范围

Speedglas 9100V 45 x 93 mm

Speedglas 9100X 54 x 107 mm

Speedglas 9100XX 73 x 107 mm

Speedglas 9100XXI 73 x 107 mm

UV/IR防护：
相当于遮光号13
(永久性)

由亮态变为暗态时间： 0.1 ms (+23°C)

由暗态变为亮态的恢复时间 见恢复延迟时间表

亮态： 遮光号3

暗态： 遮光号5, 8, 9-13

故障安全状态： 遮光号5

电池类型： 2 x CR2032 (锂电池 3V)

温度范围： -5° C – +55° C

相对湿度 < 90% 的非冷凝环境

存储条件： 焊接滤光镜(不含电池)

温度范围:	-30° C — +70° C 相对湿度 ≤ 90% 的非冷凝环境
长期存储:	-20° C — +55° C 相对湿度 ≤ 90% 的非冷凝环境 锂电池
温度范围:	-30° C — +60° C 相对湿度 ≤ 75% 的非冷凝环境
长期存储:	+10° C — +25° C 相对湿度 ≤ 60% 的非冷凝环境
预期使用期限	5年 (取决于使用情况)

电池时间:



Speedglas 9100V	2800 小时 (太阳能电池)
Speedglas 9100X	2500 小时 (太阳能电池)
Speedglas 9100XX	2000 小时
Speedglas 9100XXi	1800 小时

材质:


焊接滤光镜:	PA
保护片:	PC
银色反射罩:	PA

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
焊接滤光镜 -电路板及相关部件	x	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

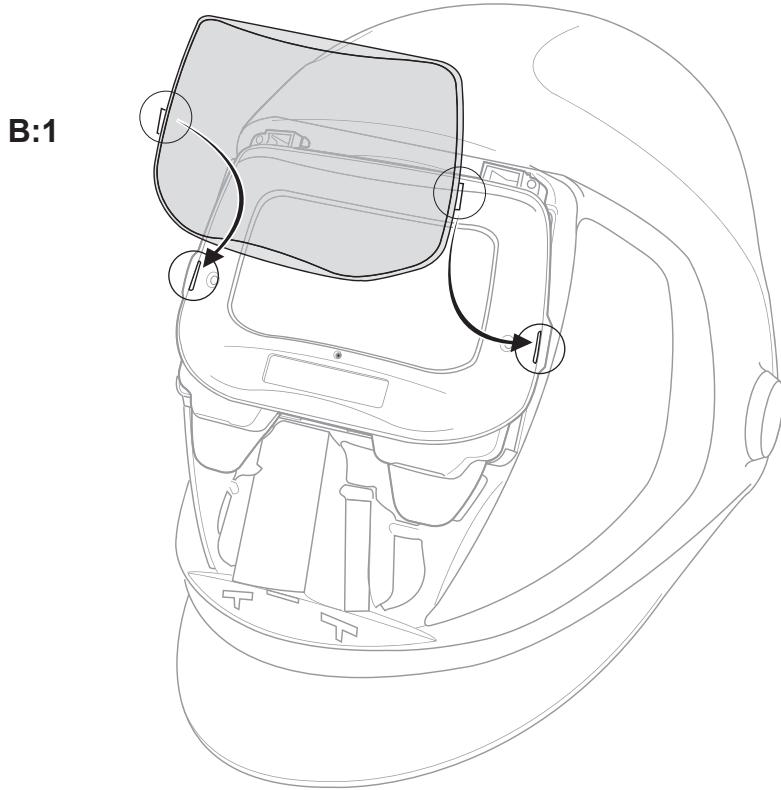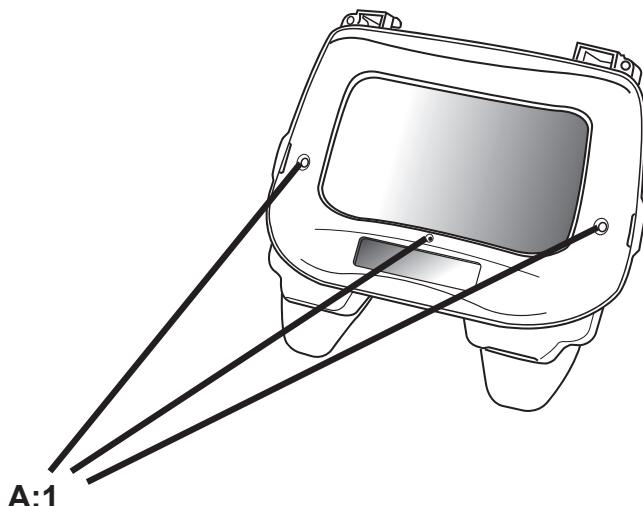


C:1

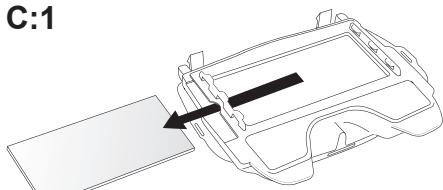


C:3

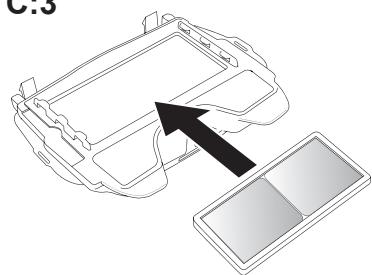

C:2

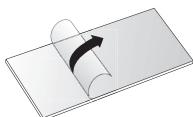

D:1

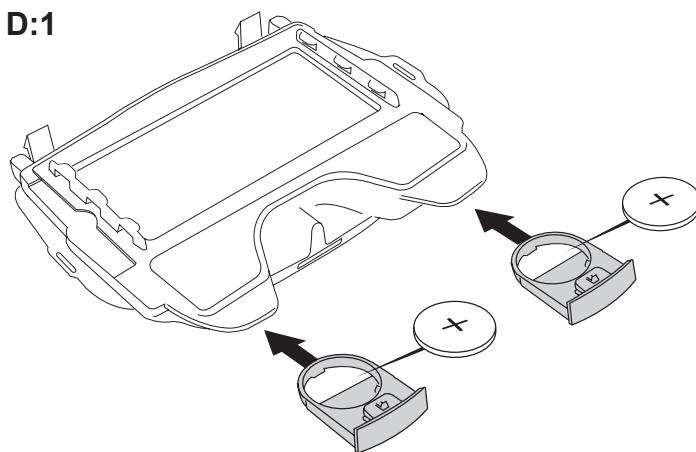

D:2




E:1

Recommended shade numbers according to EN 379:2003

Welding process	Current in amperes A																			
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
MMAW (covered electrodes)							8		9		10		11		12		13		14	
MAG							8		9		10		11		12		13		13	14
TIG			8		9				10		11		12		13					
MIG									9		10		11		12		13	14		
MIG with light alloys										10		11		12		13		14		
Air-arc gouging									10			11	12		13		14		15	
Plasma jet cutting										9	10	11	12		13					
Microplasma arc welding	4	5	6	7	8	9	10	11	12											

► The table shows the typical shade setting for various working applications. A setting above or below that identified in the table may be required, according to the conditions of use.

E:2

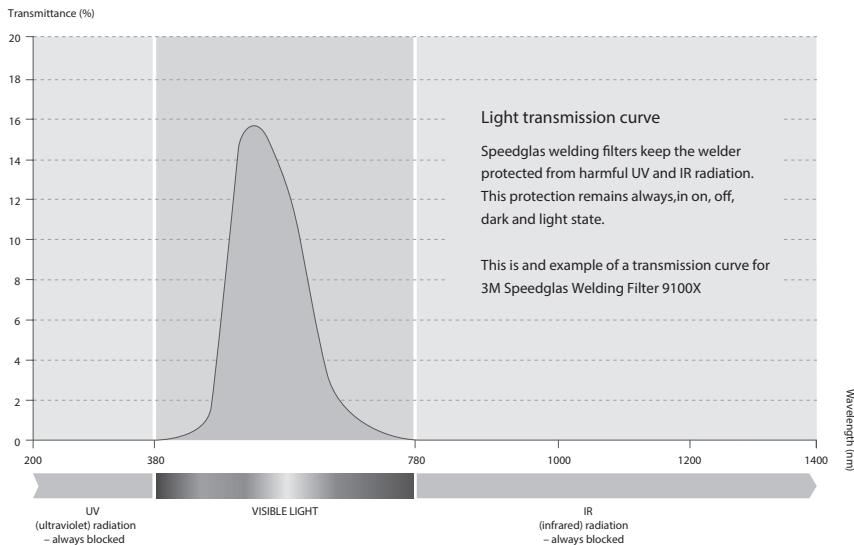



E:3

3M Speedglas 9100V/9100X/9100XX

Delay Shade	Shade 5						d 1**) d 2**) Σ	d 1**) d 2**) Σ	
	40	40	60	90	130		200		300
8	40	40	60	100	150		250		400
9	40	40	60	100	150	200	300	500	375 625 1000
10	40	40	70	150	200	300	300	600	425 625 1050
11	50	50	80	200	300	375	325	700	475 625 1100
12	50	50	90	250	400	475	325	800	575 625 1200
13	60	60	100	300	450	525	325	850	675 625 1300


*) Comfort mode for tack welding is described in the User Instruction, only valid for Speedglas 9100V/9100X/9100XX

**) Two step recovery only valid for Speedglas 9100V/9100X/9100XX

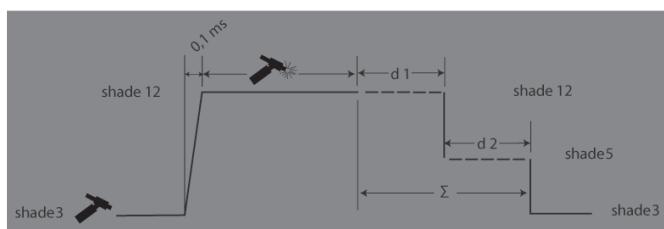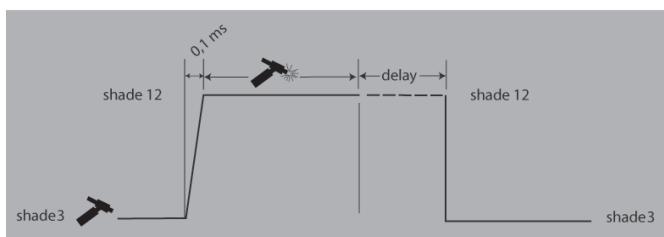

E:3

3M Speedglas 9100XXi

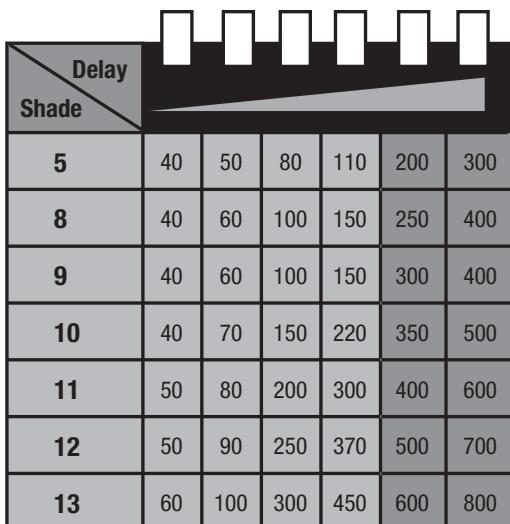

F:1

European Standard	Name
EN 166:2001	Personal eye-protection – Specifications
EN 379:2003 + A1:2009	Personal eye-protection – Automatic welding filters
European Directive/Regulation	Name
(EU) 2016/425	PPE Regulation - Personal Protective Equipment
2014/30/EU	EMC Directive - Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU	RoHS Directive - Restriction of the use of Hazardous Substances
89/686/EEC	PPE Directive - Personal Protective Equipment
Notified Body No. 0196 Module B	DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, Germany
Australian/New Zealand Standard	Name
AS/NZS 1338.1:2012	Filters for eye protectors Part 1: Filters for protection against radiation generated in welding and allied operations
Manufacturer	3M Svenska AB, Ernst Hedlunds väg 35, 785 30 Gagnef, Sweden

- (GB) 3M United Kingdom PLC**
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire RG12 8HT
Tel: 0870 60 800 60
www.3m.co.uk/safety
- (IE) 3M Ireland**
The Iveagh Building
The Park, Carrickmines, Dublin 18
Tel: 1800 320 500
www.3m.co.uk/safety
- (DE) 3M Deutschland GmbH**
In der Heubruch 16
63801 Kleinostheim
Tel: 0 60 27 / 46 87 - 0
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3marbeitsschutz.de
- (AT) 3M Österreich GmbH**
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel: 01/86 686-0
arbeitsschutz-at@mmp.com
www.3m.com/at/arbeitsschutz
- (CH) 3M Schweiz AG**
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Tél: 044 724 92 21, Fax: 044 724 94 40
www.3marbeitsschutz.ch
- (FR) 3M France**
Bd de l'Oise,
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél: 01 30 31 65 96
3m-france-epi@mmp.com
www.3m.com/fr/securite
- (RU) 3M Россия**
121614 Москва,
ул. Крылатская, д. 17, кор. 3, БЦ
"Крылатские Холмы"
Тел.: 495 784 74 74
Факс: 495 784 74 75
<http://www.3MRussia.ru/SIZ>
- (BY) Представительство 3M в Республике Беларусь**
пр-т Дзержинского, 57
Бизнес-центр «Омега Тауэр»,
офис 27
220089 г. Минск
+375 17 372 70 06
- (UA) 3M Україна**
вул. Амосова, 12,
03680, Київ, Україна
тел.: (044) 490 57 77,
Факс: (044) 490 57 75
www.3m.com/ua/siz
- (IT) 3M Italia srl**
Via N. Bobbio, 21, 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-70351
www.3msicurezza.it
- (NL) 3M Nederland B.V.**
Molengraafsingel 29,
2629 JD Delft
Tel: 015 78 22 333
3Msafety.nl@mmp.com
www.3msafety.nl
www.speedglas.nl
- (BE) 3M Belgium N.V./S.A.**
Hermeslaan 7, 1831 Diegem
Tel: 02-722 53 10
Fax: 02-722 50 11
www.3Msafety.be
- (ES) 3M España, S.A.**
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25,
28027 Madrid
Tel: 91 321 62 81
www.3m.com/es/seguridad
- (PT) 3M Portugal**
Rua do Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Tel: 213 134 501
Fax: 213 134 693
- (BR) 3M Brasil**
Via Anhanguera, Km 110 –
Sumaré – SP – Brasil
Fale com a 3M: 0800 055 0705
www.3mepi.com.br
- (NO) 3M Norge AS**
Avd. Verneprodukter
Postboks 100,
2026 Skjetten
Tlf: 06384 - Fax 63 84 17 88
www.3m.no/verneprodukter
- (SE) 3M Svenska AB**
Bollstanäsvägen 3,
191 89 Solentuna
Tel: 08 92 21 00
www.personskydd.se
- (DK) 3M (Denmark)**
Hannemanns Alle 53
DK-2300 København S
Tel: +4543480100 - Fax: +43968596
3Mdanmark@mmp.com
www.3Msikkerhed.dk
- (FI) Suomen 3M Oy**
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh: +358 9 525 21
www.3m.com/fi/tyosuojelutuotteet
- (AE) شركة ثرى إم ايچييت للتجارة المحدودة**
برج سيفيل - كورنيش النيل
ص.ب. ٦٩ المعادى - القاهرة
جمهورية مصر العربية
(٢٠٢)٥٢٩٠٠٠٧
تلفون:
(٢٠٢)٥٢٥٩٠٠٤
فاكس:
- (EE) 3M Eesti OÜ**
Pärnu mnt. 158, 11317 Tallinn
Tel: 6 115 900, Faks: 6 115 901
sekretar.ee@mmp.com
- (LT) 3M Lietuva**
A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius
Tel: +370 5 216 07 80
Faks: +370 5 216 02 63
- (LV) 3M Latvija SIA**
K. Ulmaņa gatve 5, LV-1004 Rīga
Tālř.: +371 67 066 120
Fakss: +371 67 066 121
- (PL) 3M Poland**
Aleja Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: (22) 739-60-00
Fax: (22) 739-60-01
- (CZ) 3M Česko, spol. s.r.o.**
V Parku 2343 / 24
148 00 Praha 4
Tel: 261 380 111
Fax: 261 380 110
- (HU) 3M Hungária Kft.**
1138 Budapest, Váci út 140
Tel: (1) 270-7713
- (RO) 3M România SRL**
Bucharest Business Park, corp D, et. 3,
Str. Menuetului nr. 12, sector 1, Bucureşti
Telefon: (021) 202 8000
Fax: (0 21) 317 3184
www.mmm.com/ro
- (SI) 3M (East) AG**
Producnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana
Tel: 01/2003-630,
Faks: 01/2003-666
- (SK) 3M Slovensko s.r.o.**
Vajnoršká 142,
831 04 Bratislava 3, Slovakia
Tel: +421 2 49 105 230, 238
Fax: +421 2 44 454 476
innovation.sk@mmp.com
www.3m.com/sk/oppp
- (HR) 3M (East) AG Predstavništvo**
Žitnjak bb, 10000 Zagreb
Tel: 01/2499 750, Fax: 01/2371 735
- (RS) 3M (EAST) AG Representation Office Belgrade**
Milutina Milankovica 23
11070 Belgrade, Serbia
Office: 381 11 2209 413
- (KZ) 3M Казахстан**
Казахстан, г. Алматы, 050051
ул. Фонвизина 17А, 3 этаж
Тел: +7 (727) 3330000
Факс: +7 (727) 3330001
innovation.kz@mmp.com
- (BG) 3M Търговско представителство България**
1766 София,
Младост 4 Бизнес парк, бл. 4
Тел.: 960 19 11, 960 19 14
Факс: 960 19 26
- (TR) 3M Sanayi ve Ticaret A.S., Türkiye**
İş Güvenliği ve Çevre Koruma
Ürünleri, Nişbetiye Caddesi
Akmerkez, Blok 3 Kat: 5, Etller
80600 İstanbul
Tel: (212) 350 77 77,
Faks: (212) 282 17 41
- (GR) 3M Ελλάς ΜΕΠΕ**
Λ. Κηφισίας 20
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210-6885300
Fax: 210-6843281
www.mmm.com
innovation.gr@mmp.com
- (IL) ישות 3M בע"מ**
ר' מ. מדין יהודים 91
ת. ר. הרצליה 46120 2042
טל': 09 - 9615000
טל': 09 - 9615050
- (CN) 3M中国有限公司**
上海市虹桥开发区兴义路8号
万都中心大厦38楼
邮编：200336
电话：(86-21)62753535
公司网址：www.3m.com.cn/oheis

