



EN INSTRUCTIONS FOR USE

These gloves were designed to protect hands or parts of hands against mechanical risks. They comply with European Regulation (EU) 2016/425 concerning Personal Protective Equipment (PPE) and also comply with the European standards EN 12477-2011 for these gloves.

Do not use these gloves when working with chemical products. The gloves may not be used when working with serrated teeth of knives and when there is a probability that they are grabbed by moving parts which they have a large tear resistance. They may also not be used when working with open fire when the result is 1 or under A of the EN 407:2004 standard. Protection levels only apply to the part where the leather or the coating is located on the outside.

As far as we know, these gloves do not contain components that could cause allergies. Certain gloves could, however, contain components (such as latex) of which it is known that they could cause allergies with persons who have a latex allergy and persons who could be sensitive to it. If an allergic reaction should occur, immediately contact a doctor.

EN 388:2016 Considering the blade becomes blunt during the cutting test, the Coup test is only an indication while the TDM demonstrates the actual protection. The glove can lose its insulating properties if level 1 is not achieved for water penetration.

Type B welding gloves in accordance with EN 12477-2011+A1:2005 are recommended if a high fingerpr sensitivity is required, e.g. TIG welding. Type A welding gloves are recommended for other welding processes.

At this moment there is no test method available for determining the abrasion resistance of the gloves. The current method of structuring welding gloves will normally not allow UV, ray radiation.

For operational reasons, it is not possible to build systems to guard all components against direct contact. Gloves consist of two or more layers. They do not necessarily mean that the performance level is achieved in every layer. For gloves made of two or more layers, the performance level only applies to the fully intact glove. Neither may it be used while working with a naked flame when the result is 1 or 2 under A of the EN 407:2004 standard.

Checks Always check the gloves prior to each use for visual damages or defects, such as holes, tears, faults and discoloration. In case of doubt, the gloves must always be discarded and replaced.

Use gloves can be contaminated with contagious or other hazardous substances. When processing them, always observe local regulations. Dumping and incineration are only allowed under controlled conditions.


Storage instructions: The gloves must be stored on a clean, cool and dry location, without being compressed or exposed to direct sunlight. Do not store the gloves in direct sunlight. Make sure the packaging and the gloves are not damaged during shipment.

Cleaning: These gloves cannot be washed. For more information about this, please consult the manufacturer.

Marking gloves: The label in the gloves or the packaging contains the necessary data for the traceability of the gloves. Item number/P. number/production date.

Notified Body: These gloves are certified by: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom T +31 20 400 4004.

Declaration of conformity: For a copy of the Declaration of Conformity, see web link below packaging.

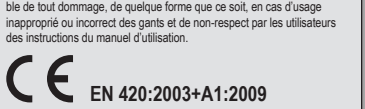

Explication des symboles

EN388:2016 Protection against mechanical risks
A = Abrasion resistance (0-4)
B = Cut resistance (0-5)
C = Tear resistance (0-4)
D = Puncture resistance (0-4)
E = Cut resistance (according to EN ISO 13977 (A to F))
F = Impact resistance (optional) (P=Passed)


EN511:2006 Protection from cold
A = Radiation cold (0-4)
B = Contact cold (0-4)
C = Water-tightness (0-1)

EN407:2004 Protection against heat
A = Flammability (0-4)
B = Contact heat (0-4)
C = Convection heat (0-4)
D = Radiation heat (0-4)
E = Small drops of molten metal (0-4)
F = Large quantities of molten metal (0-4)

EN12477:2001+A1:2005
Type A = for use during welding work at high temperature (MIG/MAG)
Type B = for use during welding work at low temperature (TIG)

Manufacturer: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkensse, The Netherlands

For more information, please contact the manufacturer. As with all PPE, this product can never protect you against all risks. Always consult your risk analysis before you start working. The manufacturer cannot be held liable for any damages, in whatever form, in case of an importer or importer of use of the gloves when uses are not in accordance with the instructions in this user manual.

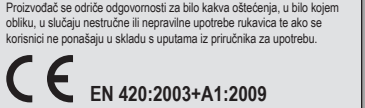

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Ze voldoen aan de Europese Verordening (EU) 2016/425 betreffende de Bescherming Beschermingsmiddelen (PBM) en voldoen tevens aan de Europese normen EN 12477-2011 voor deze handschoenen van toepassing.

Gebruik deze handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekaarde linnen van messen en wanneer de kans bestaat dat ze geprikt worden door bewegende delen als zij beschouwen over een grote afstand met een klein gat. Het is niet toegestaan om te werken met een open vlam wanneer de coating 1 of 2 is onder A van de EN 407:2004 norm. Beschermingsniveaus gelden alleen voor het gedeelte waar het leder of de uitslag van de buitenzijde zich bevindt.

Voor zeker bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen veroorzaken. Bepaalde handschoenen kunnen echter bestanddelen bevatten (zoals latex) waarvan gekend is dat ze eventueel allergische kunnen veroorzaken bij personen met een latex allergie en personen die er gevoelig voor zijn. Indien er een allergische reactie op zou treden, neem dan direct contact op met een arts.

EN 388:2016: Wanneer het bot worden van het mes bij de snijtest, de Coup test is slechts een indicatie van de werkelijke bescherming. De TDM test toont de werkelijke bescherming aan. Het is mogelijk dat de bescherming verloren gaat als de bescherming niet wordt bereikt voor waterpenetratie.

Type B lashandschoenen conform de EN 12477-2001+A1:2005 worden aanbevolen indien een hoge vingergevoeligheid vereist is zoals bijvoorbeeld TIG lassen. Type A lashandschoenen worden aanbevolen voor andere lasprocedures. Op dit moment is er geen standaard test methode voor de bepaling van UV-straalbestendigheid van handschoenen. De huidige methode van structureren van lashandschoenen zal normaal gezien geen bescherming tegen UV-stralen toestaan. Het is niet mogelijk om alle onderdelen of te schermen tegen direct contact tijdens operationele redenen. Handschoenen bestaan uit twee of meer lagen, bekend niet noodzakelijk dat het prestatieniveau is bereikt in elke laag. Voor handschoenen van twee of meer lagen geldt het prestatieniveau enkel voor de volledig intacte handschoen. Het is niet mogelijk om te werken met een open vlam wanneer de coating 1 of 2 is onder A van de EN 407:2004 norm.

Als ver van ons bekend, deze handschoenen bevatten geen componenten die allergische reacties kunnen veroorzaken. Sommige handschoenen kunnen echter componenten (zoals latex) bevatten waarvan bekend is dat ze eventueel allergische reacties kunnen veroorzaken bij personen met een latexallergie en personen die er gevoelig voor zijn. Indien er een allergische reactie optreedt, wordt u verzocht contact op te nemen met een arts.

Controles: Controleer de handschoenen altijd voor elk gebruik of er geen visuele schade of defecten zijn. Controleer de handschoenen voor gebruik op schade of defecten, zoals gaten, scheuren, haperingen en verkleuring. Bij twijfel moet de handschoen altijd vernietigd en vervangen worden. Gebruik de handschoenen alleen voor de bestemde doeleinden en niet voor andere activiteiten. Respecteer bij de verwerking ervan de plaatselijke voorschriften. Stoppen en vervangen mag alleen in gecontroleerde omstandigheden.


Opslagvoorschriften: De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet geïmponeerd worden te worden opgeslagen. Het is niet toegestaan de handschoenen niet bloot te direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het verstoren niet beschadigd worden.

Reiniging: Deze handschoenen zijn niet wasbaar. Voor meer informatie hierover kunt u de fabrikant raadplegen.

Markering handschoenen: Op elk etiket in de handschoenen of op de verpakking staan de nodige gegevens voor de traceerbaarheid van de handschoenen. Artikelnummer/P. nummer/produktiejaar.

Test instituut: Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Verenigd Koninkrijk.

Conformiteitsverklaring: Voor een kopie van de conformiteitsverklaring, zie webzite achter verpakking.

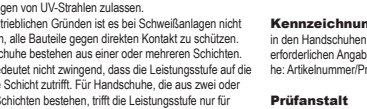

Verklaring pictogrammen

EN388:2016 Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A to F))
F = Impact weerstand (optioneel) (P=Passed)


EN511:2006 Bescherming tegen koude
A = Stralingskoude (0-4)
B = Contactkoude (0-4)
C = Waterdichtheid (0-1)

EN407:2004 Bescherming tegen hitte
A = Ontvlambaar (0-4)
B = Contacthitte (0-4)
C = Convectiehitte (0-4)
D = Stralingshitte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

EN12477:2001+A1:2005
Type A = voor laswerkzaamheden op hoge temperatuur (MIG/MAG)
Type B = voor laswerkzaamheden op lage temperatuur (TIG)

Fabrikant: OXSA Safety Gloves, Postbus 80, 3200 AB Spijkensse, Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fabrikant. Zoals bij alle PBM beschermde dit product u niet tegen alle risico's. Raadpleeg altijd uw risicoanalyse voor en aan het werk gaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit het gebruik van de handschoenen en wanneer niet in overeenstemming met de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.



FR MODE D'EMPLOI

Ces gants sont destinés à vous protéger les mains ou parties de mains contre les risques mécaniques. Ils sont conformes à la Règlement Européen (EU) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI), ainsi qu'aux normes européennes applicables ces gants sûrs.

N'utilisez pas ces gants pour travailler avec des produits chimiques. Ces gants ne peuvent pas être utilisés pour travailler avec des outils à dentelure et/ou des lames coupantes et/ou des risques de contact avec des pièces mobiles. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour travailler avec une flamme nue si le résultat est de 1 ou 2 inférieur A de la norme EN 407:2004. Les niveaux de protection ne s'appliquent qu'à la partie du gant couverte de cuir ou de revêtement.

À notre connaissance, ces gants ne contiennent pas de composants allergènes. Certains gants pourraient cependant contenir des composants (comme du latex) connus pour provoquer des réactions chez des personnes présentant une allergie ou une sensibilité au latex. En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.


EN 388:2016: Du fait que la lame s'émousse pendant le test de découpe, l'essai de coupe n'est qu'une indication alors que le TDM démontre une protection réelle. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes si le niveau 1 n'est pas atteint pour la pénétration de l'eau.

Les gants pour soudures de type B conformes à la norme EN 12477-2001+A1:2005 sont recommandés lorsque une sensibilité élevée au bout des doigts est requise, par ex. pour le soudage TIG. Les gants pour soudures de type A sont recommandés pour d'autres processus de soudage.

Même s'il n'est actuellement aucune méthode de test pour évaluer la pénétration des UV, les données de la norme EN 12477-2001+A1:2005 indiquent que les gants pour soudures ne permettent pas la pénétration des rayons UV. Pour des raisons opérationnelles, il est impossible de protéger tous les composants contre les rayons UV dans les systèmes de soudage. Les gants comportent deux couches ou plus. Ceci ne signifie pas nécessairement que le niveau de performance s'applique à la couche supérieure. Pour les gants à plusieurs couches, le niveau de performance s'applique aux deux couches ou plus, à moins que le fabricant ne spécifie autrement.

Organisme de tests: Ces gants sont certifiés par: Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Royaume-Uni. T +31 20 400 4004.

Déclaration de conformité: Pour obtenir une copie de la Déclaration de Conformité, consultez le lien Internet au verso de l'emballage.

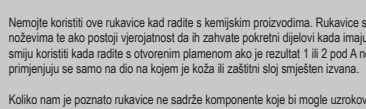

Explication des symboles

EN388:2016 Protection contre les risques mécaniques
A = Résistance à l'abrasion (0-4)
B = Résistance à la coupe (0-5)
C = Résistance à la déchirure (0-4)
D = Résistance à la perforation (0-4)
E = Résistance à la coupe (conformément à EN ISO 13977 (A à F))
F = Résistance à l'impact (optionnel) (P=Passé)


EN511:2006 Protection contre le froid
A = Conduction du froid (0-4)
B = Contact du froid (0-4)
C = Capacité de résister à l'eau (0-1)

EN407:2004 Protection contre la chaleur
A = Inflammabilité (0-4)
B = Chaleur de contact (0-4)
C = Chaleur de convection (0-4)
D = Chaleur radiante (0-4)
E = Pelletes projections de métal en fusion (0-4)
F = Importantes projections de métal en fusion (0-4)

EN12477:2001+A1:2005
Type A = pour usage pendant le soudage à haute température (MIG/MAG)
Type B = pour usage pendant le soudage à basse température (TIG)

Fabricant: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkensse, Pays-Bas

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le fabricant. Comme tous les EPI, ce produit ne peut vous protéger contre tous les risques. Consultez toujours votre analyse de risques avant de commencer à travailler. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, en cas d'utilisation inappropriée ou non respect de ce qui est spécifié dans les instructions du manuel d'utilisation.



DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese Handschuhe werden entwickelt, um die Hände oder Teile der Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen. Sie entsprechen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und erfüllen auch die für diesen Handschuhe geltenden europäischen Normen.

Diese Handschuhe dürfen nicht bei Arbeit mit chemischen Produkten tragen. Diese Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie durch scharfe Gegenstände oder beweglichen Teilen erfasst werden. Sie dürfen auch nicht bei der Arbeit mit einer offenen Flamme verwendet werden, wenn das Ergebnis 1 oder 2 ist. Schutzgrade gelten nur für den Teil, an dem sich das Leder oder die Beschichtung auf der Außenseite befindet.

Wie weit wir wissen, enthalten diese Handschuhe keine allergieauslösenden Materialien. Bestimmte Handschuhe könnten jedoch solche Stoffe enthalten (wie Latex), von denen bekannt ist, dass sie Allergien bei sensiblen Personen und Personen mit einer Latexallergie auslösen. Wenn Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn eine allergische Reaktion auftritt.

EN 388:2016: Wenn man berücksichtigt, dass die Klinge während der Schneidprüfung dem TDM test unterliegt, ist die Coup-Test nur ein Indikator, während der TDM test die tatsächliche Schutz zeigt. Die TDM test zeigt die tatsächliche Schutz an. Es ist möglich, dass die Schutz verloren geht, wenn die Schutz nicht erreicht wird für Wasserdringung.

Schweißhandschuhe Typ B nach EN 12477-2001+A1:2005 werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerempfindlichkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen. Schweißhandschuhe Typ A werden empfohlen für andere Schweißverfahren. Auf dem Moment ist es keine Standardtestmethode für die Bestimmung der UV-Strahlungsdurchdringung von Handschuhen. Die derzeitige Methode der Strukturierung von Schweißhandschuhen wird normalerweise keine Schutzeigenschaften vor UV-Strahlen zulassen.

Wie weit wir wissen, enthalten diese Handschuhe keine allergieauslösenden Materialien. Bestimmte Handschuhe könnten jedoch solche Stoffe enthalten (wie Latex), von denen bekannt ist, dass sie Allergien bei sensiblen Personen und Personen mit einer Latexallergie auslösen. Wenn Sie sich umgehend an einen Arzt, wenn eine allergische Reaktion auftritt.

Überprüfung: Überprüfen Sie die Handschuhe vor jeder Benutzung auf Schäden oder Defekte, wie Löcher, Verletzungen, Fehler und Färbungen. Wechseln Sie die Handschuhe, wenn Sie diese Defekte feststellen.



Erläuterung der Symbole

EN388:2016 Schutz gegen mechanische Gefahren
A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Perforationswiderstand (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
F = Schlagfestigkeit (optional) (P=Passed/Bestanden)


EN511:2006 Schutz vor Kälte
A = Strahlungskälte (0-4)
B = Kontaktkälte (0-4)
C = Wasserdichtheit (0-1)

EN407:2004 Schutz vor Hitze
A = Entflammbarkeit (0-4)
B = Kontakthitze (0-4)
C = Konvektionhitze (0-4)
D = Strahlungshitze (0-4)
E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
F = Große Mengen von geschmolzenem Metall (0-4)

EN12477:2001+A1:2005
Typ A = für Schweißarbeiten bei hohen Temperaturen (MIG/MAG)
Typ B = für Schweißarbeiten bei niedrigen Temperaturen (TIG)

Hersteller: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkensse, Niederlande

Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller. Wie alle PSA kann Sie dieses Produkt niemals vor allen Gefahren schützen. Lesen Sie bitte immer die Risikoanalyse durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden jedweder Art, die durch unsachgemäßes oder falsches Gebrauch der Handschuhe verursacht werden und wenn nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung handelt.



HR UPUTE ZA UPOTREBU

Rukavice su dizajnirane kako bi zaštitile ruke ili dijelove ruku od mehaničkih rizika. U skladu su s regulacijom (EU) 2016/425 po pitanju osobne zaštitne opreme te i europskim normama koje se odnose na ove rukavice.

Nemojte koristiti ove rukavice kad radite s kemikalijama. Rukavice se ne smiju koristiti kod rada s razbuđenim kositima te ako postoje vjerojatnost da ih zahvate pokretni dijelovi kalna imaju veliku opasnost na kidanje. Također se ne smiju koristiti kada radite s otvorenom plamom ako je rezultat 1 ili 2 pod A norme HRN EN 407:2004. Razine zaštite primjenjuju se samo na dio na kojem je koža ili zaštitni sloj primjenjivi.

Koliko nam je poznato rukavice ne sadrže komponente koje bi mogle uzrokovati alergije. Određene rukavice mogu sadržavati komponente (poput lateksa) koje mogu uzrokovati alergije kod osoba koje su alergične na lateks ili osobe koje su na njega osjetljive. Ako dođe do alergijske reakcije, odmah se obratite liječniku.

HRN EN 388:2016 Otklon od običnih uputa tijekom testa rezanja. 'Coup' test nam je pokazatelj da TDM demonstrira stvarnu zaštitu. Rezni testovi mogu pokazati da se zaštita gubitak ako je rezultat 1 ili 2 pod A norme HRN EN 407:2004. Razine zaštite primjenjuju se samo na dio na kojem je koža ili zaštitni sloj primjenjivi.

Koliko nam je poznato rukavice ne sadrže komponente koje bi mogle uzrokovati alergije. Određene rukavice mogu sadržavati komponente (poput lateksa) koje mogu uzrokovati alergije kod osoba koje su alergične na lateks ili osobe koje su na njega osjetljive. Ako dođe do alergijske reakcije, odmah se obratite liječniku.

Preporuke: Prije svake uporabe pažljivo provjerite rukavice na vidna oštećenja i nedostatke, poput rupa, zoderanja, nepravilnosti ili promjena boje. U slučaju sumnje, nemojte koristiti rukavice.



Objašnjenje simbola

EN388:2016 Zaštita od mehaničkih rizika
A = otpornost na abraziju (0-4)
B = otpornost na razrezanje (0-5)
C = otpornost na loma (0-4)
D = otpornost na bušenje (0-4)
E = otpornost na razrezanje (u skladu s EN ISO 13977 (A do F))
F = otpornost na udar (opciono) (P=Passé)


EN511:2006 Zaštita od hladnoće
A = hladno vodljivost (0-4)
B = kontaktna hladnoća (0-4)
C = vodonepropusnost (0-1)

EN407:2004 Zaštita od topline
A = zapaljivost (0-4)
B = dođina topline (0-4)
C = konvektivna topline (0-4)
D = toplinsko zračenje (0-4)
E = male kapi rastaljenog metala (0-4)
F = velike količine rastaljenog metala (0-4)

HRN EN12477:2001+A1:2005
Tip A = za upotrebu tijekom zavarivanja pri visokim temperaturama (MIG/MAG)
Tip B = za upotrebu tijekom zavarivanja pri niskim temperaturama (TIG)

Proizvođač: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkensse, Nizozemska

Za više informacija, kontaktirajte proizvođača. Kao i sa svim EPI, ovaj proizvod ne može zaštititi od svih rizika. Uvijek provodite analizu rizika prije početka radnje. Proizvođač ne može odgovornost za bilo kakva oštećenja, u bilo kojem obliku, u slučaju nepravilne uporabe ili neovisno od toga, u slučaju korištenja rukavica u skladu s uputama iz priručnika za upotrebu.



CS NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto rukavice byly navrženy k ochraně rukou nebo částí rukou před mechanickými riziky. Jsou v souladu s evropskou směrnicí 2016/425 týkající se osobních ochranných prostředků (OOP) a také v souladu s evropskými normami, které se na tyto rukavice vztahují.


Tyto rukavice nepoužívejte při práci s chemickými produkty. Rukavice nesmí být používány při práci s ozubenými ozubenými koly a když jsou pravděpodobně, že mohou být zachyceny pohyblivými díly, jež mají malou výhledovou vzdálenost. Také nesmí být používány při práci s otevřeným plamenem, pokud je výsledek 1 nebo 2 pod A normy EN 407:2004. Úroveň ochrany se vztahuje pouze k částem, kde je látka nebo povrchová úprava na vnější straně.

Podle toho, co nám je známo, neobsahují tyto rukavice složité, které by mohly způsobit alergii. Některé rukavice však mohou obsahovat složité (jako například latex), u kterých je známo, že by mohly způsobit alergii u osob trpících alergií na latex nebo u osob, které na ně mohou být citlivé. Jestliže by došlo k alergické reakci, okamžitě se obraťte na lékaře.

EN 388:2016 S ohledem na to, že se během testu řezání čepel ztrácí, je Coup-test jen pouzý indikátor, zatímco TDM demonstruje skutečnou ochranu. Testování řezání může ukázat, že ochrana se ztratí, pokud není dosaženo úrovně 1 nebo 2 pod A normy EN 407:2004. Úroveň ochrany se vztahuje pouze k částem, kde je látka nebo povrchová úprava na vnější straně.

Podle toho, co nám je známo, neobsahují tyto rukavice složité, které by mohly způsobit alergii. Některé rukavice však mohou obsahovat složité (jako například latex), u kterých je známo, že by mohly způsobit alergii u osob trpících alergií na latex nebo u osob, které na ně mohou být citlivé. Jestliže by došlo k alergické reakci, okamžitě se obraťte na lékaře.

Průběh: Před každou použitím rukavice vždy zkontrolujte, zda nejsou viditelné žádné poškození nebo rany, jako například díry, trhliny, kazy nebo změny barvy. Pokud zjistíte poškození, musí být rukavice vždy nahrazeny.



Vysvětlění symbolů

EN388:2016 Ochrana před mechanickým rizikem
A = Odolnost proti abrazi (0-4)
B = Odolnost proti řezání (0-5)
C = Odolnost proti lomu (0-4)
D = Odolnost proti bušení (0-4)
E = Odolnost proti řezání (podle normy EN ISO 13977 (A to F))
F = Odolnost vůči nárazu (volitelně) (P = Prošlá)


EN511:2006 Ochrana před chladem
A = Štrálení chladu (0-4)
B = Kontaktní chlad (0-4)
C = Vzdoruvodnost (0-1)

EN407:2004 Ochrana před teplem
A = Vznikající (0-4)
B = Kontaktní teplo (0-4)
C = Konvektivní teplo (0-4)
D = Žáření tepla (0-4)
E = Malé kapky roztaveného kovu (0-4)
F = Velké kapky roztaveného kovu (0-4)

EN12477:2001+A1:2005
Typ A = pro použití při svařování pracích za vysoké teploty (MIG/MAG)
Typ B = pro použití při svařování pracích za nízké teploty (TIG)

Výrobce: OXSA Safety Gloves, PO Box 80, 3200 AB Spijkensse, Nizozemska

Pro více informací se, prosím, obraťte na výrobce. Jako u všech OOP, tato rukavice nemůže ochránit proti všem rizikům. Před tím, než začnete pracovat, se informujte o analýze rizik. Výrobce nese odpovědnost za škody v jakémkoliv podobě v případě nevhodného nebo nesprávného použití rukavice a pokud se pokyny v této příručce nedržely.



DA BRUGSVEJLEDNING

Disse handsker er beregnet til at beskytte hænderne eller dele af hænderne mod mekaniske risici. De overholder EU-regulering 2016/425 vedrørende personlige værnemidler (PEE), og de overholder endvidere de europæiske standarder, der gælder for disse handsker.

Anvend ikke disse handsker ved arbejde med kemiske produkter. Handskerne må ikke anvendes ved arbejde med savkæder, knive, og når der er risiko for, at de kan blive grebet af deler i bevægelse. Hvis der er risiko for rødder, skal de ikke anvendes ved arbejde med åbne flammer, hvis resultatet er 1 eller 2 under A af den EN 407:2004 standard. Beskyttelsesniveauer gælder kun for det område, hvor læderet eller belægningen er påført på den ydre side.

Så vidt vi ved, indeholder disse handsker ikke komponenter, der kan forårsage allergier. Visse handsker kan imidlertid indeholde komponenter (som latex, latex), der er kendte for at kunne forårsage allergier hos personer med latexallergi og personer, der kan være følsomme over for latex. Kontakt straks en læge, hvis der skulle opstå en allergisk reaktion.


EN 388:2016 Da kniven bliver slø i løbet af skæringstesten, er Coup-testen kun vejledende, mens TDM viser den faktiske beskyttelse. Handskerne kan miste sine beskyttelsesegenskaber, hvis niveau 1 ikke opnås for vandpenetration.

Svejseshandsker af type B i overensstemmelse med EN 12477-2001+A1:2005 anbefales, hvis der kræves stor følsomhed i fingerpuderne. I-eks, TIG-svejsning. Svejseshandsker af type A anbefales til andre svejsningsprocesser. På nuværende tidspunkt findes der ingen testmetode til registrering af UV-energiindstråling af handsker. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at beskytte alle komponenter mod UV-stråling i svælsesystemer. Handskerne består af to eller flere lag. Dette betyder ikke nødvendigvis, at beskyttelsesniveauet er opnået i alle lag. For handsker med flere lag, gælder beskyttelsesniveauet kun for det fuldt intakte handskelag.

De mest almindelige årsager til allergier er latex og latex. Hvis du er allergisk over for latex, skal du kontakte en læge, hvis du oplever symptomer. Hvis du er følsom over for latex, skal du kontakte en læge, hvis du oplever symptomer.

Testlaboratorier: Disse handsker er certificeret af Satra Technology Centre (0321), Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Overensstemmelseserklæring: For en kopi af overensstemmelseserklæringen, se webstedet bagved på produktet.

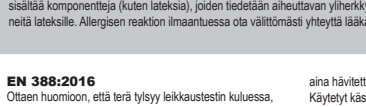

Forklaring af symboler

EN388:2016 Beskyttelse mod mekaniske risici
A = Modstand mod slid (0-4)
B = Modstand mod snit (0-5)
C = Modstand mod revning (

