

# Datasheet FFP maskers

Bescherming tegen stof, nevel en rook



## Classics

### FFP1 D



**2360+** zonder ventiel



**2365+** met Ventex® klimaventiel

### FFP2 D




**2400+** zonder ventiel




**2405+** met Ventex® klimaventiel

### KENMERKEN

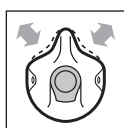

#### ActivForm®

Past automatisch op het gezicht.  
Geen aanpassingen met de hand nodig door de gebruiker.

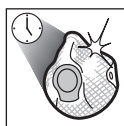


#### DuraMesh®

De maskers hebben een sterke en duurzame samenstelling.



#### Ventex® klimaventiel

Gaat zelfs open bij geringe uitademdruk en vermindert de vochtigheid en warmte binnen in het masker beduidend.

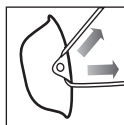

#### Verstelbare draagband

Maakt het eenvoudiger het masker op en af te zetten en te verstellen in verschillende hoofd/nek posities.



#### Dolomiet verzadigingstest

De maskers hebben de Dolomiet verzadigingstest doorstaan. Lagere inademweerstand voor langere periode.



#### 100% PVC-VRIJ

Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

### CERTIFICERING

De Moldex Classic serie FFP-maskers voldoet aan de eisen van de EN149:2001 en hebben het CE-merk overeenkomstig de richtlijn 89/686/EEC. De BGIA in Duitsland is zowel verantwoordelijk voor typeonderzoek (artikel 10) als voor het toezicht houden op de productie (artikel 11).

De producten worden gemaakt in een ISO 9001:2000 gecertificeerd bedrijf.

### MATERIALEN

**Filter, Binnenschaal, DuraMesh®:** Polypropyleen, Ethylene vinyl acetate (EVA)

**Hoofdband, Ventex® klimaventiel:** Natuurrubber

### GEWICHT

**2360\*:** 12 g **2365\*:** 16 g **2400\*:** 12 g **2405\*:** 16 g

### GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN

Klasse	MAC	Type gevaar
FFP1	4 x	<b>Voorbeelden</b>
		FIJNSTOF, ROOK, WATER EN OP OLIE GEBASEERDE NEVELS EN AËROSOLEN
FFP2	10 x	Tegen onschadelijk fijnstof, zoals aluminiumoxide, bauxiet, borax, steenstof, cellulose, cement, steenkoolstof, gips, kalksteen, stucwerk, pollen, portlandcement, sucrose, suiker
		SCHADELIJK FIJNSTOF, ROOK, WATER EN OP OLIE GEBASEERDE NEVELS EN AËROSOLEN
		Zoals FFP1 maar tegen hogere concentraties, remstof, calciumoxide, porseleinaarde, betonstof, katoenstof, graniet, hooi, loodstof en rook, -lasrook, kiezelzuur, natriumhydroxide, houtstof, zinkoxiderook

(MAC = Maximale Aanvaarde Concentratie)

# Datasheet FFP maskers

Bescherming tegen stof, nevel en rook



## KEURING

### Filterpenetratie

De filterwerking van 12 maskers is getest met zowel Sodiumchloride als Paraffineolie aerosolen. De volgende filterpenetraties mogen daarbij niet overschreden worden:

### Totale inwaartse lekkage

Tien proefpersonen doen een reeks aan oefeningen. Hierbij wordt gemeten hoeveel test-aerosolen door het filter, de afdichtingsrand en, indien aanwezig, via het ventiel het masker zijn binnengekomen. Bij acht van de tien testresultaten mag de totale inwaartse lekkage de volgende waarden niet overschrijden:

Filterklasse	Max. totale inwaartse lekkage	Max. filterpenetratie
FFP1	22 %	20 %
FFP2	8 %	6 %

De maskers voldoen aan de '120 mg paraffin oil loading test'.

### Ontvlambaarheid

Met een snelheid van 6 cm/s worden 4 maskers door een vlam van 800°C (+/- 50°C) gehaald. De maskers mogen niet meer branden nadat ze de vlam zijn gepasseerd.

### Ademweerstand


De door de filter van het masker veroorzaakte ademweerstand wordt bij een luchtstroom van 30l/min en 95l/min gemeten.

Filterklasse	Max. ademweerstand	
	30 l / min	95 l / min
FFP1	0,6 mbar	2,1 mbar
FFP2	0,7 mbar	2,4 mbar


## GEBRUIKSAANWIJZING

- De gebruiker moet getraind worden en instructies krijgen over hoe het masker gedragen moet worden.
- FFP Maskers beschermen niet tegen gassen en dampen.
- De zuurstof concentratie van de omgeving mag niet minder dan 19,5 Vol.% bedragen.
- De maskers mogen niet worden ingezet als de concentratie, soort of eigenschap van de verontreiniging niet bekend is of op een gevaarlijk niveau.
- Maskers moeten worden vervangen bij beschadiging, als de ademweerstand als gevolg van verstopping groter wordt of aan het eind van een shift.
- Er mogen geen veranderingen aan het masker aangebracht worden.

## OPZETINSTRUCTIES

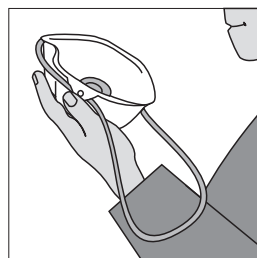


1. Trek aan de band om een grote lus te krijgen.

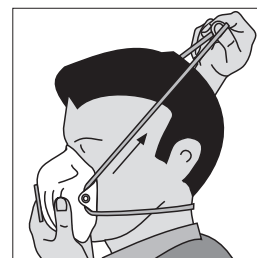

3. Trek de bovenste band strak en plaats deze op het achterhoofd.



2. Plaats het masker aan de kin en trek de lus over het hoofd strak tegen de achterkant van de nek.

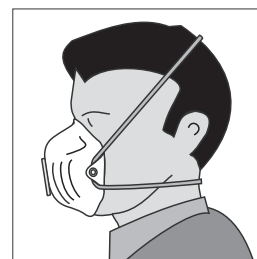

4. Controleer of het masker goed aansluit en comfortabel zit.

## INFORMATIE

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste ademhalingsbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG  
Ebweg 1a  
Postbus 42  
2990 AA Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053  
Fax: +31 (0) 180 530055  
info@nl.moldex-europe.com  
www.moldex.com